

**MODIFICATION N°1 DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES  
NATURELS PRÉVISIBLES  
DE MOUVEMENTS DE TERRAIN**

**COMMUNE DE ESPIET**

---

**Pièce 2 : Note de présentation**

---

*Modification approuvée le - 2 JUIL. 2024*



# Sommaire

1. Préambule.....	5
1.1 Objet du P.P.R.....	5
1.2 Prescription et révision du P.P.R.....	6
1.3 Détermination et justification de la Zone d'étude des P.P.R.M.T.....	7
1.4 Contenu du P.P.R.....	9
1.5 Approbation et révision du P.P.R.....	9
2. Présentation de la zone d'étude.....	13
2.1 Situation et cadre géographique.....	13
2.2 Le milieu naturel.....	14
2.2.1 Morphologie.....	14
2.2.2 Le contexte géologique.....	15
2.2.2.1 Contexte régional.....	15
2.2.2.2 Les formations tertiaires affleurantes.....	17
2.2.2.3 Les formations quaternaires.....	19
2.2.3 Réseau hydrographique et hydrogéologie.....	19
2.2.3.1 Les eaux de surface.....	19
2.2.3.2 Les eaux souterraines.....	20
2.2.4 Contexte végétal.....	21
2.3 Habitat, cadre humain et activité économique.....	21
2.4 Les Infrastructures.....	24
3. Présentation des documents techniques.....	25
3.1 Phénomènes naturels et définitions.....	25
3.1.1 Les phénomènes naturels pris en compte.....	25
3.1.2 Définition des phénomènes naturels.....	26
3.1.2.1 Les effondrements de cavités souterraines.....	26
3.1.2.2 La suffosion.....	26
3.1.2.3 Les glissements de terrain.....	26
3.1.2.4 Les chutes de blocs.....	27
3.1.3 Identification des phénomènes naturels.....	27
3.1.3.1 Méthodologie.....	27
3.1.3.2 Démarches conduisant à l'identification des phénomènes.....	28
3.1.3.3 Fonds de plan.....	28
3.2 Principales études techniques disponibles.....	28
3.2.1 L'étude ANTEA sur la commune de Croignon.....	29
3.2.2 L'étude GEOTEC sur la commune de Saint-Germain-du-Puch.....	30
3.3 Approche historique des phénomènes naturels.....	33
3.3.1 Commune de Baron.....	33
3.3.2 Commune de Branne.....	35
3.3.3 Commune de Cabara.....	37
3.3.4 Commune de Camarsac.....	38
3.3.5 Commune de Croignon.....	42
3.3.6 Commune de Daignac.....	45
3.3.7 Commune d'Espiet.....	48
3.3.8 Commune de Grézillac.....	50
3.3.9 Commune de Nérigeau.....	53
3.3.10 Commune de Saint-Germain-du-Puch.....	56
3.3.11 Commune de Saint-Quentin-de-Baron.....	63
3.4 Les documents cartographiques des phénomènes.....	66
3.4.1 La carte informative des phénomènes historiques.....	66
3.4.2 La carte des aléas.....	66
3.4.2.1 Notion d'intensité et de fréquence.....	66
3.4.2.2 Réalisation de la carte des aléas et principes d'affichage des aléas.....	67

3.5 Description et caractérisation des aléas.....	68
3.5.1 Aléa effondrement de cavités souterraines lié aux carrières.....	68
3.5.1.1 Réseau souterrain de carrières.....	68
3.5.1.2 Mécanismes d'effondrement de terrain.....	69
3.5.1.3 Catégories de carrières souterraines.....	71
3.5.1.4 Travaux de confortement.....	72
3.5.1.5 Affichage du contour de l'aléa effondrement lié aux carrières souterraines :.....	72
3.5.1.5.1 Application des zones d'influence des carrières.....	74
3.5.1.5.2 Cas de figure rencontrés.....	75
3.5.1.6 Qualification de l'aléa effondrement lié aux carrières souterraines.....	79
3.5.1.6.1 Intensité redoutée des phénomènes.....	79
3.5.1.6.2 Notion de taux de défrètement.....	79
3.5.1.6.3 Notion de phénomène de référence.....	79
3.5.1.6.4 Qualification de l'aléa.....	80
3.5.2 Aléa effondrement lié au karst et à la suffosion.....	83
3.5.2.1 Les phénomènes observés.....	83
3.5.2.2 Qualification de l'aléa lié au karst et à la suffosion.....	84
3.5.3 Aléa glissement de terrain.....	85
3.5.3.1 Les phénomènes observés.....	85
3.5.3.2 Qualification de l'aléa glissement de terrain.....	87
3.5.4 Aléa chutes de blocs.....	89
3.5.4.1 Les phénomènes observés.....	89
3.5.4.2 Qualification de l'aléa chutes de blocs.....	90
3.6 La carte des enjeux, inventaire et analyse des enjeux communaux.....	91
3.6.1 Méthodologie et principes de représentation.....	91
3.6.2 Les enjeux vulnérables aux aléas de mouvements de terrain.....	92
3.6.2.1 Commune de Baron.....	92
3.6.2.2 Commune de Branne.....	93
3.6.2.3 Commune de Cabara.....	93
3.6.2.4 Commune de Camarsac.....	93
3.6.2.5 Commune de Croignon.....	94
3.6.2.6 Commune de Daignac.....	94
3.6.2.7 Commune d'Espiet.....	95
3.6.2.8 Commune de Grézillac.....	96
3.6.2.9 Commune de Nérigeau.....	97
3.6.2.10 Saint-Germain-du-Puch.....	98
3.6.2.11 Commune de Saint-Quentin-de-Baron.....	98
4. Zonage réglementaire.....	100
4.1 Traduction des aléas en zonage réglementaire.....	100
4.1.1 Traduction réglementaire de l'aléa effondrement lié aux carrières.....	100
4.1.2 Traduction réglementaire de l'aléa effondrement lié au karst et la suffosion .....	101
4.1.3 Traduction réglementaire des aléas glissement de terrain et chutes de blocs .....	101
4.1.4 Synthèse des zones réglementaires.....	101
4.2 Nature des mesures réglementaires.....	102
5. Bibliographie et sites internet de référence.....	104

**Remarque liminaire :**

Le présent document rédigé lors de l'élaboration du PPR a été modifié afin de prendre en compte toute une série de remarques et d'observations issues à la fois du comité de suivi des PPRMT, et de la médiation qui a fait suite au contentieux initié par 7 des communes concernées par ces PPRMT. Des erreurs matérielles ont également été rectifiées et la rédaction de certains points du règlement ont été améliorés.

**1. Préambule**

11 plans de prévention des risques de mouvements de terrain (P.P.R.M.T) ont fait l'objet d'une procédure d'élaboration commune sur le secteur d'étude appelé « Entre deux mers ». Ce secteur regroupe le territoire des communes de **Baron, Branne, Cabara, Camarsac, Croignon, Daignac, Espiet, Grézillac, Nérigeon, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Quentin-de-Baron**. Ces PPRMT ont été établis en application des articles L 562-1 et suivants et R 562-1 et suivants du code de l'Environnement.

La présente version modifiée du PPRMT n'amène pas de changements graphiques sur le plan de zonage. C'est seulement dans la partie réglementaire écrite (règlement) et dans la présente note que des modifications ont été apportées.

Ces modifications sont de 2 ordres :

- Modifications issues du comité de suivi des PPRMT et de la médiation faisant suite au contentieux D'une manière générale, suppression, pour les propriétaires privés personnes physiques, de l'obligation de surveillance et renforcement de l'information que doivent transmettre les maires vers leurs administrés en ce qui concerne le risque cavité.
- Modifications d'erreurs matérielles dans le corps du règlement du PPRMT.

**1.1 Objet du P.P.R.**

L'article L 562-1 du code de l'environnement fixe les objectifs des P.P.R. :

L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

**1° de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru**, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

**2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques** mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

**3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises**, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

**4° de définir dans les zones mentionnées au 1° et 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés** existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

## **1.2 Prescription et révision du P.P.R.**

Les articles R 562-1 et R 562-2 du code de l'environnement définissent les modalités de prescription des P.P.R.

### **Article R 562-1**

L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L 562-1 à L 562-7 est prescrit par arrêté du préfet.

Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.

### **Article R 562-2**

L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'État qui sera chargé d'instruire le projet.

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.

Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.

Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.

Les PPRMT des communes de Baron, Branne, Cabara, Camarsac, Croignon, Daignac, Espiet, Grézillac, Nérigeau, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Quentin-de-Baron ont été **prescrits par arrêtés préfectoraux du 4 juillet 2011**.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, le délai d'élaboration mentionné au 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article R 562-2 ne s'applique pas aux présents PPRMT.

En vertu de ces arrêtés préfectoraux du 4 juillet 2011, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde était chargée de l'instruction de ces plans.

### **1.3 Détermination et justification de la Zone d'étude des P.P.R.M.T.**

Le bureau des carrières souterraines (BCS) du conseil départemental de la Gironde a pour mission de tenir à jour l'inventaire des carrières souterraines connues. Lors de la prescription de l'élaboration des présents PPRMT, 122 communes du département avaient été recensées par le BCS comme étant concernées par le risque « carrières souterraines ». Un travail de pré-identification des enjeux situés en zone de carrière, a permis de définir différentes zones d'études et de programmation de PPRMT. Ainsi, les communes de Baron, Camarsac, Croignon, Daignac, Espiet, Grézillac, Nérigeau, Saint Germain du Puch et Saint Quentin de Baron (9 des 11 communes du présent périmètre d'étude) ont été regroupées dans un même secteur d'études appelé « l'Entre-deux Mers ».


Les cavités souterraines à l'origine d'un sinistre survenu le 8 février 2011 à cheval sur Croignon et Saint-Germain-du-Puch ne concernent que deux communes, mais la problématique du risque existe bel et bien dans ce périmètre plus large dit « secteur de l'Entre-deux Mers ».

A cela s'ajoute une autre problématique de mouvements de terrain, comprenant les glissements de terrain et les chutes de blocs, qui affecte ces mêmes communes et deux de leurs voisines qui sont Branne et Cabara. Ces deux dernières ont été touchées à plusieurs reprises par des glissements de terrain qui ont causé des dégâts à des biens bâtis et des infrastructures. Bien que n'hébergeant pas de carrière sur leur territoire, il est apparu nécessaire d'intégrer ces deux communes au secteur d'études de L'Entre-Deux-Mers en étendant la liste des phénomènes étudiés aux glissements de terrain et aux chutes de blocs.

Des Plans de Prévention des Risques Mouvements de Terrain ont donc été prescrits sur l'intégralité du territoire de ces 11 communes du « bassin d'études de l'Entre-Deux-Mer ». L'extrait de plan suivant définit ce périmètre.



## Périmètre de la zone d'étude (d'après Géoportail)

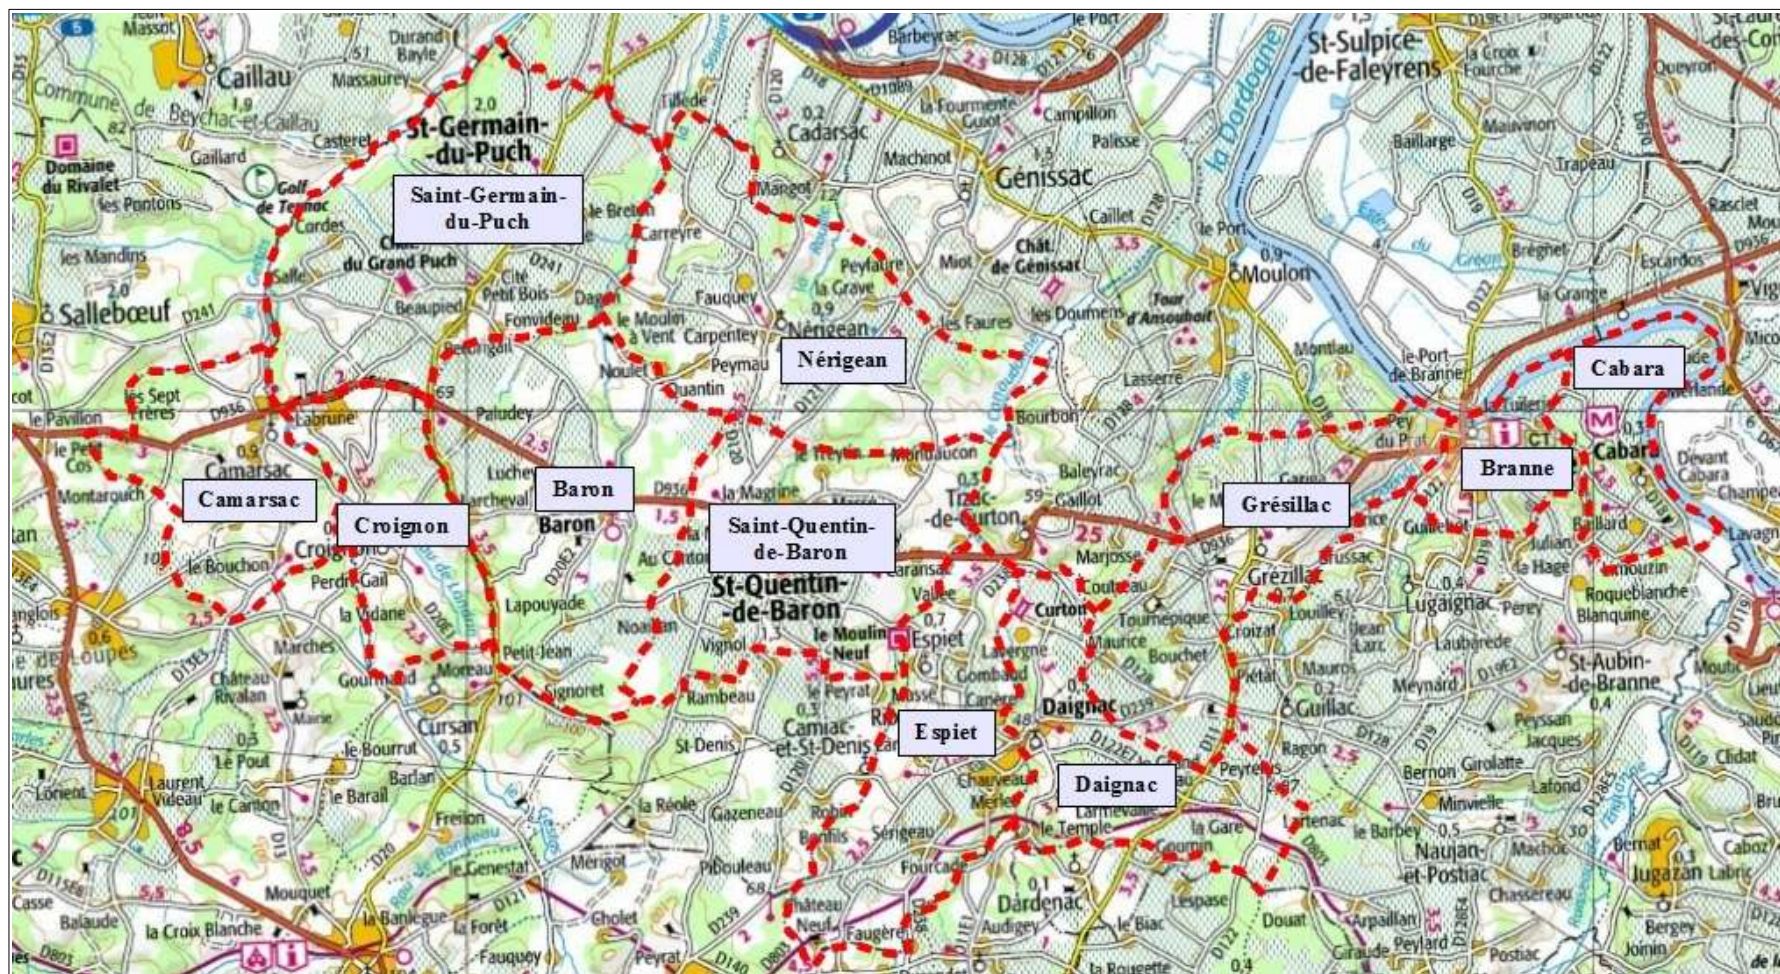

Le périmètre de la zone d'étude correspond à l'intégralité des territoires communaux.



## 1.4 Contenu du P.P.R.

Les articles R 562-3 et R 562-4 du code de l'environnement définissent le contenu du plan de prévention des risques naturels prévisibles.

### Article R 562-3

Le dossier de projet de plan comprend :

- 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
- 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L 562-1 ;
- 3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
  - a) les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° du II de l'article L 562-1;
  - b) les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.

Conformément au code de l'Environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles des communes de Baron, Branne, Cabara, Camarsac, Croignon, Daignac, Espiet, Grézillac, Nérigeon, Saint-Germain-du-Puch et Saint-Quentin-de-Baron comportent, outre cette note de présentation, un zonage réglementaire et un règlement.

La présente note présente succinctement la zone d'étude et les phénomènes naturels qui la concernent. Trois documents graphiques y sont annexés : une carte informative des phénomènes naturels, une carte des aléas et une carte des enjeux. Ces documents ont été réalisés sur la base de la bibliographie existante, d'observations de terrain et d'enquêtes auprès de différents acteurs locaux.

Des éléments sur le règlement sont donnés au chapitre 4 « Zonage réglementaire », page 100.

## 1.5 Approbation et révision du P.P.R.

Les articles R 562-7, R 562-8, R 562-9 et R 562-10 du Code de l'environnement définissent les modalités d'approbation et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

### Article R 562-7

Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseillers municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêts ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière.

Tout avis demandé dans le cadre des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

#### **Article R 562-8**

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R 123-6 à R 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R 123-17.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.

#### **Article R 562-9**

A l'issue des consultations prévues aux articles R 562-7 et R 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.

#### **Article R 562-10**

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R 562-1 à R 562-9.

Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et

l'enquête publique mentionnées aux articles R 652-2, R 562-7 et R 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l'enquête publique comprennent :

1° Une note synthétique présentant l'objet de la révision envisagée ;

2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R 562-7.

#### **Article R 562-10-1**

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :

- a) Rectifier une erreur matérielle ;
- b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
- c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.

#### **Article R 562-10-2**

I. - La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.

II. - Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.

III. - La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R 562-9.

Les articles **L 562-4** et **L 562-4-1** du Code de l'Environnement précisent que :

#### **Article L 562-4**

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut **servitude d'utilité publique**. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.

Le Plan de Prévention des Risques prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.

#### **Article L 562-4-1**

I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.



superficie totale d'environ 77 km<sup>2</sup> (soit environ 7700 hectares) qui se répartissent très inégalement entre chacune d'elles. La plus petite commune dispose ainsi d'un territoire de 2,4 km<sup>2</sup> (Branne) contre 11,8 km<sup>2</sup> pour Saint-Germain-du-Puch. Le tableau suivant résume ce découpage administratif et géographique.

#### **Découpage de la zone d'étude**

<b>Commune</b>	<b>Canton</b>	<b>Superficie communale (km<sup>2</sup>)</b>
Baron	Les Coteaux de Dordogne	10,34
Branne	Les Coteaux de Dordogne	2,41
Cabara	Les Coteaux de Dordogne	3,42
Camarsac	Créon	5,35
Croignon	Créon	4,62
Daignac	Les Coteaux de Dordogne	5,73
Espiet	Les Coteaux de Dordogne	6,79
Grézillac	Les Coteaux de Dordogne	7,79
Nérigean	Les Coteaux de Dordogne	9,98
Saint-Germain-du-Puch	Les Coteaux de Dordogne	11,76
Saint-Quentin-de-Baron	Les Coteaux de Dordogne	8,69
Total superficie zone d'étude		76,88

## **2.2 Le milieu naturel**

### **2.2.1 Morphologie**

La majeure partie de la zone d'étude occupe un plateau très faiblement vallonné. Mis à part la côtière matérialisant la rive gauche de la Dordogne, et quelques petites vallées drainant le territoire, son relief est très discret. Éloignée du massif Pyrénéen, la région a peu subi l'orogénèse de cette chaîne montagneuse. Le façonnage du territoire est donc essentiellement lié à quelques accidents tectoniques locaux et plus globalement à l'érosion exercée par les cours d'eau et divers autres écoulements qui l'ont parcouru au cours de son histoire.

Trois entités géo-morphologiques se dégagent ainsi dans le paysage :

- La plaine de Dordogne sur laquelle s'avance l'extrémité nord des communes de Branne et Cabara (méandre de la Roucaude). Cette zone peu étendue accueille également une partie du village de Cabara. Elle correspond aux plus basses altitudes de la zone d'étude.
- La côtière de Dordogne (rive gauche) forme une limite physique franche entre la plaine et le plateau qui la domine. Ce coteau taillé par l'érosion fluviale s'étire entre Cabara et Grézillac. Il s'interrompt au droit de chaque vallée affluente de la Dordogne pour fusionner avec elles, permettant ainsi des accès en pente douce à la rivière depuis le plateau. L'une de ces zones de



confluence relativement large accueille le bourg de Branne qui s'est installé en bordure de cours d'eau pour en exploiter la navigabilité.

- La côtière est surmontée d'une zone de plateau s'élevant jusqu'à une centaine de mètres d'altitude. Cette zone faiblement accidentée est marquée par quelques vallonnements liés au réseau hydrographique (vallées secondaires et combes sèches) et à la présence de collines façonnées par une érosion plus générale, qui s'exerce depuis l'émergence de la région du milieu aquatique qui a conduit à sa formation. Quelques petites falaises naturelles ou d'origine anthropique ponctuent parfois ce paysage. Ainsi, certaines vallées peuvent être bordées d'affleurements rocheux de plusieurs mètres de hauteur comme au niveau de Daignac (vallée de Canedonne) et des fronts d'exploitation de carrières à ciel ouvert créent parfois des falaises plus imposantes pouvant atteindre une vingtaine de mètres de hauteur (commune d'Espiet par exemple). Mis à part ces à-pics rocheux, les pentes sont globalement douces et mettent en valeur un paysage paisible.

## 2.2.2 Le contexte géologique

### 2.2.2.1 Contexte régional

La zone d'étude est géologiquement rattachée au bassin sédimentaire d'Aquitaine. Son substratum se compose de formations calcaires et molassiques, dont la partie visible appartient essentiellement à l'ère tertiaire (époques Eocène et Oligocène). Omniprésentes, ces dernières sont toutefois fréquemment masquées par des formations quaternaires ou une frange d'altération superficielle plus ou moins épaisse. Elles sont donc plus franchement observables à la faveur d'accidents géo-morphologiques (vallées, côtière) ou au niveau de carrières à ciel ouvert.

Les formations géologiques anciennes de la région Aquitaine, des ères primaire et secondaire, n'affleurent pas dans l'Entre-Deux-Mers. Cela s'explique par la faible activité tectonique qui a marqué l'histoire géologique locale, comme l'atteste la sub-horizontalité des formations géologiques. Ces dernières n'ont donc pas subi de déformations suffisamment marquées et/ou favorables pour permettre la surrection et une mise à jour des niveaux profonds. Les couches géologiques sont plutôt empilées, tel un mille-feuilles, ne laissant affleurer que les plus récentes et celles pouvant être découvertes par des phénomènes érosifs (niveaux tertiaires et quaternaires). Seuls quelques sondages profonds permettent de retracer l'histoire géologique ancienne depuis le début de l'ère primaire, en mettant en évidence divers dépôts sédimentaires marins.

Durant l'ère tertiaire, cette partie de la région Aquitaine a été marquée par la mise en place d'un vaste delta fluvial, où se perdaient les eaux de cours d'eau en provenance des régions du Quercy et du Périgord, voire même d'une partie des reliefs languedociens. Elle a également été marquée par un déplacement constant des lignes de rivage, au gré des dynamiques marines et fluviales en place et de la sédimentation orchestrée par les cours d'eau. Les dépôts sédimentaires, qui ont été abondants durant cette période, ont donc des origines marines ou continentales correspondant aux transgressions et régressions marines, aux cheminements fluviaux et aux milieux lacustres qui ont ponctué l'ère tertiaire. Le type et la nature de ces dépôts sont liés aux milieux qui ont permis leur formation :

- Milieu marin entraînant des dépôts calcaires plus ou moins grenus et fossilifère (organismes marins) ;
- Milieu lacustre favorisant des dépôts d'argiles, voire la formation de niveaux calcaires (zone de sédimentation terrestre calme) ;


- Milieu fluviatile favorisant des dépôts de nature détritique à argileuse en fonction de la dynamique de leur mise en place (zone de sédimentation terrestre plus ou moins animée par des écoulements).

Relativement épargnés par l'orogénèse pyrénéenne, les dépôts géologiques sont perçus à l'œil comme étant disposés horizontalement. Dans la réalité, ils peuvent présenter d'infimes plissements à très grand rayon de courbure liés à l'influence résiduelle de la surrection pyrénéenne. Cela se traduit par une alternance désordonnée de synclinaux (plis en « U ») et d'anticlinaux (plis en « U inversé ») très faiblement marqués, notamment sur les bordures du bassin Aquitain.

Malgré les faibles contraintes tectoniques subies, la roche en place présente une certaine fissuration géologique. Des failles géologiques peuvent également être présentes. Si la plupart des fissures visibles à l'affleurement (falaises) sont liées à des phénomènes naturels de décompression, celles observables dans les carrières correspondent aux contraintes naturelles et aux réactions chimiques (dissolutions calcaires ayant conduit à la formation de karst) subies par les formations géologiques depuis leur mise en place. A cela s'ajoute des fissures mécaniques liées aux exploitations souterraines. Ces dernières sont clairement liées aux extractions de pierre (modification de l'état physique du massif rocheux) et traduisent l'importance des contraintes emmagasinées par le sous-sol rocheux (libération des contraintes physiques à l'extraction de la roche).

L'extrait de carte géologique suivant présente la répartition et l'extension des formations géologiques de la région de l'Entre-Deux-Mers. Il souligne au niveau des combes une présence régulière de chacune d'entre elles, ce qui traduit bien leur empilement horizontal et l'absence d'accident tectonique majeur.

**Extrait de la carte géologique locale (source : infoterre)**

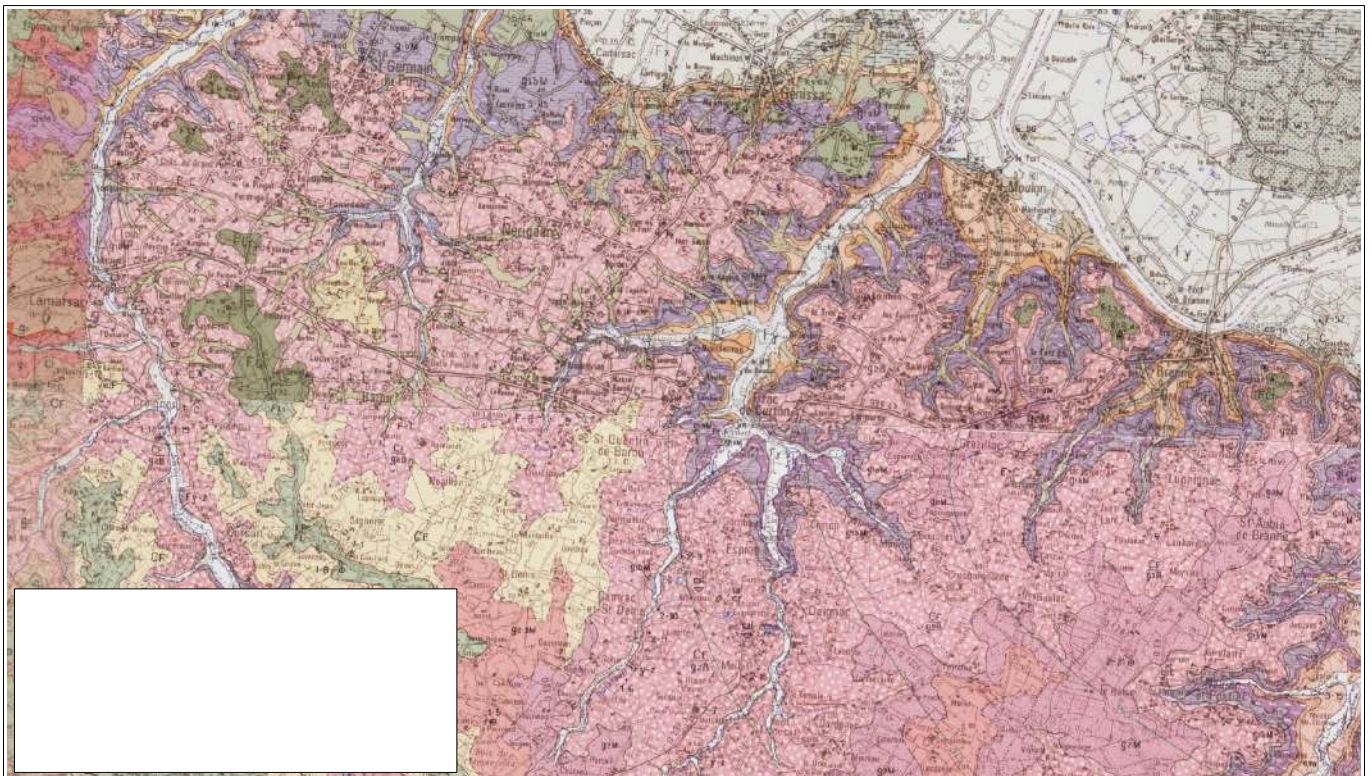

### 2.2.2.2 Les formations tertiaires affleurantes

Les formations tertiaires affleurant sur la zone d'étude sont datées de l'Eocène supérieur à l'oligocène supérieur (première moitié du Tertiaire). Elles sont plus facilement observables le long de la côte de Dordogne ainsi que dans les petites vallées parcourant le territoire. On rencontre chronologiquement du pied de la côte au sommet de la zone de plateau :

#### **Formations de l'Eocène supérieur :**

- **Des argiles carbonatées jaunes et vertes** (argiles à Palaeotherium) d'une puissance comprise entre 20 et 25 mètres. Leur mise en place est attribuée à des épandages fluviaux ;
- **Les molasses inférieures et moyennes du Fronsadais** d'une puissance de 5 à 10 mètres, présentant à leur base des argiles carbonatées vertes silteuses à sableuses, puis dans leur partie intermédiaire des argiles carbonatées blanchâtres pouvant renfermer des niveaux calcaires et enfin à leur sommet un ensemble de nature plutôt sableuse à ciment tendre carbonaté. Leur mise en place est liée à un contexte de plaine d'inondation (origine fluviale).

#### **Formations de l'Oligocène inférieur :**

- **Les molasses supérieures du Fronsadais** composées de matériaux argilo-gréseux carbonatés jaunâtres à gris d'une puissance maximale comprise entre 15 et 20 mètres. Cette formation présente une base détritique évoluant vers des matériaux plus fins à son sommet. Cette évolution granulométrique des dépôts traduit un changement progressif de la dynamique de leur mise en place (énergie décroissante) qui a débuté dans un milieu fluvial animé pour finir dans un milieu calme de plaine inondable.
- **Des grès tendres et des argiles sableuses verdâtres carbonatées** d'une puissance comprise entre 20 et 25 mètres. La base de cette formation est plutôt détritique (sables et grès) puis elle évolue vers une argile à son sommet, ce qui traduit les mêmes milieux de mise en place que les molasses supérieures du Fronsadais (dépôts sableux dans des chenaux d'écoulement finissant par une sédimentation fine dans un contexte de plaine inondable) ;
- **Le calcaire à Astéries** d'origine marine (roche carbonatée riche en débris de coquilles, de coraux et d'osselets d'animaux marins telles que les étoiles de mer) d'une puissance comprise entre 10 et 35 mètres. Il s'agit de la formation géologique exploitée dans les carrières de l'Entre-Deux-Mers. Cette formation semble s'être mise en place en trois étapes constituées de deux transgressions marines interrompues par une brève régression ;
- **Les molasses inférieures de l'Agenais** de nature argilo-gréseuse carbonatée et d'une puissance comprise entre 8 et 25 mètres. Il s'agit de dépôts fluvio-lacustres à dominante argileuse mais pouvant présenter à leur base des grès molassiques avec des indices d'origine marine (présence d'organismes fossiles marins) ;
- **Le calcaire de Monbazillac** de teinte beige clair présent que très localement au-dessus des molasses inférieures de l'Agenais. D'une puissance maximale de 2 mètres, il est identifié comme étant d'origine lacustre.

#### **Formations de l'Oligocène supérieur :**

- **Les molasses supérieures de l'Agenais** de nature argilo-gréseuse carbonatée et d'une puissance comprise entre 15 et 25 mètres. Plutôt grenues à leur base, elles présentent une granulométrie dégressive vers leur sommet jusqu'à laisser la place à des argiles. Ce


granoclassement traduit une dynamique de mise en place fluvio-lacustre. Le calcaire de Monbazillac étant rarement présent, les molasses supérieures de l'Agenais reposent souvent directement sur le niveau inférieur de leurs homologues datant de l'époque précédente.

### **Formation du Pliocène :**

- **Des sables et graviers** à stratifications entrecroisées et obliques occupent certaines hauteurs de la zone d'étude. D'origine deltaïque, ils témoignent des écoulements fluviaux qui ont parcouru la région d'Est en Ouest à la fin de l'ère Tertiaire. La puissance de ces dépôts peut dépasser 4 mètres. De couleur rougeâtre ils présentent une matrice argileuse et renferment des galets blancs décimétriques de kaolin.

### **Agencement des formations tertiaires :**

Parmi les sondages géologiques réalisés dans la région, l'un se situe sur la commune de Bagas située à environ 25 kilomètres au Sud-Est du bassin de risque de l'Entre-Deux-Mers, donc relativement proche de notre zone d'étude. La coupe de terrain relevée dans ce sondage renseigne sur la juxtaposition des formations géologiques tertiaires de la région de l'Entre-Deux-Mers. Elle en dresse toutefois une description locale et les épaisseurs des niveaux rencontrés dans ce sondage ne sont pas forcément identiques au niveau notre zone d'étude. Cette coupe permet donc uniquement de visualiser l'empilement des couches géologiques à titre informatif.

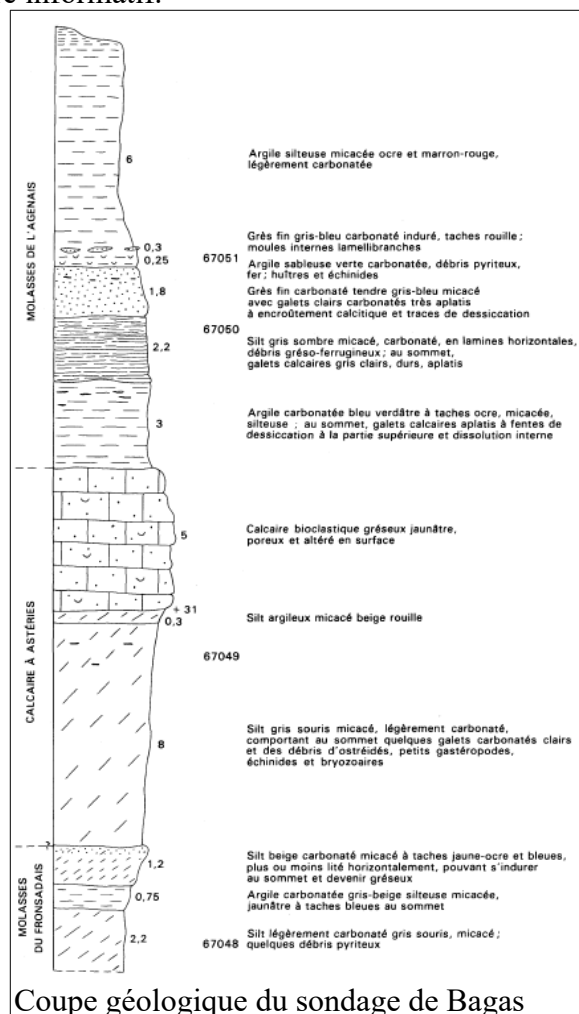

### 2.2.2.3 Les formations quaternaires

Trois formations quaternaires distinctes sont présentes dans la région :

- **Des colluvions** occupent de nombreuses pentes, certaines zones du plateau et plus généralement les pieds de versant. De nature plutôt argileuse, ces dépôts sont liés à des phénomènes de solifluxion sur les versants et de lessivage de dépôts plus anciens par les écoulements de surface. Les matériaux ainsi mobilisés se redéposent à l'aval, sur des replats ou à la faveur d'accidents topographiques (comblement des dépressions de terrain), recouvrant le substratum ;
- **Des dépôts alluvionnaires** datant de l'époque würmienne occupent le méandre de La Roucaude (commune de Cabara). Situés de niveau avec la plaine inondable de la Dordogne, ils se composent de matériaux graveleux (sables, graviers et gros galets). Epargnés par l'activité hydraulique de la rivière, ils constituent l'un des rares témoins de cette époque quaternaire ;
- **Des alluvions fluviales récentes** occupent le reste de la plaine inondable de la Dordogne et le fond des principales vallées drainant la zone de plateau. Il s'agit de matériaux déposés par les cours d'eau actuels et composés de sables, d'argiles et parfois de tourbes.

## 2.2.3 Réseau hydrographique et hydrogéologie

### 2.2.3.1 Les eaux de surface

L'intégralité de la zone d'étude appartient au bassin versant de la Dordogne. La rivière longe trois des onze communes du bassin de risque (Branne, Cabara et Grézillac) en recevant directement une partie de leur eaux (ruissellements directs). Le reste du territoire est drainé par divers affluents de la Dordogne dotés pour certains de bassins versants conséquents pouvant atteindre quelques dizaines de kilomètres carrés. Les plus importants sont d'Est en Ouest :

- **Le ruisseau de Lissandre** prenant sa source sur la commune de Guillac. Ce cours d'eau longe Grézillac (bordure est) puis marque la limite communale entre cette même commune et Branne pour se jeter dans la Dordogne ;
- **Le ruisseau de Pont Ribeau** qui prend sa source sur la bordure communale ouest de Grézillac. Ce cours d'eau quitte rapidement la zone d'étude en se dirigeant vers Moulon où il change de nom pour s'appeler ruisseau de la Rouille.
- **Le ruisseau de Canedonne** prenant sa source au Sud de Daignac puis séparant cette commune et celle d'Espiet. Ce cours d'eau draine l'un des deux plus importants bassins versants de la zone d'étude. Il change temporairement de nom à la hauteur de Saint-Quentin-de-Baron et de Tizac-de-Curton pour s'appeler ruisseau de Daignac. Il présente plusieurs ramifications qui confluent au nord de Daignac et d'Espiet :
  - Le ruisseau de Gimbre marquant la limite communale nord-est de Daignac ;
  - Le ruisseau de Camiac marquant la limite communale ouest d'Espiet puis s'écoulant entre cette commune et Saint-Quentin-de-Baron ;
  - Le ruisseau de Bisqueytan prenant sa source à Saint-Quentin-de-Baron puis séparant cette commune et celle de Nérigean.
  - Le ruisseau de la Rouille prenant sa source au Nord-Est du village de Nérigean ;

- **Le ruisseau de la Souloire** naissant de la confluence de plusieurs petits cours d'eau sur la commune de Baron puis soulignant la limite communale entre Nérigean et Saint-Germain-du-Puch ;
- **Le ruisseau de Gestas** traversant la commune de Camarsac puis bordant la limite communale ouest de Saint-Germain-du-Puch. Ce cours d'eau représente le second gros bassin versant de la zone d'étude. Il prend sa source au Sud du bassin de risque de l'Entre-deux-Mers, sur la commune de la Sauve.

Mis à part les phénomènes de ruissellement, les axes hydrauliques de surface n'apparaissent pas comme un facteur aggravant dans la stabilité des terrains de la région. On ne note pas de risque de déstabilisation de versant particulier lié au réseau hydrographique.

A l'inverse, les **phénomènes de ruissellement** peuvent jouer un rôle de premier ordre dans le déclenchement des glissements de terrain. Des écoulements de ce type peuvent se former sur des surfaces dévégétalisées, notamment sur la zone de plateau, puis, en se dirigeant vers des versants, ils peuvent rapidement prendre de l'ampleur jusqu'à provoquer d'importants phénomènes d'érosion. La stabilité des versants peut ainsi être rapidement remise en cause face à des écoulements de ce type. La côtière de la rive gauche de Dordogne, qui présente une pente forte, y est particulièrement exposée.

**Les ruissellements** peuvent également affecter la stabilité des édifices souterrains lorsqu'en s'infiltrant ils atteignent le toit du substratum rocheux pour ensuite se stocker à son sommet et/ou le franchir en percolant à travers. Les voûtes des carrières peuvent en souffrir et voir leur résistance s'affaiblir. De même, lorsqu'ils se développent à proximité de puits ou d'entrées obstrués, ils peuvent s'infiltrer dans les remblais de comblement et les déstabiliser. Des zones comblées peuvent ainsi se rouvrir.

#### 2.2.3.2 Les eaux souterraines

La région se caractérise par la **présence d'aquifères** situés à différentes profondeurs. Ces aquifères sont individualisés entre eux par des niveaux imperméables qui les empêchent de communiquer. On note deux types de nappes :

- Des **nappes profondes** sont présentes au sein des formations poreuses du Crétacé et de l'Eocène inférieur et moyen (formations profondes non affleurentes sur la zone d'étude). Ces réservoirs représentent des ressources en eau potentiellement importantes. Ils se situent à des niveaux très inférieurs aux niveaux géologiques qui nous intéressent dans le cadre du PPRMT et, de ce fait, ne posent pas de problème pour la stabilité des carrières et des terrains de surface ;
- Des **nappes superficielles** sont contenues dans certaines formations poreuses de surface. Ce type d'aquifère perché, qui alimente généralement le réseau hydrographique par le biais d'exurgences, est plus préoccupant pour la stabilité des terrains. En affleurant, il peut en effet saturer le sol et affaiblir ses propriétés géotechniques (variation des pressions intersticielles). En présence de pente, le phénomène peut conduire à des glissements de terrain.  
De même, lorsqu'elles se situent au droit d'une zone d'exploitation souterraine, ces nappes superficielles représentent une surcharge pour le toit des cavités, ce qui accélère leur fragilisation. Elles maintiennent également une teneur en eau élevée au sein de la roche mère exploitée, ce qui peut être un autre facteur de fragilisation. La résistance mécanique de la roche peut en effet être affaiblie par cette ambiance humide permanente qui altère les propriétés physiques des matériaux. Enfin, elles contribuent à l'ennoiment des carrières, qui en l'absence



de pompage deviennent inaccessibles et voient la résistance de leurs piliers diminuer du fait de leur saturation en eau.

### 2.2.4 Contexte végétal

La zone d'étude se situe au sein de la zone d'appellation d'origine contrôlée de l'Entre-deux-Mers. Le vignoble prédomine donc en occupant environ les trois quarts des espaces non bâtis. Il alterne irrégulièrement, et en fonction du relief, avec des parcelles cultivées, enherbées ou boisées qui permettent de maintenir un minimum d'activité agricole non viticole et de conserver quelques espaces naturels.

L'occupation végétale du sol souligne bien les grands axes hydrauliques de la région. Prairies et boisements les accompagnent généralement, créant ainsi des coulées vertes mettant en valeur les vallées. Certains secteurs comme la côtière de Dordogne sont également exclusivement boisées. Orientée au Nord et de forte pente, cette dernière ne permet guère d'autre usage.

Ailleurs les parcelles enherbées ou boisées sont plutôt morcelées et peu étendues. Elles mettent en valeur le paysage en évitant l'instauration d'une certaine monotonie que pourrait induire une omniprésence de la vigne. Elles contribuent également à la préservation d'un écosystème en permettant à la faune sauvage de s'y maintenir.

Les secteurs favorablement exposés sont plutôt réservés au vignoble, du fait de leur ensoleillement et de leur pédologie. La vigne occupe des parcelles plus ou moins étendues en s'intégrant harmonieusement au sein de l'environnement naturel qui l'accueille.

On note peu de zone de friche, la région veillant à la sauvegarde de son patrimoine paysager. Seuls quelques terrains présentent des signes d'abandon avec un début de développement de végétation arbustive.

## 2.3 Habitat, cadre humain et activité économique

Le bassin d'études de L'Entre-Deux-Mers se caractérise par un fort caractère rural souligné par un bâti traditionnel en pierre de taille calcaire et de grandes étendues viticoles et agricoles. La Dordogne qui marque sa bordure nord contribue également à cette ruralité. La rivière réputée pour sa richesse poissonneuse est exploitée par des pêcheurs professionnels travaillant selon des techniques de pêche anciennes (pêche à la Lamproie avec filet dérivant et pêche au Carrelet également pratiquée par des amateurs). Cette région du département de Gironde échappe pour l'instant à la pression foncière que connaissent les agglomérations bordelaise et libournaise pourtant proches. Sa tradition viticole fortement ancrée contribue à cette sauvegarde, en raison notamment de son appartenance à l'Appellation d'Origine Contrôlée de l'Entre-deux-Mers.

Le bourg de Branne s'impose comme le centre urbain le plus important de la zone d'étude en termes de densité de bâti, de densité de population et d'équipements. Son centre-ville historique composé de petits immeubles de deux ou trois étages accolés les uns aux autres, et disposant parfois de commerces en rez-de-chaussée, est organisé sur la rive gauche de la Dordogne où



originellement des échanges commerciaux s'organisaient par voie fluviale (commerce du vin, de céréales, de bois, etc.). Les quais bordant la rivière témoignent de ce riche passé commercial qui s'est développé au XVIII<sup>ème</sup> siècle et qui a été le principal vecteur de développement de cette partie du département. De plus, Branne est traversée par un des axes majeurs de circulation de Gironde (RD936), ce qui lui assure une bonne desserte et en fait un lieu de passage privilégié lorsqu'on cherche à relier le département voisin de La Dordogne.


Les bourgs de Saint-Germain-du-Puch et de Saint-Quentin-de-Baron s'imposent également dans la région, mais avec un rayonnement moindre que celui de Branne, ce qui est probablement lié à leur situation géographique éloignée de points de communication stratégiques et à une expansion démographique plus tardive. Ils présentent un nombre d'habitants plus élevé occupant un bâti plus étalé, donc moins dense, caractéristique du développement actuel des zones urbaines rurales. Ces deux communes prennent toutefois de l'importance dans le paysage de L'Entre-Deux-Mers en se dotant de zones d'activités économiques et commerciales, ce qui tend à redistribuer progressivement les services proposés à la population locale.

Le reste de la zone d'étude se compose de communes s'insérant économiquement dans le rayonnement des trois précédentes. Certaines se situent à l'écart des axes majeurs de communication, ce qui limite naturellement leur expansion urbaine et tend à les transformer en territoire dortoir. Leur développement est alors surtout tourné vers un urbanisme résidentiel accueillant une population mobile en termes professionnels et probablement tournée vers les services offerts par les grandes voisines.

En termes économiques, la zone d'étude impose ses atouts viticoles. Le vignoble représente sa principale source de revenus. Elle dispose également de zones d'activités commerciales assurant à la population locale l'essentiel de ses besoins en équipements et produits d'alimentation. L'industrie est peu représentée. Parmi les plus importantes entreprises, on note l'usine KP1 de béton précontraint et une chaudronnerie situées respectivement sur les communes de Croignon et de Saint-Quentin-de-Baron. Quelques PME (services, ingénierie, construction, etc.) disséminées sur les onze communes complètent ce tableau économique.

Les atouts patrimoniaux de l'Entre-deux-Mers drainent également une clientèle touristique attirée par l'œnologie. Plusieurs routes du vin passant par divers châteaux sont ainsi proposées en continuité de territoires voisins. On note également la présence de la piste cyclable D803 serpentant entre l'agglomération bordelaise (commune de Latresne) et la commune de Sauveterre-de-Guyenne en empruntant le tracé d'une voie ferrée désaffectée. Cet aménagement permet l'instauration d'un tourisme vert à la découverte de la région et de son patrimoine. Il permet également aux habitants de la région de bénéficier d'un moyen pour profiter de leur propre territoire.

L'exploitation de la pierre à bâtir fut durant quelques siècles l'autre fer de lance économique de la région. La pierre était essentiellement extraite en souterrain sur des étendues parfois importantes. Elle a connu son apogée aux XVIII<sup>ème</sup> et XIX<sup>ème</sup> siècles, en alimentant essentiellement un marché local couvrant la région Aquitaine. Elle pouvait également s'exporter internationalement et entraînait alors en concurrence avec les produits de départements voisins comme la Charente. Les carrières ont cessé leur activité laissant derrière elles des sites abandonnés. Par la suite,

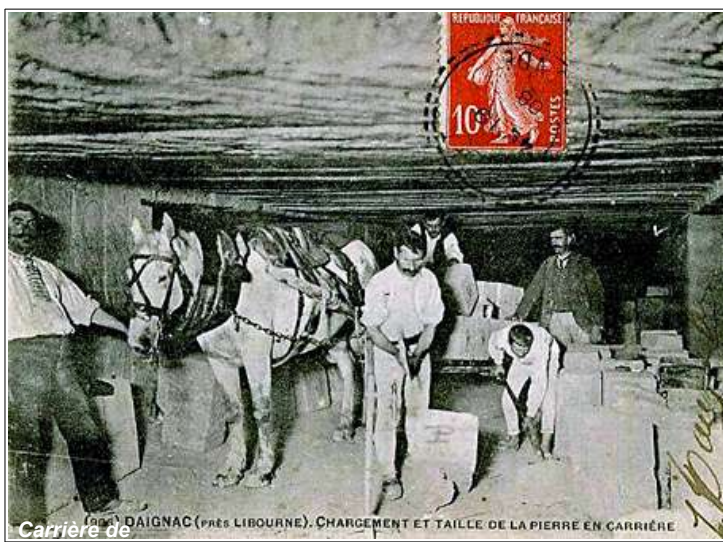


quelques champignonnières se sont installées dans certaines parties de carrières puis se sont arrêtées pour des raisons de concurrence commerciale et donc de rentabilité. Quelques rares carrières sont aujourd'hui utilisées pour du stockage telle que celle servant au distributeur Leclerc pour entreposer du vin sur la commune de Daignac.

L'analyse des recensements de population entre 1968 et 2012 permet d'apprécier l'évolution démographique de la zone d'étude. Cette dernière a globalement progressé mais avec de fortes disparités d'une commune à l'autre. Ainsi, certaines communes ont connu ces cinquante dernières années une croissance démographique régulière, voire très forte à l'image de Saint-Quentin-de-Baron entre 1999 et 2011, alors que d'autres se caractérisent par une courbe de population en dents de scie et que Grézillac a vu son nombre d'habitants chuter de 11 % entre 1968 et 2012.

#### Evolution démographique de la zone d'étude depuis 1968 (source INSEE)

<b>Recensements</b>	<b>1968</b>	<b>1975</b>	<b>1982</b>	<b>1990</b>	<b>1999</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Evolution sur la période</b>	<b>Superficie commune (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Densité population 2012 (hab/km<sup>2</sup>)</b>
<b>Commune</b>											
Baron	503	527	668	749	867	1033	1140	1140	127 %	10,34	110,3
Branne	750	764	850	875	949	1253	1328	1323	76,1 %	2,41	549
Cabara	361	335	319	341	337	392	438	447	24 %	3,42	131
Camarsac	420	543	766	743	770	931	957	960	129 %	5,35	179
Croignon	226	235	288	349	382	489	518	514	127 %	4,62	111
Daignac	411	364	364	361	406	484	484	471	15 %	5,73	82
Espiet	429	388	395	435	532	712	740	735	71 %	6,79	108
Grézillac	786	661	683	613	610	701	728	703	-11 %	7,79	90
Nérigean	560	654	948	1036	908	867	872	838	50 %	9,98	84
Saint-Germain-du-Puch	1281	1395	1615	1813	1982	2075	2174	2165	69 %	11,76	184
Saint-Quentin-de-Baron	730	723	853	947	958	1738	2005	2000	174 %	8,69	230
Total zone d'étude	6457	6589	7749	8262	8701	10675	11384	11296	75 %	76,88	147

Le graphique suivant retranscrit les fluctuations démographiques communales.

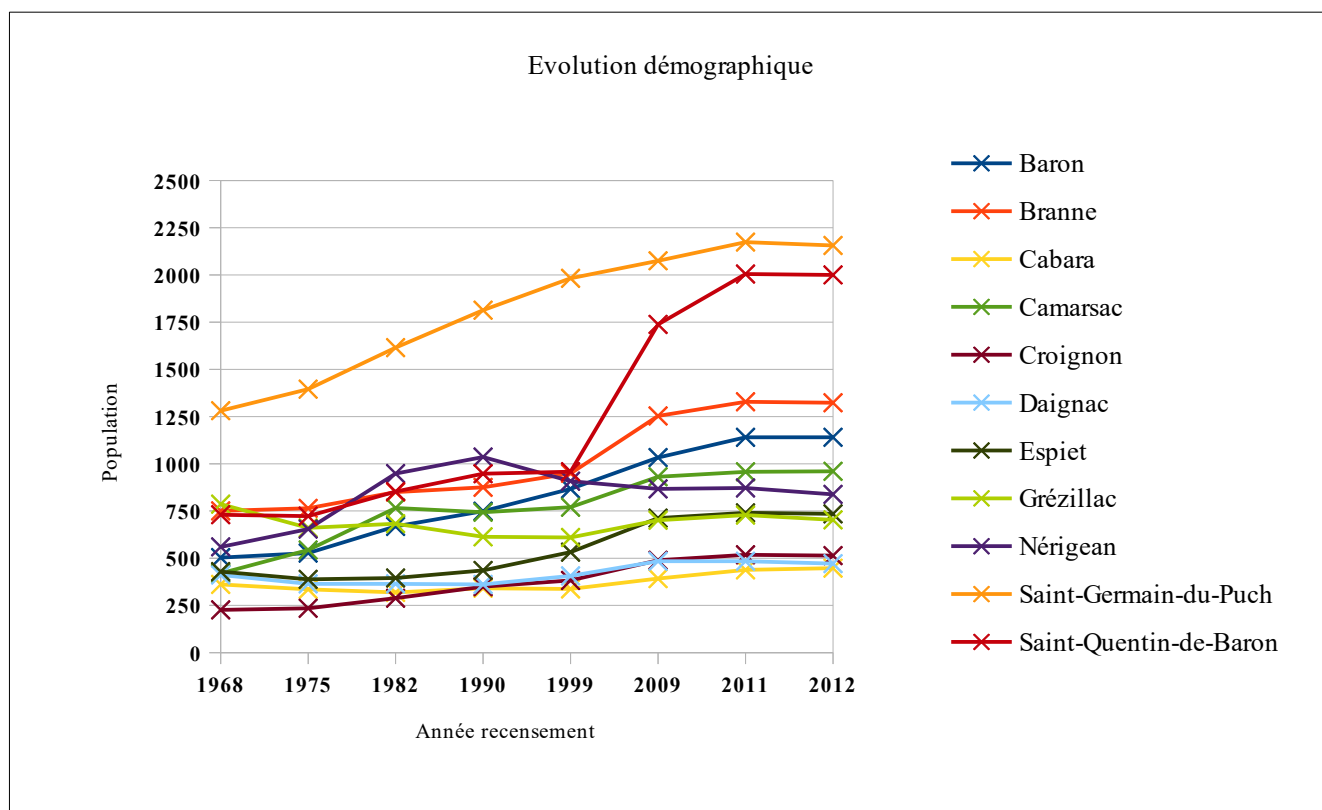

## 2.4 Les Infrastructures

La RD936 constitue l'axe principal de circulation de la zone d'étude. Cette route relie les villes de Bordeaux et de Bergerac en parcourant le Nord de L'Entre-Deux-Mers, puis la plaine libournaise. Elle traverse ou longe ainsi d'Ouest en Est les communes de Camarsac, Croignon, Saint-Germain-du-Puch, Baron, Saint-Quentin-de-Baron, Espiet, Grézillac et Branne. Elle permet de multiples dessertes en direction de villes et bourgs voisins par le biais d'un réseau de voies départementales secondaires quadrillant efficacement la région. On indiquera entre autres la RD20 reliant Créon à Aveyres, et indirectement Libourne, en passant par Saint-Germain-du-Puch, les RD18 et RD19 connectant respectivement Aveyres et Libourne à Branne et la RD11 parcourant Grézillac.

Ce schéma routier est complété par un grand nombre de voies communales qui desservent les nombreux hameaux des communes. Le territoire dispose ainsi d'un maillage routier performant garantissant de bonnes conditions de déplacements.

### 3. Présentation des documents techniques

Le présent P.P.R. comporte les pièces suivantes :

- ❑ Des documents informatifs :
  - une **note de présentation** qui décrit le territoire communal et explicite les différents phénomènes naturels susceptibles de se développer ;
  - trois documents graphiques informatifs :
    - une **carte informative des phénomènes historiques** localisant les phénomènes naturels affectant le territoire communal, soulignant les périmètres connus ou supposés des anciennes carrières souterraines et présentant les phénomènes historiques connus ;
    - une **carte des aléas**, présentant l'activité et la probabilité d'occurrence des phénomènes naturels ;
    - une **carte des enjeux** indiquant les principaux enjeux existants à l'époque de la constitution du dossier PPR.
- ❑ Des documents réglementaires et opposables :
  - la **carte de zonage réglementaire** définissant les secteurs dans lesquels l'occupation du sol sera soumise à une réglementation ;
  - le **règlement** associé qui énonce les principales dispositions applicables dans le cadre du PPR.

Les trois premiers documents graphiques précités constituent des documents de travail préparatoires destinés à expliciter le plan du zonage réglementaire. Ils ne présentent aucun caractère réglementaire et ne sont pas opposables aux tiers. En revanche, ils décrivent des phénomènes déjà survenus sur la commune, ou susceptibles de se manifester, et permettent de mieux appréhender la démarche qui aboutit au plan du zonage réglementaire.

Les deux derniers documents ont un caractère réglementaire et sont opposables.

## 3.1 Phénomènes naturels et définitions

### 3.1.1 Les phénomènes naturels pris en compte

Les PPRMT des 11 communes du bassin d'étude de l'Entre-deux-Mers s'intéressent aux risques de mouvements de terrain. Quatre types de mouvements de terrain ont été identifiés sur les 11 communes :


- Les effondrements de cavités souterraines liés à la présence d'anciennes carrières et d'un réseau karstique
- La suffosion (phénomènes de soutirage par des circulations d'eaux souterraines) ;
- Les glissements de terrains liés à la présence de versants plus ou moins pentus ;
- Les chutes de blocs liées à la présence de falaises et d'affleurements rocheux.

### 3.1.2 Définition des phénomènes naturels

#### 3.1.2.1 Les effondrements de cavités souterraines

Il s'agit de mouvements de terrain liés à l'évolution de cavités souterraines naturelles (karst) ou de cavités artificielles (carrières souterraines), avec des manifestations en surface lentes et progressives (affaissement) ou rapides et brutales (effondrement). Ils dépendent des caractéristiques structurales des cavités (piliers, plafonds, portées entre appuis, taux de défrètement, profondeur, etc.), de leur état géotechnique et de leur irrémédiable détérioration dans le temps. Les impacts en surface varient selon les mécanismes de rupture, la taille des cavités et leur profondeur. Ainsi, la rupture des piliers d'une carrière peut entraîner un effondrement quasiment instantané, brutal et généralisé de l'édifice sur une superficie importante. Une faiblesse localisée du toit d'une cavité se traduira plutôt par une dynamique plus lente qui verra se former une cloche de fontis progressant vers la surface, avec au final un effondrement ou un affaissement plus localisé.

Plus une cavité est profonde, plus l'impact en surface est amorti par le foisonnement des matériaux désorganisés. En effet, les matériaux occupent plus de place lorsqu'ils sont remaniés. En cas d'effondrement d'une carrière, le foisonnement des matériaux tend donc à compenser le vide de celle-ci. Ainsi, certains effondrements profonds peuvent n'entraîner qu'un affaissement à la surface du terrain, voire peuvent ne pas avoir d'impact en surface et passer totalement inaperçus.

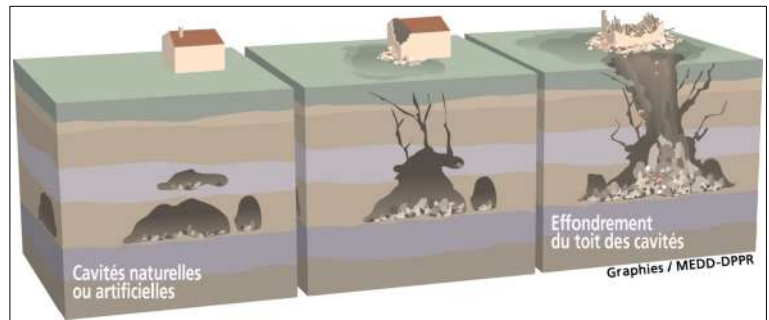


#### 3.1.2.2 La suffosion

Un autre mécanisme indépendant ou complémentaire des cavités naturelles existantes peut conduire à la formation de fontis plus ou moins importants. Il s'agit de **phénomènes de suffosion** liés à des circulations d'eaux souterraines se développant au sein des terrains meubles de surface ou à la faveur de la fissuration du substratum, lorsque les écoulements se frayent un chemin au contact du toit de celui-ci. L'eau entraîne un lessivage de la structure du sol, en soutirant les particules les plus fines. Ces dernières sont déplacées vers l'aval, en suivant le cheminement préférentiel de l'eau. Ce mécanisme peut créer des cavités plus ou moins profondes selon les épaisseurs de terrain meuble, ou entraîner un affaissement lent et régulier du sol. Dans le cas de cavités, les vides évoluent en voyant leur toit se réduire progressivement jusqu'à sa rupture brutale (formation d'un fontis). Ce phénomène, qui affecte principalement les terrains meubles de surface, peut être indépendant de toute présence karstique ou en être complémentaire, lorsque les eaux de lessivage rejoignent un réseau de fissuration karstique.

#### 3.1.2.3 Les glissements de terrain

Il s'agit du mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés varient selon les conditions rencontrées (profondeur de la surface de rupture, épaisseur de terrain meuble, altération du substratum,

- Affecter un versant sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres)

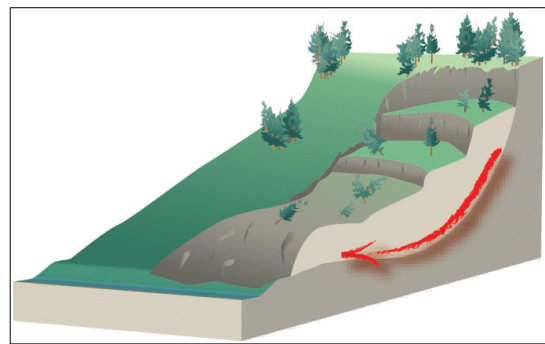



d'épaisseur, et ainsi modifier fortement la physionomie du paysage ;


- affecter les terrains de couverture (terre végétale et frange superficielle d'altération du substratum) en se développant sur des superficies variables (glissements généralement peu profonds) ;
- Se manifester sous l'aspect d'une coulée boueuse selon la saturation en eau du sol et les écoulements de surface.

Leur vitesse de déplacement est comprise entre quelques millimètres par an et quelques mètres par heure.

#### 3.1.2.4 Les chutes de blocs

Il s'agit de mouvements de terrain liés à la présence de falaises ou d'affleurements rocheux plus ou moins prononcés sur un versant.

Le volume unitaire des pierres et des blocs en mouvement est généralement fonction de la fissuration initiale du massif rocheux. Il peut être de quelques centimètres cubes pour les pierres et varier entre quelques décimètres cubes et plusieurs mètres cubes, voire quelques dizaines de mètres cubes pour les blocs. Le volume total mobilisé lors d'un épisode donné peut être de quelques milliers de mètres cubes. Au-delà, on parle d'éboulement en masse.

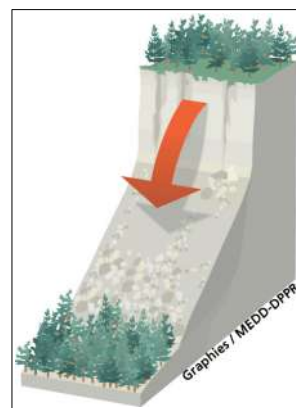

### 3.1.3 Identification des phénomènes naturels

#### 3.1.3.1 Méthodologie

La cartographie des zones exposées aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et à la suffosion a été réalisée à dire d'expert, sur la base de critères géologiques et morphologiques (méthode géo morphologique). Cette méthode consiste à analyser les formes du relief dans le contexte géologique local, en identifiant et interprétant des indices caractéristiques de mouvements de terrain et tout en intégrant les phénomènes historiques permettant de déterminer un aléa de référence. Son objectif final est d'afficher l'emprise des secteurs concernés par des mouvements de terrain, en distinguant les zones soumises à des phénomènes actifs de celles exposées à des phénomènes potentiels.

La cartographie des phénomènes d'effondrements de cavités souterraines exploite les informations détenues par le bureau des carrières du Département de la Gironde (relevés des cavités souterraines, expertises géotechniques, etc.). Les données disponibles du Département ont été intégrées en l'état au PPRN, sans prospection souterraine ni d'expertises spécifiques. Des visites de carrières ont en revanche été réalisées conjointement avec le bureau des carrières afin d'observer certains phénomènes. Les fichiers numériques à jour des plans des cavités souterraines ont ainsi été exploités et mis à jour régulièrement, tout au long de la procédure. Ces fichiers présentent le périmètre des carrières connues ou supposées, l'emplacement des piliers de certaines parties des carrières, la profondeur des niveaux exploités et les épaisseurs de recouvrement, l'emplacement des puits et des entrées et les nombres d'étages.

En plus de cette donnée numérique mise à disposition par le Département, les archives du Bureau des Carrières ont été exploitées spécifiquement dans le cadre du PPRMT afin de compiler l'intégralité de la connaissance existante. Ce travail a permis d'intégrer au PPRMT les procès verbaux de visites de carrières rédigés par le Bureau des Carrières, ainsi que de trier et d'extraire un certain nombre d'autres informations jusqu'alors consignées sur des minutes de terrain papier mais non exploitées. Des indications relatives à la

fissuration des édifices souterrains et à la présence d'effondrements ont ainsi été obtenues et prises en compte dans l'étude technique des PPRMT. Cette démarche a conduit à identifier un certain nombre de secteurs souterrains dégradés n'ayant pas de répercussion en surface, donc des secteurs souvent méconnus du fait de l'absence d'indice superficiels.

Quelques nouvelles carrières souterraines où des extensions inconnues jusque-là sont découvertes tous les ans. L'information concernant ces découvertes a été intégrée au fur et à mesure lors de l'élaboration des PPRMT, y compris après l'enquête publique puisqu'elle ne remettait pas en cause l'économie générale du PPRMT.

### 3.1.3.2 Démarches conduisant à l'identification des phénomènes

La méthode géo morphologique se base sur des observations systématiques de terrain, sur l'examen de photos aériennes, sur l'exploitation des données géologiques, sur la prise en compte de la bibliographie disponible, et sur des enquêtes menées auprès des collectivités, des services de l'État compétents et de riverains rencontrés au gré des prospections de terrain.

Les levés disponibles de certaines carrières permettent de connaître la géométrie précise d'une partie des cavités et de les situer géographiquement sur les territoires communaux. Leur diagnostic géotechnique, lorsqu'il existe, renseigne sur leur état de conservation et sur leur stabilité. Certaines carrières souterraines sont toutefois condamnées en raison du comblement de leurs entrées ou suite à des effondrements et, par conséquent, ne peuvent pas être visitées. Leur extension précise est alors inconnue et seule leur emprise approximative peut être affichée, par déduction de terrain et en recoupant des informations anciennes.

Les documents cartographiques ont donc été dressés au cours de plusieurs étapes :

- Parcours de l'ensemble de la zone d'étude (reconnaitances systématiques de terrain) afin de dresser une minute cartographique des aléas de versant ;
- Exploitation des photos aériennes disponibles (photo-interprétation) ;
- Enquêtes auprès des acteurs locaux afin de collecter des informations sur les phénomènes naturels historiques, rassembler la bibliographie disponible et recueillir la connaissance du terrain des élus ;
- Exploitation et interprétation de la bibliographie existante ;
- Intégration des plans et descriptifs des carrières souterraines détenus par le bureau des carrières du Département.

Ce travail a abouti à l'élaboration de deux cartographies distinctes :

- **Une cartographie informative des phénomènes naturels historiques ;**
- **Une cartographie des aléas.**

### 3.1.3.3 Fonds de plan

Les différentes cartes constituant les PPRN ont été établies sur fond de plan cadastral à l'échelle 1/5 000 pour chaque commune (découpage communal). Des cartes couvrant toute la zone d'étude ont également été réalisées sur fond cadastral au 1/10 000, afin de disposer d'une vision globale du territoire étudié.

## 3.2 Principales études techniques disponibles

Hormis les nombreux avis rendus par le bureau des carrières du département à l'occasion de visites ponctuelles de carrières (procès verbaux de visite), deux études techniques réalisées sur les communes de

Croignon et de Saint-Germain-du-Puch sont disponibles et nous renseignent sur la résistance de la roche composant le sous-sol. La première a été menée au niveau du site de l'usine KP1 de Croignon (Projet d'extension de l'atelier « poutrelle » - Diagnostic et avant-projet sommaire des travaux de confortement - ANTEA - avril 2008). La seconde s'intéresse à quatre zones situées en bordure de la RD936 aux lieux-dits Peyches, La Manière et Gazeau, non loin de l'usine KP1 (Diagnostic géotechnique (G5) 33750 Saint-Germain-du-Puch – GEOTEC- 7 octobre 2013).

### **3.2.1 L'étude ANTEA sur la commune de Croignon**

Cette étude a été menée dans le cadre d'un projet d'extension de l'usine KP1, le maître d'ouvrage étant l'usine KP1. Elle porte donc uniquement sur le secteur occupé par cette société. Toutefois, sachant que la formation géologique étudiée a été exploitée sur quasiment l'ensemble du périmètre du PPRN, les résultats de l'étude donnent un aperçu de la qualité de la roche sur le reste du territoire. A l'inverse, les conclusions sur la stabilité de la carrière étudiée ne peuvent être transposées à l'ensemble de la zone d'étude.

L'étude s'est attachée à dresser un plan précis de la carrière sous-cavant le site de l'usine en relevant la fissuration géologique et mécanique de l'édifice et d'autres désordres géologiques et géotechniques tels que karst, chutes de toit, etc. Elle note ainsi une certaine fissuration géologique orientée N110 - N130 liée à des contraintes tectoniques antérieures aux exploitations, avec des fissures qui ont pu jouer mécaniquement. Les fissures mécaniques, contemporaines des exploitations ou post-exploitation, sont peu nombreuses mais leur présence montre qu'une redistribution des contraintes est intervenue suite à l'extraction de la roche.

Des échantillons ont été prélevés sur place afin d'être étudiés en laboratoire. Divers essais d'identification (densité, teneur en eau, porosité et vitesse sonique) et tests mécaniques (résistance à la compression et résistance à la traction) ont été réalisés pour déterminer les propriétés de la roche. Les résultats de laboratoire ont mis en évidence les caractéristiques suivantes :

- Poids volumique apparent sec moyen : 14,4 kN/m<sup>3</sup> ;
- Teneur en eau moyenne : 19,7 % ;
- Poids volumique humide : 17,2 kN/m<sup>3</sup> ;
- Porosité de la roche : 46 % ;
- Résistance à la compression Rc : 4,2 MPa ;
- Résistance à la traction Rt : 0,7 MPa.

L'étude s'intéresse ensuite à la stabilité des piliers et du toit. Pour cela, elle prend en compte la géométrie de la carrière qui présente les caractéristiques suivantes :

- Épaisseur de recouvrement comprise entre 7 et 8 mètres ;
- Hauteur moyenne sous plafond : 3 mètres ;
- Section moyenne des piliers comprise entre 10 et 20 m<sup>2</sup> ;
- Largeur des galeries comprise entre 3 et 4 mètres avec des portées maximales entre appuis de 5,50 mètres au carrefour des galeries ;
- Taux de défrètement moyen de l'ordre de 70 %.

#### **Stabilité des piliers :**

La contrainte verticale  $\sigma_{vi}$  encaissée par les piliers est évaluée à 0,42 MPa pour 7 mètres de recouvrement et à 0,47 MPa pour 8 mètres de recouvrement. Ces contraintes verticales encaissées par les piliers

permettent de déterminer, au droit du site étudié, des coefficients de sécurité estimés entre 9 et 10 à court terme et 5,4 et 6 à long terme, ce qui fait dire à l'étude qu'il n'y a pas de risque d'effondrement généralisé de la carrière par rupture des piliers.

#### **Stabilité du toit :**

La résistance du toit est exprimée à partir du moment fléchissant déterminé en fonction des portées entre appuis et de l'épaisseur de recouvrement résistant. Il en est déduit le Moment Ultime de flexion MU au-delà duquel il y a rupture. Cette valeur est estimée à 0,5 MPa pour un recouvrement de 8 mètres. Elle conduit à déterminer un coefficient de sécurité F compris entre 0,8 et 2,1 selon les portées, en tenant compte du poids du projet. Ces coefficients de sécurité relativement faibles montrent que la stabilité du toit n'est pas assurée lorsque les portées entre appuis excèdent 5 mètres.


Suite à cette analyse de stabilité, l'étude préconise pour le projet envisagé un renforcement du toit de la carrière aux endroits fragilisés par une fissuration mécanique. Le choix est porté sur la réalisation de poutres en béton armé.

### **3.2.2 L'étude GEOTEC sur la commune de Saint-Germain-du-Puch**

Cette étude porte sur quatre secteurs situés à proximité des importants effondrements survenus en 1988, 2008 et 2011. Elle a été réalisée pour le compte de la Communauté de Communes du Sud Libournais et son financement a été en partie assuré par le Fonds Barnier, à hauteur de 50 %.

- Secteur 1 : parcelles 95, 96a et 96b section AN (lieu-dit Peyches) ;
- Secteur 2 : parcelles 113, 114 et 115 section AN (lieu-dit Gazeau) ;
- Secteur 3 : parcelles 86, 87, 88, 89 et 91 section AN (lieu-dit Gazeau) ;
- Secteur 4 : parcelles 77 et 78 section AN (lieu-dit La Manière).

Ces secteurs ont été choisis car accueillant des enjeux bâtis vulnérables au risque d'effondrement et en raison de la proximité d'importantes zones d'effondrement dont la dernière en date remonte à février 2011. L'objectif fixé par la Sous-Préfecture de Libourne, d'après l'avis de l'expert du BRGM (rapport d'expertise dans le cadre de la demande d'arrêté de catastrophe naturelle), était d'établir une carte d'aléa affaissement et effondrement. Pour cela le bureau d'études a établi un diagnostic géotechnique des quatre secteurs concernés et a dressé des plans topographiques détaillés en relevant différents éléments de surface et souterrains tels que les piliers, la fissuration, etc. elle en a déduit une carte des aléas traduisant les risques d'affaissements ou d'effondrements encourus.

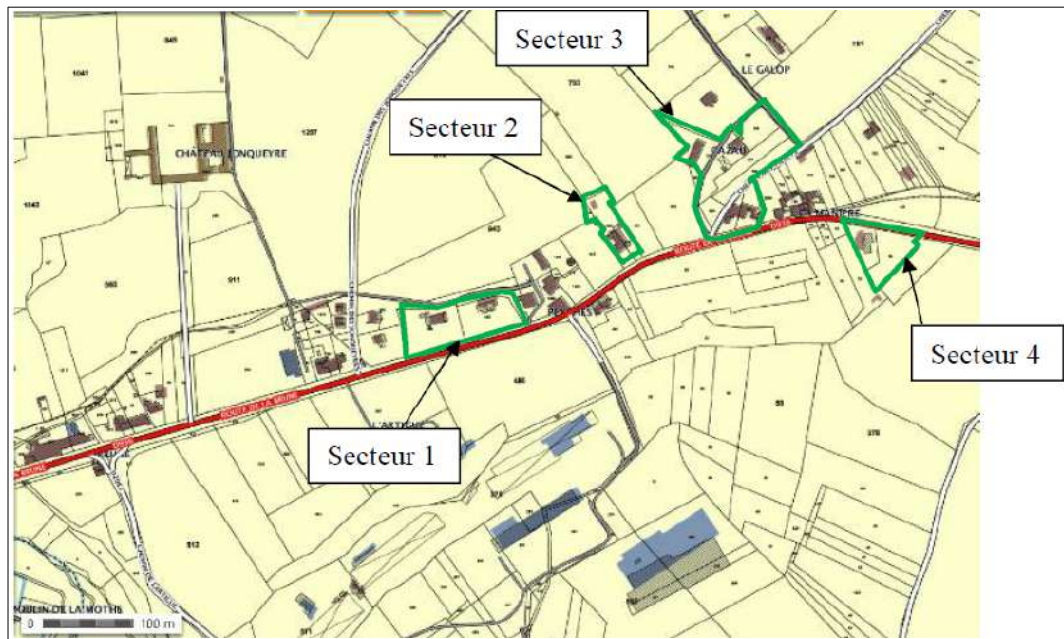

Localisation des secteurs étudiés.

L'étude décrit topographiquement les quatre secteurs de la façon suivante :

- Épaisseurs de recouvrement comprises entre 27 et 31 mètres ;
- Hauteur moyenne des galeries de l'ordre de 1,8 mètre dans les zones 1 et 2, de l'ordre de 2,5 mètres dans la zone 3 et de l'ordre de 2 mètres dans la zone 4 ;
- Un seul niveau de galerie pour chaque secteur ;
- Section des piliers comprise entre 8 et 140 m<sup>2</sup>, avec une section moyenne de 20 m<sup>2</sup> ;
- Largeur moyenne des galeries de 3,5 mètres ;
- un taux de défrètement de 43 % dans le secteur 1, 29 % dans le secteur 2, 30 % dans le secteur 3 et 17 % dans le secteur 4. Les taux de défrètement tiennent compte des stots. Pour chaque secteur, elle établit également des taux de défrètement plus ponctuels au niveau de chaque maison présentes.

L'inspection géotechnique des carrières a permis de noter la présence de fissures géologiques et mécaniques. Si les premières ont une origine tectonique, les secondes sont post-exploitation et résultent d'une redistribution des contraintes. Les fissures mécaniques sont présentes dans les quatre secteurs. Seul le secteur 4 présente des fissures géologiques. Des poches karstiques et des clapes (chutes de toit) sont également signalées dans quasiment chaque secteur.

La roche en place a été identifiée et décrite physiquement. Sa teneur en eau a été évaluée entre 20,1 et 28,7 % (moyenne de 23,8%) pour un indice de vide compris entre 0,63 et 0,97 % (moyenne de 0,78%). Sa porosité est proche de 43 %. Son poids volumique humide se situe entre 17,7 et 20 kN/m<sup>3</sup> (moyenne de 19 kN/m<sup>3</sup>).

Cinq échantillons de roche ont été prélevés dans les quatre secteurs afin de procéder à des essais de laboratoire. Deux types d'essais ont été menés : essai de compression simple et essai de traction. Les essais de compression simple ont livré une résistance à la compression  $R_c$  comprise entre 0,8 et 2,0 MPa (moyenne de 1,7 MPa). A titre comparatif, un essai de compression simple a également été réalisé sur un échantillon de roche ayant séjourné 50 jours dans une eau froide. Sa teneur en eau a augmenté de 21 %

(teneur en eau de 22,4 % en situation émergée contre 27,2 % en situation immergée) et sa résistance à la compression a chuté d'environ 50 % (0,8MPa pour un échantillon saturé en eau contre 1,7 MPa pour un échantillon non saturé). Cette chute de la résistance à la compression montre la place importante que tient l'eau dans le processus de dégradation des carrières et quelle incidence peut avoir cet élément dans la conservation des édifices souterrains.

Une analyse de la stabilité des quatre secteurs étudiés a été menée à partir de la résistance de la roche, des épaisseurs de recouvrement des cavités (donc des charges à supporter par les piliers), des taux de défrètement, des portées entre appuis, etc.

- L'analyse de la stabilité des piliers est fondée sur la théorie de l'aire tributaire qui considère que la charge des terrains de recouvrement est intégralement répartie sur les piliers, sans tenir compte des bords fermés des carrières (cette théorie suppose que l'exploitation est infinie).

L'étude indique que la stabilité des piliers est admise à long terme lorsque le coefficient de sécurité  $F$ , défini par le rapport entre la résistance à la compression de la roche composant les piliers (ou charge admissible du matériau) et la contrainte verticale encaissée par les piliers, est supérieure ou égale à 1,5.

**Pour les quatre secteurs, ce coefficient de sécurité  $F$  s'avère dans la majorité des cas supérieur à 1,5. Seule une maison du secteur 1 est bâtie au droit d'une zone présentant un coefficient de sécurité égal à 1. Le terrain l'accueillant est alors décrit de stabilité très précaire.**

**Une autre maison du secteur 3, présentant pourtant un coefficient de sécurité de 1,9, est également décrite dans une situation précaire, donc de risque d'affaissement ou d'effondrement brutal, compte-tenu de la fissuration des piliers de la carrière sous-jacente et de la présence de la nappe. On rappellera que le test de compression simple sur un échantillon de roche saturée a montré que la résistance du matériau chutait de 50 %.**

**Enfin, l'étude rappelle que d'importants effondrements se sont produits à proximité des zones étudiées.**

- L'analyse de la stabilité du toit des cavités se base sur la capacité du recouvrement à répondre à l'effort de flexion qu'il subit. Cet effort dépend de la charge supportée (masse rocheuse et éléments de surface), des appuis supportant la charge et des portées entre appuis.

L'étude indique que la stabilité du toit d'une carrière est admise à long terme lorsque le coefficient de sécurité  $F$ , défini par le rapport entre le moment fléchissant ultime du recouvrement (au-delà duquel il y a rupture) et le moment de flexion lié au poids propre du toit est supérieur ou égal à 1,5.

**Pour les quatre secteurs, ce coefficient de sécurité est supérieur à 4. L'étude indique donc que la stabilité des carrières étudiées est assurée pour les quatre zones en considérant une épaisseur de recouvrement immédiat de 10 mètres. Elle indique toutefois que les coefficients de sécurité ne tiennent pas compte des accidents géologiques et mécaniques (fissures, clapes, etc.) constatés en sous-sol et que ces derniers sont défavorables à la stabilité des cavités.**

En synthèse, l'étude souligne la présence de discontinuités géologiques et mécaniques, dont une certaine fissuration mécanique qui affecte les plafonds en général et les piliers des secteurs 1, 2 et 3. Elle indique que la nappe peut envahir les cavités comme l'indiquent des laisses visibles. Elle conclut malgré tout, qu'à l'exception d'une partie du secteur 1, les cavités peuvent être considérées stables en l'état, mais précise que



cette stabilité deviendra précaire en cas d'inondation des galeries<sup>1</sup>. Elle classe chaque secteur en termes d'aléas. Elle affiche ainsi de l'aléa faible à fort, avec une prédominance d'intensités faible et moyenne.

Enfin, afin de réduire les risques d'effondrements, elle recommande de favoriser le drainage du calcaire pour maintenir la nappe à un niveau bas. Elle recommande également des travaux de confortement au droit de la zone 1.

### 3.3 Approche historique des phénomènes naturels

La consultation des archives disponibles, dont celles du bureau des carrières du Département de Gironde, et de diverses études techniques, ainsi que les travaux d'enquête menés auprès des municipalités, de divers services administratifs (DDTM, etc...) et d'habitants, rencontrés au gré des prospections de terrain, ont permis de recenser un certain nombre d'événements, dont quelques-uns ont marqué la mémoire collective. Ces événements sont présentés par commune dans les tableaux ci-dessous (un tableau par commune). Chaque information est localisée le plus précisément possible sur la carte des phénomènes historiques, à l'aide d'un numéro.

Mis à part les effondrements de Saint-Germain-du-Puch en septembre 2008 et février 2011, on note peu d'arrêtés de catastrophe naturelle relatifs aux phénomènes naturels étudiés. La plupart des phénomènes répertoriés ont eu un impact limité ne nécessitant pas une telle mesure.

Toutefois, un arrêté de catastrophe naturelle revient invariablement pour chacune des onze communes. Il s'agit de celui intitulé « inondations, coulées de boue, **glissements** et chocs mécaniques liés à l'action des vagues » et correspondant à la période comprise entre le 25/12/1999 et le 29/12/1999 (arrêté du 29/12/1999). Les enquêtes réalisées ne révèlent pas d'événement relatif à cet arrêté de catastrophe naturelle. Il s'agit probablement d'un arrêté pris de façon globale sur la région, suite aux phénomènes tempétueux qui ont touché le territoire national à la fin de l'année 1999.

#### 3.3.1 Commune de Baron

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Février 2007	Formation de 2 fontis	Fonvideau A1	Deux fontis d'un à 2 mètres de diamètre et distants d'environ 3 mètres sont apparus sur la parcelle 26 section AC, en bordure du chemin rural n° 1 du Prieur, suite à une période pluvio-neigeuse. Le terrain affecté est un vignoble.  Ces fontis ont montré des parois verticales composées d'argile sans possibilité d'observation de leur fond. Ils se sont produits à la verticale d'une carrière souterraine, dans un secteur inaccessible car fermé par un mur. L'examen de la carrière révèle à ce niveau une épaisseur de recouvrement calcaire très faible. <u>Source</u> : CG 33

<sup>1</sup> Ces éléments montrent la nécessité d'assurer une surveillance régulière des cavités afin de suivre l'évolution de désordres ou d'en détecter l'apparition.



Vue des deux fontis de 2007 protégés par des barrières.



Gros plan sur l'un des fontis.



En sous-sol, approche de la zone effondrée (zone barrée par un mur en pierres maçonnées).

### 3.3.2 Commune de Branne

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Vers 2005	Glissement de terrain	Hameau du Garon B1	Un glissement de terrain s'est déclenché dans le versant dominant le hameau du Garon. La langue de glissement a atteint un hangar (propriété Rodriguez), entraînant des dégâts au bâtiment (mur détruit et charpente décalée). Le phénomène serait dû à des rejets d'eaux pluviales non maîtrisés depuis le plateau dominant le versant, à une humidité naturelle du versant et à un terrassement en pied de versant qui a rompu l'équilibre du terrain. <u>Source</u> : mairie
Régulièrement	Glissement de terrain	La Tuilerie B2	Des paquets de matériaux (1 à 2 m <sup>3</sup> ) s'écoulent régulièrement en bordure de la RD18 (mélange de matériaux argileux et de matériaux agglomérés). Des arbres chutent également sous l'effet de la régression de la tête de versant. Les matériaux peuvent atteindre l'accotement de la route, sans toucher la chaussée. <u>Source</u> : mairie
Non daté	Glissement de terrain	Côtière entre Garon et Lacareau B3	Des glissements de terrain se sont déjà produits dans cette partie du versant bordant la vallée de la Dordogne. Ils concernent une zone boisée. <u>Source</u> : mairie
Régulièrement	Glissement de talus	Le Guspit B4	Des instabilités de terrain sont constatées en bordure de la VC107 desservant le hameau de Guspit. Elles se manifestent par un affaissement progressif de la chaussée et par de petits glissements du talus amont. <u>Source</u> : mairie
Régulièrement	Glissement de talus	Lagut B5	Les talus de la VC6 desservant le hameau de Lagut connaissent régulièrement des glissements de terrain localisés qui recouvrent parfois la chaussée. Des poteaux en bois ont été plantés dans un des talus pour tenter de le stabiliser. Les volumes de matériaux en mouvement peuvent atteindre une dizaine de mètres cubes. Un projet de rectification du tracé de la route est programmé pour l'année 2013. <u>Source</u> : mairie



Rive droite de la Dordogne au lieu-dit La Tuilerie, le versant subvertical de la côtière est le siège de mouvements de terrain récurrents qui atteignent la bordure de la RD18.



Hameau du Garon, un glissement de terrain s'est déclenché en pied de versant et a atteint un hangar. On distingue quelques arrachements au centre de la photo. Les arbres inclinés attestent également de l'instabilité du terrain.



Hameau de Lagu, les talus de la VC6 glissent régulièrement sur la chaussée.



### 3.3.3 Commune de Cabara

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Entre 1975 et 1980	Glissement de terrain	Château de Blagnac C1	Un glissement de terrain s'est déclenché dans le versant dominant la RD18, au droit du Château de Blagnac. La RD18 a été totalement obstruée. <u>Source</u> : mairie
Vers 1983	Glissement de terrain	Amont du village C2	Un glissement de terrain a emporté le talus aval de la voie communale gravissant le versant du village. On précisera que ce secteur présente des signes d'humidité prononcés, et qu'un enrochement visible dans le talus amont de cette même route, au droit de l'église, confirme le caractère instable du secteur. <u>Source</u> : BRGM, mairie
2004	Glissement de terrain	Amont du village C3	Un nouveau glissement de terrain s'est produit dans le talus aval du chemin communal s'élevant au-dessus du village, à quelques dizaines de mètres de celui de 1984. Des traces d'écoulements, provenant du quartier de Jalet (plateau à l'amont du versant), sont visibles et contribuent certainement à l'instabilité du secteur. <u>Source</u> : mairie
25/03/2014	Glissement de terrain	Amont du village C4	Un glissement de terrain s'est déclenché en sommet de versant et s'est propagé vers l'aval sous la forme d'une coulée boueuse. Le phénomène s'est produit à la suite d'une période pluvieuse prolongée. Large d'une quinzaine de mètres au niveau de la niche d'arrachement, il a mobilisé un volume de matériaux estimé compris entre 300 et 500 m <sup>3</sup> . Des traces dans le versant montrent que d'autres phénomènes non datés se sont déjà probablement déjà produits. <u>Source</u> : BRGM, mairie



Versant à l'amont du village, la voie communale conduisant au quartier de Jalet a été touchée à plusieurs reprises par des glissements de terrain. Ce secteur présente une forte humidité, probablement liée à des sources et à des écoulements de surface provenant du plateau amont.



Gros plan sur les talus de la voie communale reliant le village au lieu-dit Jalet, on remarquera le caractère humide du terrain, favorable aux mouvements de terrain.



Glissement de terrain du 25 mars 2014 (zone d'arrachement sommitale).

### 3.3.4 Commune de Camarsac

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Années 1980 - 1990	Fontis	Brivet Bois Vert D1	Des fontis ont été signalés sur un terrain situé en bordure de la voie communale reliant les villages de Camarsac et de Croignon, au droit du front de taille d'une carrière souterraine. On précisera qu'à ce niveau la carrière ne sous-cave pas la route et que cette dernière n'a pas été impactée. <u>Source</u> : CG 33
3/12/1990, juin 1993	Effondrement	Fillet D2	Un effondrement de terrain s'est produit en 1990 au droit de la voie communale n° 11, occasionnant une coupure de la route. La voirie a subi des déformations et un début de fontis a été constaté sur sa bordure. Le phénomène est dû à un éboulement d'une partie de la voûte d'une carrière.

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
			<p>Le fontis a été remblayé à l'aide de sable.</p> <p>Un nouveau fontis de 2 mètres de diamètre s'est produit en juin 1993 au niveau de la voie communale n° 11, au droit de l'événement de 1991. Les matériaux ayant servi au comblement du fontis de 1991 (sable) ont été entraînés par des infiltrations d'eau.</p> <p>Un compte-rendu de visite daté de mars 2006 souligne le très mauvais état de cette carrière en décrivant de nombreuses zones effondrées. Il rappelle également que ce secteur est reconnu dangereux depuis 1854 lorsqu'un arrêté préfectoral en a interdit l'exploitation. Il est recommandé de limiter la circulation sur la VC11 uniquement aux véhicules légers.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
1989, 1991, printemps 2001 octobre 2001, et régulièrement d'une façon plus générale	Fontis	Le Stade D3	<p>Un fontis s'est formé en 1991 sur un terrain occupé par une vigne à proximité du stade communal, au droit d'une carrière souterraine. D'autres phénomènes de ce type se seraient déjà produits depuis 1985.</p> <p>Un compte-rendu de visite de la carrière réalisé en avril 1991, en vue d'un agrandissement du stade, signale la présence de plusieurs désordres d'origine mécanique dans ce secteur (décollement de toit, cloche de fontis en cours, fissures).</p> <p>Deux nouveaux fontis d'un à 2 mètres de diamètre se sont produits sur ce même terrain en 2001.</p> <p>Il est précisé que ce secteur est régulièrement affecté par ce type de phénomènes depuis 1985. Les phénomènes surviennent généralement au même endroit, faute de traitement efficace. Une inspection de la carrière située à l'aplomb de cette zone décrit un édifice en mauvais état exploité de façon archaïque sur 2 niveaux. Des fissures parcourent les plafonds et de nombreux effondrements ayant entraîné des coulées d'argile et de terre végétale sont visibles. Certaines galeries sont parfois obstruées par ces matériaux. Le compte-rendu de visite prévoit une poursuite inexorable des mouvements de terrain, jusqu'à la ruine totale de l'édifice. Il ajoute que le risque important d'effondrement menace la sécurité des personnes et des biens présents en surface, sans toutefois pouvoir délimiter le périmètre exact de la zone dangereuse.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
Vers 1991	Effondrement	Carrefour de la RD13 et de la VC7 D4	<p>Un effondrement et signalé au carrefour de ces deux routes par un plan du Conseil Général.</p> <p>Des travaux de comblement ont été réalisés à l'aide de sable en mars 1991. Un léger affaissement de la chaussée se serait également produit en 1988.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>



<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
1989, avril 1992	Fontis	Le Stade D5	Des fontis se sont formés sur le terrain du stade de Camarsac, occasionnant des trous d'environ 1 mètre de diamètre. <u>Source</u> : CG 33
26/11/2000	Fontis	Pichon D6	Un fontis d'un mètre de diamètre par 80 centimètres de profondeur s'est formé sur un chemin privé desservant la parcelle 716 section B1, à environ 8 mètres de la RD13 (proximité du carrefour avec la VC7. Un tuyau de distribution de gaz récemment mis en place a été découvert. Une carrière est présente à proximité. Son inspection a permis d'écarter tout lien avec cette dernière. Le phénomène serait lié à une galerie karstique (origine donc naturelle). Il est précisé que lorsque la canalisation de gaz a été enfouie, un vide s'est ouvert et que ce dernier a été rebouché sommairement. <u>Source</u> : CG 33
Août 2006	Affaissement	Pichon D7	Un affaissement de terrain est apparu progressivement dans une propriété (propriété Sokolovitch), laissant apparaître 2 petits trous à la surface du terrain. Une visite de la carrière présente à l'aplomb de ce secteur a permis de constater qu'un puits d'accès avait été comblé à ce niveau et qu'il s'agissait d'un tassement différentiel des matériaux de remblai utilisés (matériaux hétérogènes de mauvaise qualité). Le compte-rendu de visite précise également que la carrière présente un état général fragile (cerveau de 5 à 6 mètres d'épaisseur, présence de poches d'argile, effondrements, etc.). <u>Source</u> : CG 33
Non daté	Affaissement	La Lande D8	Un ouvrage destiné au puisage de l'eau (puits d'environ 1,5 mètre de diamètre s'est effondré, entraînant une déstabilisation du terrain à sa périphérie sous la forme d'un cône. L'origine de cette destruction n'est pas précisée, elle peut être due à une certaine vétusté de l'ouvrage. Ce phénomène qui n'est pas lié à une cavité souterraine (absence de carrière dans ce quartier) s'est produit sur un terrain en légère pente. <u>Source</u> : mairie
27/01/18	Fontis	« Sayes » (parcelles n°58 et 579 section B1)  D9	L'effondrement se présente sous forme d'un fontis de 2x3 m de diamètre laissant apparaître partiellement des galeries souterraines vers l'Est. De plus, cet événement est apparu en dehors de la zone de carrière souterraine connue (environ 25 m de la limite supposée de l'exploitation). A cet endroit, la voûte calcaire est de très faible épaisseur (3 m) dont 2 m sont constitués de terrains meubles de type limons et terres végétales. La carrière souterraine est actuellement inaccessible et le fontis est dangereux.



Fontis de 1990 et 1993 au niveau de la voie communale 11, la carrière en cause est décrite comme dangereuse.



Fontis de 1992 au niveau du stade. Les phénomènes d'effondrement sont récurrents dans cette partie de la commune.



Autre fontis dans une vigne située à proximité du stade (1991 et 2001).




Fontis du 27 janvier 2018, lieu-dit « Sayes ».

### 3.3.5 Commune de Croignon

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
1920	Effondrement	Lafourcade E1	Des effondrements ont été signalés dans le quartier de La Fourcade, sans autre précision. <u>Source</u> : base de donnée BRGM
1952 et non daté	Affaissement	Lartigue au niveau de l'usine KP1 E2, E3, E4, E5	<p>Un affaissement de terrain est signalé près des bureaux de l'usine (parcelle 35). Son origine est inconnue (E2).</p> <p>Un fontis s'est ouvert sur la parcelle n° 40 à proximité de l'usine KP1 (vigne en bordure de l'usine, E3).</p> <p>Des effondrements de galeries souterraines sont signalés sous les parcelles 371, 512 et 514. L'un d'eux se serait produit en 1954 (E4).</p> <p>Des mouvements de terrain ont été constatés sous le parking de l'usine réservé aux véhicules légers (parcelle 512 section A1). Les galeries sont en mauvais état et des piliers sont fissurés. Deux d'entre eux présentent des fractures plus prononcées, ce qui laisse penser qu'ils n'assurent plus leur rôle de soutien (E5).</p> <p>Un rapport de visite du Conseil Général décrit un risque naturel majeur au droit de l'usine, en indiquant que le calcaire à « Astéries » de la région est très tendre et résiste mal à la compression. Il indique également que l'exploitation a été trop intense pour garantir une stabilité à long terme, cet aspect n'étant pas pris en compte à l'époque des exploitations.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Depuis 2006	Fissuration mécanique de piliers	La Manière E6	Une partie de la carrière bordant la RD936 présente un état géotechnique très détérioré qui laisse craindre un prochain effondrement. De nombreux piliers se sont fissurés mécaniquement et d'autres sont fracturés, ce qui laisse planer un fort doute sur leur rôle porteur actuel. Ce processus de ruine est observé depuis 2006, et de nouvelles fissures apparaissent régulièrement. Précisons que le cerveau de la carrière atteint une trentaine de mètres à ce niveau, les éléments porteurs doivent supporter une masse importante. Environ 4500 m <sup>2</sup> de carrière sont ainsi concernés. On ajoutera qu'un effondrement généralisé de plusieurs centaines de mètres carrés s'est produit à proximité immédiate de ce secteur, sur la commune de Saint-Germain-du-Puch, sur la bordure opposée de la RD936. <u>Source</u> : CG 33
12/12/2013	Désordres souterrains	Lartigue au niveau de l'usine KP1 E7	Des désordres (blocs éboulés) ont été constatés par les propriétaires de l'usine KP1. Ce secteur est réputé très affecté géotechniquement (fissuration, zone d'éboulements, etc.). Une visite de terrain a été réalisée par le Bureau des Carrières. Ce dernier recommande une surveillance visuelle du site à faire annuellement par un cabinet d'études en géotechnique, de signaler toute évolution, d'éviter tout stationnement de véhicules lourds et de maintenir le pompage des eaux d'exhaure de la carrière. <u>Source</u> : CG 33
26/03/20	Fontis	Lartigue au niveau du parking de l'usine KP1 E8	Apparition d'un fontis au niveau de l'ancien parking de l'usine KP1. Des désordres souterrains avaient déjà été relevés en 2013 (cf. E7).. <u>Source</u> : CG 33

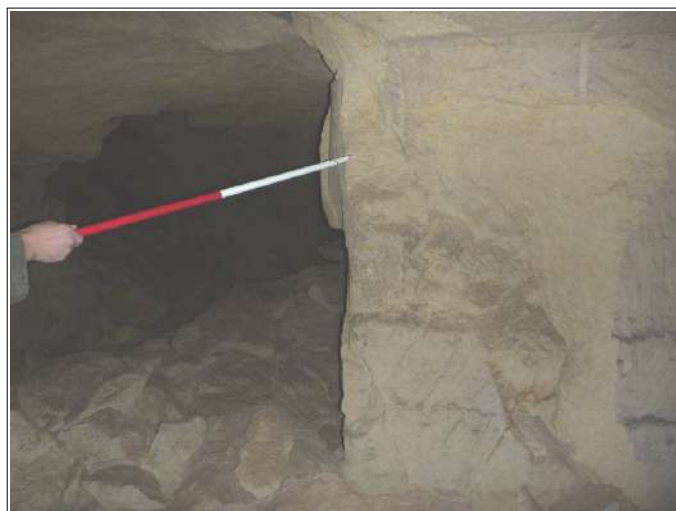

Etat de la carrière sous-cavant l'usine KP1 de Croignon (ici sous le parking véhicules légers). On notera les traces d'effondrements. Le jalon montre une fissure mécanique du pilier.





Usine KP1 au niveau d'une plate-forme de stockage et de manutention, on notera la fissuration avancée du mur, caractéristique d'un affaissement du sol.



Fissuration mécanique d'un pilier non loin de l'effondrement de Saint-Germain-du-Puch (lieu-dit la Manière). La carrière est très dégradée sur quelques milliers de mètres carrés. Ce secteur est surveillé par le Conseil Général.

### 3.3.6 Commune de Daignac

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Janvier 1968, juillet 1978, octobre 1993, 2003, janvier 2006 et juillet 2008	Fontis	Entrée sud du village  F1	<p>Deux effondrements de chaussée liés à la présence d'une carrière souterraine se sont produits sur l'actuelle RD239 en 1968 et 1978. En 1968, le phénomène s'est manifesté au passage d'un tracteur. Celui de 1978 est également apparu au passage d'un véhicule. Il s'est produit à l'embranchement du chemin de l'église et a mis à nu un collecteur d'eaux usées. Dans les deux cas, des travaux de confortement ont été conseillés.</p> <p>En 1993 et 2006, c'est le trottoir de cette route qui a été affecté, et en 2006, une conduite d'eaux pluviales a été découverte.</p> <p>En 2008, un nouveau mouvement de terrain a entraîné la rupture d'une canalisation d'eau potable.</p> <p>Un rapport du Conseil Général de 2006 indique que ces mouvements de terrain récurrents se produisent au droit d'une carrière en partie effondrée. Cette cavité a été comblée hydrauliquement par du sable en 1981, mais la zone effondrée n'a pu être traitée correctement. Il restait donc des vides résiduels qui entraînaient régulièrement la formation de fontis.</p> <p>Au printemps 2012, une partie de ce secteur a fait l'objet d'un nouveau traitement par injection de coulis de ciment. Ces travaux ont concerné la route et se sont étendus jusqu'au restaurant « Chez Marie ».</p> <p><u>Sources</u> : CG 33, mairie</p>
26/02/1995	Effondrement d'un mur	Entrée sud du village  F2	<p>Un mur de 8 mètres de haut bordant le talus aval de la RD239 s'est effondré sur 10 mètres de long. Le trottoir et le caniveau de la route ont été emportés. Une inspection des services techniques du Conseil Général a établi que cet ouvrage constituait un parement de la route sans réelle fonction de soutènement. Sa ruine serait due à des écoulements d'eaux pluviales non maîtrisés qui se seraient infiltrés et mis en charge derrière l'ouvrage. Une entrée de cavité a également été découverte à cette occasion sous la chaussée (salle de petite dimensions de 3,30 mètres par 4,80 mètres). Un remblaiement de cette cavité a été réalisé en 2012.</p> <p><u>Sources</u> : CG 33, mairie</p>

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Juillet 2002	Fissuration de bâtiment et d'une voirie	Entrée sud du village F3	Des bâtiments construits de part et d'autre de la RD239 se sont fissurés (fissures millimétriques). Il s'agit des propriétés cadastrées B27, B25 et B29. L'immeuble Quinomant (parcelle B27) a été le plus affecté par cette fissuration. Le trottoir qui l'entoure a également été touché. Ces propriétés, qui présentaient déjà une micro fissuration ancienne, se situent dans un secteur sous-cavé par des carrières, à la limite du fontis survenu sur la RD239 en 1968. L'une des cavités présentes avait été confortée par un remblai hydraulique au sable. L'origine de ces nouveaux désordres serait liée à des vides résiduels, à un ré-agencement naturel de certains éléments rocheux éboulés précédemment et à une migration d'une partie du sable de remblaiement. <u>Source</u> : CG 33
Régulièrement	Chutes de blocs	Le Temple F4	De petites chutes de blocs récurrentes sont signalées au niveau d'un talus rocheux bordant l'ancienne voie ferrée reconvertie en piste cyclable. Des éléments rocheux isolés de quelques litres de volume atteignent régulièrement la piste cyclable. <u>Source</u> : mairie
Non daté	Fontis	Guibon F5	Des fontis importants se sont formés au sud-ouest de l'ancienne voie ferrée. Certains peuvent atteindre quelques dizaines de mètres de diamètre en formant des cônes profonds de plusieurs mètres. Aucune carrière n'étant répertoriée, l'origine de ces effondrements semble liée à des phénomènes de soutirage de matériaux par des eaux souterraines circulant au contact substratum calcaire / couverture meuble de surface et/ou empruntant des fissures voire des conduits karstiques au sommet du substratum calcaire. Des fontis identiques sont également observables sur la commune voisine de Naujan-et-Postiac. Le Comité Départemental de Spéléologie de Gironde (CDS 33) signale l'existence d'un réseau karstique sur cette partie du territoire de Daignac et dans le quartier de Lafut. Huit petites cavités ou dolines sont ainsi répertoriées par cette association. <u>Source</u> : habitant, CDS 33, Alp'Géorisques
Juin 2013	Fontis	Guibon F6	Un fontis d'un à deux mètres de diamètre s'est produit sur une parcelle de vigne (parcelle 382) le long d'un chemin d'exploitation suite à une période fortement pluvieuse. <u>Source</u> : habitant, Alp'Géorisques

En complément de cette liste de phénomènes historiques, la commune a signalé un secteur particulièrement exposé à des mouvements de terrain au lieu-dit Lafut. La RD11E1 franchit une carrière souterraine qui est décrite en très mauvais état. Plusieurs piliers présentent un état très dégradé (effritement), ce qui fait craindre pour la sécurité de la route.



Elle indique également qu'au lieu-dit le Temple un rocher domine la voie communale conduisant au village de Dardenac et s'interroge sur l'exposition de cette dernière.



Effondrement du mur de la RD239, une entrée de cavité a été découverte sous la chaussée à l'occasion de cet événement. La ruine de l'ouvrage est due à des écoulements d'eaux pluviales non maîtrisés.



Carrière effondrée sous la RD239, cette cavité en partie remblayée n'a pas pu être traitée correctement de partout. Il subsiste d'importants vides résiduels qui sont à l'origine de fontis fréquents.



Formation d'un fontis sur le trottoir de la RD239, à l'entrée sud du village. Ce secteur sous-cavé par une carrière subit régulièrement des mouvements de terrain de ce type. Situé au droit d'une zone effondrée de la carrière, ces mouvements de terrain sont liés à l'auto-comblement de vides résiduels importants (voir photo précédente).



Formation de fontis de grandes dimensions dans un bois du lieu-dit Guibon.

### 3.3.7 Commune d'Espiet

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
1948, 1960, 1996	Effondrement	La Grangeotte G1	Des effondrements sont signalés en 1948 et 1960 de part et d'autre de la voie communale n° 7. En 1996, des mouvements de terrain ont été constatés sur la chaussée de cette même route. Des travaux de confortement ont été réalisés à son niveau en 2004. Des murs de confinement ont été construits et du sable a été injecté (maîtrise d'œuvre : ancienne communauté de communes du Brannais).  <u>Source</u> : mairie

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Fin des années 1940 et 28/09/2000	Fontis	Plantey d'Oline G2	<p>Un effondrement s'est produit sur un terrain à la fin des années 1940. Il serait survenu en bordure d'une carrière souterraine.</p> <p>En 2000, un fontis d'un mètre de diamètre sur 2 à 3 mètres de profondeur s'est ouvert sur la parcelle AD177 au droit du gazoduc GSO, découvrant ainsi la conduite de gaz. Cet effondrement s'est produit à proximité d'une carrière souterraine qui a été inspectée. Cette dernière s'est avérée en bon état, mais la zone où le fontis est survenu n'a pas pu être approchée, car murée.</p> <p>D'après les archives du Conseil Général, le fontis se serait produit à proximité de l'effondrement survenu à la fin des années 1940.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
1950 et juillet 1996	Effondrement et fontis	Moulin Neuf Chauveau G3	<p>Un effondrement important de 200 mètres de long s'est produit à l'aplomb de la voie communale n° 7 en 1950. Un décrochement de terrain de quelques mètres est visible en surface. Il témoigne de cet événement.</p> <p>Un fontis d'environ 2 mètres de diamètre s'est produit en 1996, à proximité de l'effondrement de 1950. Une visite du site a établi un lien entre ce désordre et celui de 1950 (poursuite lente et inexorable du mouvement de terrain débuté en 1950). Un gazoduc est signalé à proximité du fontis de 1996.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
Avant 1960 (non daté précisément)	Effondrement	Cournelon G4	<p>Un effondrement de terrain important s'est produit sur une zone en friche. Il atteignait une douzaine de mètres de profondeur sur environ 1000 m<sup>2</sup>. Il a par la suite servi de décharge et a été ainsi partiellement comblé.</p> <p><u>Source</u> : mairie</p>

En 1997, des bâtiments communaux se sont fissurés au sein du village, à proximité d'un puits d'eau couvert d'une dalle de béton et profond de 32 mètres (source : CG 33). Une inspection de ce puits a été organisée par le Conseil Général afin de constater son état et de vérifier la présence d'éventuelles ramifications souterraines. Elle a révélé un ouvrage en bon état et n'a pas trouvé de cavité souterraine à proximité. La fissuration des bâtiments n'a donc pas de lien avec des sous-cavements. Elle peut être due à une problématique de retrait / gonflement d'argile. Cet événement n'est donc pas porté sur la carte des phénomènes historiques, mais uniquement cité à titre d'information.



Apparition d'un fontis sur la parcelle AD177 au droit du gazoduc GSO.



Gros plan sur le fontis, on distingue la canalisation de gaz au fond du trou (partie sombre).

### 3.3.8 Commune de Grézillac

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
1882, 6/06/1930, 9/01/2003	Effondrement	Lescours  Localisations imprécises	Des effondrements sont signalés au lieu-dit Lescours ces trois années, sans autre précision (phénomènes non confirmés par la commune). <u>Source</u> : base de donnée BRGM




<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
1983	Effondrement	Gariga H1	Un effondrement s'est produit au passage d'un engin de chantier (compacteur), au niveau du croisement entre la RD936 et la VC4, laissant apparaître une cavité. Cette dernière a été comblée. <u>Source</u> : base de donnée BRGM, mairie
1/12/1991	Effondrement	La Pierrière H2	Un effondrement localisé s'est produit sur la VC201, suite au stationnement d'un camion, laissant apparaître une cavité. Cette dernière a été comblée au droit de la chaussée. <u>Source</u> : base de donnée BRGM, mairie
Février 2003	Affaissement	Voie communale n° 4 au lieu-dit Ténôt H3	Un léger affaissement de 2 à 3 mètres de long est survenu sur la chaussée de la voie communale n° 4. Son amplitude a été estimée à quelques centimètres et le revêtement de la route n'a subi aucun autre dommage (pas de rupture du sol en surface). Un mur bordant cette route était déstabilisé avant le tassement de la route, ce qui indique que le sous-sol est sensible aux mouvements de terrain.  Une carrière souterraine est signalée au droit de cette route, à faible profondeur (cervau de 3 à 4 mètres). Elle sous-cave la chaussée sur environ 90 mètres de long. Elle présente des galeries hautes de 2 à 3 mètres dotées de portées souvent importantes comprises entre 5 et 6 mètres. Elle est soutenue par des piliers en bon état apparent. Quelques désordres souterrains anciens sont visibles dans cette carrière et ont probablement motivé la construction d'un pilier de soutènement. Enfin, des blocs instables sont signalés au plafond. <u>Source</u> : CG 33
Non daté	Fontis	Le Bourg H4	Un fontis s'est formé dans une vigne, au droit d'une entrée de carrière obstruée. Le trou a été rebouché à l'aide de blocs de pierre. <u>Source</u> : mairie
Non daté	Fontis	Le Bourg H5	Un fontis d'environ 3 mètres de diamètre sur 4 mètres de profondeur s'est formé dans une parcelle de vigne. Il a été couvert à l'aide d'une dalle de béton. <u>Source</u> : mairie

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Non daté	Effondrement	Le Bourg H6	<p>Un effondrement d'environ 15 mètres de long sur 2 mètres de profondeur s'est produit sur une parcelle à proximité de la mairie, suite à un décaissement de terrain pour la plantation d'une vigne (décaissement de matériaux caillouteux, voire de la couche superficielle de calcaire, pour apporter de la terre végétale). On ne constate pas de trace d'effondrement dans la carrière sous-cavant ce secteur, ce qui indique que le phénomène a affecté un étage supérieur inconnu. La zone effondrée a été remblayée.</p> <p>Un précédent est également signalé sur ce terrain. Un effondrement se serait déjà produit au passage d'un tracteur agricole.</p> <p><u>Source</u> : mairie</p>
Début d'année 2013	Affaissement	La Roque	<p>Un affaissement a été constaté en bordure de la VC201, au droit d'une carrière. Une inspection de la carrière a montré qu'il était lié à une chute de toit localisée.</p> <p><u>Source</u> : riverain</p>



Affaissement de la voie communale n° 4 (marque rouge au sol). Cette voirie est aménagée au dessus d'une cavité déjà frappée par des mouvements de terrain souterrains.

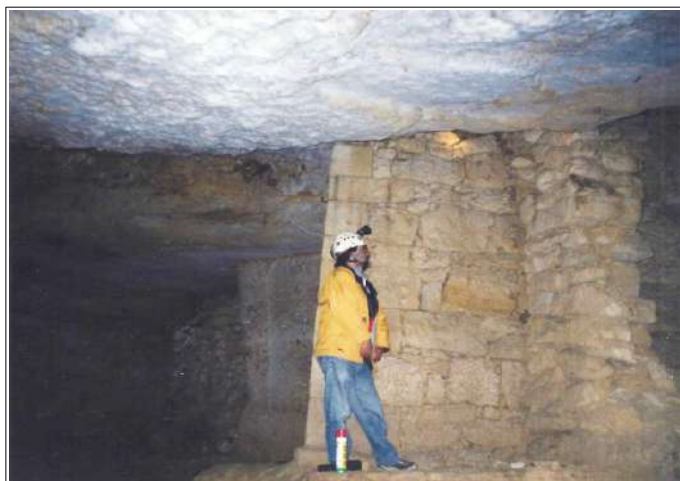

Carrière sous-cavant la voie communale n° 4, un pilier de soutènement confortant la chaussée a été construit, probablement à la suite de mouvements de terrain (ouvrage ancien en pierres maçonnées).

### 3.3.9 Commune de Nérigean

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Dans les années 1990	Effondrement	Plantier D'Hostin I1	Un effondrement important s'est produit sur un terrain non loin de la voie communale n°11, quasiment à cheval sur la limite communale avec Saint-Quentin-de-Baron (phénomène K2 sur la commune de saint-Quentin-de-Baron). Non remblayé, il a par la suite servi de décharge. <u>Source</u> : CG 33
1994 et janvier 1996	Effondrement / affaissement	Plantier D'Hostin I2	Un affaissement d'environ 25 mètres de diamètre s'est produit en limite communale avec Saint-Quentin-de-Baron, au niveau de la voie communale n°11 pour Saint-Quentin-de-Baron et n° 12 pour Nérigean (phénomène K3 sur la commune de Saint-Quentin-de-Baron). Le phénomène s'est également propagé dans une parcelle de vigne. Il a entraîné la formation de plusieurs fissures à la surface du sol et d'une crevasse plus importante de 5 mètres de long par 1 mètre de large et 2 mètres de profondeur. Un effondrement (fontis) s'était déjà produit en 1994 à ce même endroit. Ces mouvements de terrain sont liés à la présence d'une carrière décrite en mauvais état et disposant d'un faible recouvrement. <u>Source</u> : CG 33



<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Janvier 2000	Fontis	Carpentey I3	Un fontis d'environ 2 mètres de diamètre s'est formé dans une parcelle de vigne cadastrée AB4, à 20 mètres de la RD120 (près du carrefour avec la voie communale n°2). Une carrière souterraine est présente à ce niveau. Son inspection n'a montré aucun désordre souterrain. Seule la présence de karst comblé d'argile a été observé ce qui a conduit à établir un lien avec le fontis. Ce dernier serait dû à un phénomène de débouillage d'argile. Un comblement du fontis a été préconisé. <u>Source</u> : CG 33
Non daté	Fontis	Bernard Guillem I4	Un fontis s'est produit dans une vigne 100 mètres au sud-est de la RD120. <u>Sources</u> : CG 33, Alp'Géorisques, habitant
Non daté	Fontis	Château Foureus I5	Un trou d'un mètre de diamètre s'est formé dans une vigne près du château Foureus (propriété Sarat). Il a été rebouché à l'aide de pierres. Un souterrain existerait dans ce secteur. Il aurait relié les châteaux de Foureus et de Martouret distants de quelques centaines de mètres. Aucune investigation n'a été effectuée pour tenter de déterminer l'origine du fontis. <u>Source</u> : mairie

On ajoutera à cette liste de phénomènes historiques, qu'un aplomb existait sur un terrain du château Foureus (source : mairie). Profond d'une quinzaine de mètres et de 4 à 5 mètres de diamètre, il a été comblé à l'aide de vieilles remorques agricoles et de matériaux divers. Il n'y a pas de carrière signalée dans ce secteur, mais sa présence est signalée à titre d'information.



Effondrement et affaissement de janvier 1996 en limite communale avec Saint-Quentin-de-Baron.



Vue du fontis survenu sur la parcelle cadastrée AB4.



Vue de la carrière au droit du fontis de la parcelle AB4, on notera l'absence d'effondrement. Seules des traces de karst sont visibles au plafond (taches marrons). Les déboussages d'argile peuvent conduire à l'apparition de fontis, lorsque les conduits karstiques communiquent avec la surface.

### 3.3.10 Commune de Saint-Germain-du-Puch

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
1863, 1960 et janvier 1994	Affaissement et effondrement	Anglade J1	<p>Un affaissement de terrain généralisé a affecté une partie du hameau d'Anglade en 1960, sans toutefois impacter le bâti.</p> <p>En 1994, un effondrement de terrain moins étendu que l'affaissement de 1960 s'est produit au même endroit. Des fissures de 10 centimètres d'ouverture sont apparues à la surface du sol et la voie communale desservant le hameau s'est affaissée d'une trentaine de centimètres sur 15 à 20 mètres de long. Cette dernière est depuis fermée à la circulation. Une habitation a également été fortement sinistrée par des tassements différentiels (propriété Duverneuil). Le bâti, qui s'est fissuré sur ses façades sud et est, a vu sa moitié sud-est se désolidariser du reste du bâtiment. La construction a par la suite été démolie compte-tenu de son état de ruine et du péril qu'elle présentait.</p> <p>Des mouvements de terrain se seraient déjà produits dans ce secteur en 1863 d'après la base de données du BRGM.</p> <p><u>Sources</u> : CG 33, BRGM</p>
1865, 1960, 1963, 1994	Effondrement	Fonvideau Localisation imprécise	<p>Des effondrements sont signalés à Fonvideau, sans autre détail.</p> <p><u>Source</u> : base de donnée BRGM</p>
1963	Effondrement	Beaupied J1bis	<p>Des effondrements se sont produits en 1963 au droit de la parcelle 550. Le secteur affecté a été comblé.</p> <p><u>Source</u> : CG33, base de donnée BRGM</p>
14/01/1984	Effondrement	Maurat Localisation imprécise	<p>Un effondrement est signalé au lieu-dit Maurat, sans autre précision.</p> <p><u>Source</u> : base de donnée BRGM</p>
1988, février 2011	Effondrement	La Manière J2	<p>Des mouvements de terrain se sont manifestés en 1988 au niveau d'une grange du quartier de La Manière (pas de précision sur les dégâts occasionnés). Ce secteur a été à nouveau touché par un effondrement en février 2011.</p> <p><u>Sources</u> : CG 33, mairie</p>
Mai 1993	Fontis	Fonvideau J3	<p>Un fontis s'est formé sur un chemin rural. Des effondrements du même type se seraient déjà produits dans ce secteur (dates imprécises).</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
20/05/1993	Fontis	La Borie Dagen J4	<p>Un fontis s'est formé sur la parcelle cadastrée C3 appartenant à Monsieur et Madame Delerm, au droit d'une zone sous-cavée. Une inspection de la carrière a montré que ce fontis était lié à la présence d'un puits comblé, dont les matériaux de remblai utilisés se sont affaissés. A l'époque de cette visite, la carrière ne montrait pas de signe de déstabilisation. Seules quelques zones karstiques étaient signalées.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Juillet 1997	Affaissement	Fonvideau J5	<p>Un affaissement de terrain de quelques centimètres d'amplitude s'est manifesté, sur 4 à 5 mètres de long par 1 mètre de large, sur la chaussée d'un chemin rural, en limite de la parcelle C664. Il s'est produit en bordure d'un regard d'eaux usées. Ce secteur est sous-cavé par une carrière présentant un état de ruine très avancé. Peu profonde, elle est dotée d'un cerveau de 1,5 à 2 mètres d'épaisseur. Sa voûte s'est effondrée au droit de l'affaissement (effondrements anciens), empêchant toute approche de la zone récemment affectée. Des coulées de boue récentes, en lien probable avec l'affaissement, ont pu toutefois être observées. De nombreuses fissures mécaniques ont également été relevées au plafond. Un risque important d'effondrement a été diagnostiqué.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
14/01/2007	Fontis	Fonvideau J6	<p>Un fontis de 50 cm de diamètre par 2,5 mètres de profondeur s'est formé sur une voie communale, dans le virage bordant la parcelle C664. Ce secteur est sous-cavé par une carrière en mauvais état, dotée d'un faible recouvrement. Ce fontis serait lié au mauvais comblement d'une galerie. Les effondrements sont récurrents dans cette partie de la commune (1993 et 1997).</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
30/09/2008	Affaissement	Gazeau J7	<p>Un affaissement de terrain s'est produit en bordure de la RD936. Plusieurs bâtiments situés sur les parcelles D808, D946 et D1211 se sont fissurés. L'un d'eux bordant la RD936 a été plus sérieusement atteint (plancher fissuré de part en part, murs fissurés sur toute leur hauteur). Plusieurs fissures se sont également ouvertes au sol, sur des chemins, sur des terrains enherbés et dans une vigne. Ces fissures ne présentaient pas de rejet vertical. La fissure principale délimitait un périmètre circulaire de 80 mètres. Ce phénomène s'est produit au droit d'une carrière souterraine profonde d'environ 20 mètres. Cette cavité avait fait l'objet d'une visite en mars 2008 sans qu'aucun signe alarmant de mouvement de terrain n'ait été détecté. Seul un bloc de 0,5 m<sup>3</sup> détaché du plafond avait été remarqué. Une nouvelle visite effectuée en octobre 2008 (après l'affaissement) a permis de constater que la carrière s'était effondrée au droit de l'affaissement (piliers éclatés, parois détachées, voûtes effondrées).</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Février 2011	Effondrement	La Manière J8	<p>Un effondrement de terrain généralisé s'est produit en bordure de la RD936, au niveau d'un terrain en herbe et d'une parcelle de vigne (ovoïde de 100 et 50 mètres de diamètre). Ce phénomène a entraîné un décrochement vertical d'environ 1,5 mètres. Un bâtiment gravement endommagé a vu son pignon nord-est s'effondrer (parcelle AN80). D'autres se sont également fissurés (parcelles AN82, AN90 et AN103). Des fissures se sont ouvertes jusque sur le chemin des Tillets. Ce secteur a été évacué (5 familles concernées) et le chemin des Tillet fermé à la circulation. Ce secteur est sous-cavé par une carrière profonde de 30 mètres. Son inspection a montré un édifice totalement effondré au droit de la zone affaissée. On ajoutera que non loin de là, sur la commune de Croignon, cette même carrière présente un état de ruine très avancé (piliers et voûte fissurés mécaniquement) et qu'elle menace également de s'effondrer prochainement (voir site E5 du tableau des phénomènes historiques de Croignon).</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
Printemps 2011	Fontis	Garignau J9	<p>Un fontis de 2 à 3 mètres de diamètre s'est formé à l'angle d'un hangar (entreprise de maçonnerie Neveu), en bordure de la voie communale de Petit Bois. Les fondations de l'angle nord-ouest de ce bâtiment se sont ainsi retrouvées quasiment suspendues dans le vide. La mairie, qui a eu connaissance du phénomène en décembre 2012, a pris un arrêté de péril avec interdiction d'occuper le bâtiment, jusqu'à réalisation de travaux de confortement.</p> <p>Cet effondrement a révélé la présence d'une carrière souterraine s'étendant sous un vignoble voisin, sous l'entreprise de maçonnerie Neveu et sous la voie communale.</p> <p><u>Sources</u> : CG 33, Alp'Géorisques</p>
Décembre 2011	Fontis	Petit Bois J10	<p>Un fontis d'environ 2 mètres de diamètre s'est produit dans une vigne au droit d'une carrière souterraine. Une inspection de l'édifice souterrain a permis de constater qu'il s'agissait d'un débouillage d'argile au niveau d'un conduit karstique.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>
Régulièrement	Fontis	Garignau / Petit Bois J11	<p>Des fontis se forment régulièrement dans une vigne. Ils résultent du débouillage de conduits karstiques communiquant avec une carrière souterraine. Ils sont régulièrement comblés, mais la base des remblais n'étant pas stabilisée, les matériaux déversés se tassent et fluent à l'intérieur de la carrière, ce qui a pour effet de créer de nouveaux affaissements en surface.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Entre avril et octobre 2013	Démolition	La Manière J12	Plusieurs bâtiments ont été démolis suite à un arrêté de péril pris le 8 février 2011 (procédure d'expropriation). <u>Source</u> : CG33
19/12/2013	Arrêté de péril	La Manière J13	Un arrêté de péril a été pris au niveau d'un bâtiment situé à proximité de la zone d'effondrement de février 2011 (maison « G » de l'étude Géotec). <u>Source</u> : CG33
11/04/18	Affaissement	« Beaupied-Est » et « Anglade »	<p>L'affaissement d'environ 50 cm se présente sous forme d'une cuvette oblong de 15x20 m de diamètre et dont les bords sont fissurés d'une dizaine de centimètres. Ce phénomène affecte un passage entre la parcelle de vigne (AM n0120) et la parcelle de jardin (AM n0138).</p> <p>Dans ce secteur, l'extraction de la pierre a été menée sur deux étages superposés, mais l'étage supérieur n'a qu'une extension très limitée. Les galeries de l'étage supérieur n'excède pas 2 m, celles de l'étage inférieur varient entre 3 et 5 m.</p> <p>Sous le plateau, à l'endroit où s'est produit l'affaissement, la profondeur de l'étage inférieur est en moyenne de 10 m et celle de l'étage supérieur de 6 m. Par endroit, l'exploitation de la pierre a été menée de façon intensive et anarchique, d'où les nombreux effondrements qui affectent la carrière, en particulier ceux de 1960 et 1994 qui se sont produits sous le hameau d'Anglade.</p> <p>La carrière souterraine est actuellement accessible par les entrées situées à proximité de la route de Fonvideau. Au fond, il a été constaté que l'événement du 11 avril 2018 se situait entre la bordure nord d'un effondrement ancien (non daté) et la bordure sud de l'effondrement de 1960. Ce sont les galeries des deux étages qui se sont effondrées. Les désordres souterrains récents se cantonnent à la zone affaissée constatée en surface. L'habitation la plus proche (AM nQ139) n'est par conséquent pas concernée par les désordres du 11 avril 2018. Néanmoins les habitations des parcelles AM n° 139 et n0140 sont situées sur les galeries inférieures effondrées en 1960. Cet événement n'avait à l'époque pas sinistré les habitations.</p> <p>Enfin, cet affaissement du 11 avril 2018 a été provoqué par une surcharge hydraulique sur le toit de la carrière. En effet, la pluviométrie exceptionnelle des mois précédents l'événement a saturé les terrains perchées retenues par les inter-bancs marneux. Ces pluies caractérisées par leur durée et leur intensité ont donc constitué l'élément déclenchant de cet affaissement.</p> <p><u>Source</u> : CG 33</p>

**Les arrêtés de catastrophe naturelle, relatifs aux phénomènes étudiés, pris sur la commune de Saint-Germain-du-Puch, autres que celui de 1999 :**

- Effondrement de terrain entre le 1/01/1994 et le 31/01/1994 (arrêté du 27/05/1994) ;
- Mouvements de terrain le 30/09/2008 (arrêté du 25/06/2009) ;
- Mouvements de terrain entre le 8/02/2011 et le 9/02/2011 (arrêté du 23/05/2011).



Effondrement de janvier 1994 dans le hameau d'Anglade, la propriété de Monsieur Duverneuil a été fortement endommagée. Elle a dû être démolie compte tenu de son état de ruine et du risque important qu'elle représentait.



Zone d'effondrement au droit du hameau d'Anglade, on notera le chaos régnant dans cette partie de la carrière.





Formation d'un fontis sur la parcelle C3 (lieu-dit La Borie-Dagen). Le phénomène s'est produit sur l'emplacement d'un puits remblayé (une paroi du puits est visible sur la photo). Il est dû à l'affaissement des matériaux de comblement.



Bâti et voirie fissurés au lieu-dit Gazeau (2008), suite à des mouvements de terrain au niveau d'une carrière souterraine.



Effondrement de la carrière ayant conduit aux fissurations constatées dans le quartier de Gazeau en 2008 (phénomène J7). L'édifice présente un état quasiment de ruine. Une poursuite de son effondrement avec de nouveaux impacts en surface est hautement probable.



Effondrement au lieu-dit La Manière en février 2011. Le bâti a fortement souffert, comme en témoigne le mur éboulé de la maison. On notera également le décrochement de terrain d'environ 1,5 mètres et la forme en cuvette du terrain.



Effondrement du lieu-dit La Manière en février 2011, vue souterraine du phénomène. Le chaos visible en arrière plan témoigne de l'effondrement total de la carrière.



Fontis au droit d'un hangar de l'entreprise de maçonnerie Neveu (lieu-dit Garigau), on distingue au fond une ouverture en direction de la carrière sous-cavant ce secteur. On notera également la fondation suspendue du bâtiment (bloc de béton en haut de la photo).

### 3.3.11 Commune de Saint-Quentin-de-Baron

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
Fin des années 1970	Affaissement	La Carrière K1	Un affaissement de terrain s'est produit sur la RD121. Suite à cet événement, la mairie s'est aperçue qu'un exploitant de champignons avait agrandi une carrière, en sous-cavant la route pour se créer un accès direct à la cavité depuis sa propriété située à proximité. <u>Source</u> : mairie
Années 1990	Effondrement	Plantier D'Hostin K2	Un effondrement important s'est produit sur un terrain non loin de la voie communale n°11, quasiment à cheval sur la limite communale avec Nérigean (événement I1 sur la commune de Nérigean). Non remblayé, il a par la suite servi de décharge. <u>Source</u> : CG 33
1994 et janvier 1996	Effondrement / affaissement	Plantier D'Hostin K3	Un affaissement d'environ 25 mètres de diamètre s'est produit en limite communale avec Nérigean, au niveau de la voie communale n°11 pour Saint-Quentin-de-Baron et n° 12 pour Nérigean (événement I2 sur la commune de Nérigean). Le phénomène s'est également propagé dans une parcelle de vigne. Il a entraîné la formation de plusieurs fissures à la surface du sol et d'une crevasse plus importante de 5 mètres de long par 1 mètre de large et 2 mètres de profondeur. Un effondrement (fontis) s'était déjà produit en 1994 à ce même endroit. Ces mouvements de terrain sont liés à la présence d'une carrière décrite en mauvais état et disposant d'un faible recouvrement. <u>Source</u> : CG 33
30/04/1996	Effondrement localisé	Naudin K4	Un petit effondrement de terrain s'est produit sur la parcelle AK13, en bordure d'une voie communale, à l'occasion de travaux de terrassement liés au réseau d'alimentation en eau. Cet événement a fait apparaître deux petites cavités de 2,5 mètres de hauteur situées à faibles profondeurs. Elles ont été remblayées le jour même. <u>Source</u> : CG 33
1/01/1997	Effondrement souterrain	La Tourasse K5	Une masse rocheuse d'environ 6 m <sup>3</sup> s'est détachée du toit d'une carrière à l'aplomb d'un hangar en bois, non loin duquel se situe une habitation (propriété de Monsieur Demons). Cet événement a concerné les parcelles AE5 et AE6. Cette carrière se caractérise par des hauteurs sous plafond d'environ 1,8 mètres et elle s'étend sous la maison de Monsieur Demons. Les biens bâtis n'ont pas subi de dommage. Une surveillance de la carrière a été recommandée. La mairie a pris un arrêté de péril suite à cet événement. La carrière a ensuite été comblée en 2008 à l'aide de coulis de ciment. <u>Sources</u> : CG 33, mairie

<i>Date</i>	<i>Phénomène</i>	<i>Lieu-dit / n° de localisation</i>	<i>Observations / source</i>
2005	Désordres souterrains	Bourcey K6	Des désordres sont signalés dans des galeries sans autre précision. Une inspection de la carrière, réalisée le 26/12/2005, a relevé au plafond des fissures mécaniques récentes qui pourraient être liées à des travaux de voirie (VC11) effectués début 2005 (enfouissement du réseau de gaz de ville sous la chaussée). Ces fissures n'existaient pas jusqu'à récemment. L'une de ces fissures présentait des signes de propagation. La carrière a été remblayée sous l'emprise de la route à l'aide de sable (maîtrise d'œuvre communale). <u>Sources</u> : CG 33, mairie
28/05/2008	Effondrement	Au Prieur K7	Un effondrement de forme elliptique (1,5 mètres par 1 mètre) s'est produit sur la voie communale n° 17, laissant apparaître la présence d'une petite cavité souterraine peu profonde (cerveau de 70 centimètres). L'examen de cette cavité a montré que son toit avait été fragilisé par des travaux de voirie, des restes de matériaux de terrassement ayant été retrouvés au sol de la cavité. L'effondrement s'est produit à proximité de réseaux enterrés, dont une canalisation de gaz (canalisation mise à jour). La cavité a été comblée au droit de la chaussée à l'aide de coulis de ciment. <u>Sources</u> : CG 33, mairie
2012	Fontis	Patrouilleau K8	Un fontis a été découvert à l'occasion de travaux sur la propriété de Monsieur Guibert (parcelle AO72). Il a permis de mettre à jour sous l'habitation de Monsieur Guibert la présence d'une petite cavité murée, située dans la continuité d'une carrière connue. Cette petite cavité a été comblée en 2012 par injection de coulis de ciment. <u>Source</u> : mairie
7/02/2016	Fontis	A Gosse K9	Un fontis s'est formé sur la parcelle 283 section AH à une dizaine de mètres d'un hangar. De forme ovale de 3 mètres par 1,7 mètre, il est apparu à l'extrémité nord d'une carrière sous-cavant le quartier Lambert, dans un secteur doté d'une faible épaisseur de cerveau (1,2 mètre d'épaisseur de cerveau au droit du fontis). <u>Source</u> : Conseil Départemental
02/07/19	Effondrement	Les Courtines K10	Une carrière souterraine a été découverte par l'entreprise de travaux qui exécute les travaux de mise en réseaux du futur lotissement des Courtines.  La carrière a été déroctée par l'entreprise de travaux. La limite d'extension de la carrière (100 m² maxi) était bien identifiée.  <u>Source</u> : Conseil Départemental



On ajoutera à cette liste de phénomènes historiques, qu'un aplomb aurait existé dans le quartier de Tourassé, sur la parcelle AH30 ou la parcelle AH31 (localisation imprécise). Il aurait été comblé (source : mairie).

Enfin, un réseau karstique est signalé dans la partie sud de la commune. Une résurgence (résurgence de Crotemoron) et une cavité (cavité de Grotte Bélier) sont connues et ont fait l'objet d'investigations par le Comité Départemental de Spéléologie de Gironde (CDS 33). Sept petites cavités, dolines ou affaissements de sol sont ainsi répertoriés par cette association. Quelques dizaines de mètres de conduits karstiques ont pu être parcourus et relevés (tracé rouge sur la carte des phénomènes historiques). Ce réseau semble être connecté à d'autres cavités connues sur la commune voisine de Camiac-et-Saint-Denis. Ces interconnexions supposées sont retranscrites en bleu sur la carte des phénomènes historiques (source : Comité Départemental de Spéléologie de Gironde).



Fontis au lieu-dit Au Prieur, sous la voie communale n° 17.



Fontis survenu sur la voie communale n° 17, on notera la faible épaisseur de cerveau de la carrière (environ 70 centimètres).



Effondrement survenu au lieu-dit « Les Courtines »

### **3.4 Les documents cartographiques des phénomènes**

#### **3.4.1 La carte informative des phénomènes historiques**

La carte informative localise les secteurs historiquement touchés par des mouvements de terrain à l'aide d'un étiquetage renvoyant aux tableaux des phénomènes historiques du rapport. Elle souligne l'emprise des cavités souterraines en transcrivant leurs contours connus et/ou supposés. Les zones actives de glissements de terrain et de chutes de blocs sont également signalées. Pour les chutes de blocs, cela revient à souligner des affleurements rocheux et des falaises considérés comme étant actifs du fait de leur géomorphologie très propice à libérer des pierres ou des blocs.

On ajoutera que la carte informative des phénomènes naturels revêt un rôle principalement pédagogique. Elle aide à la compréhension et à la localisation des phénomènes naturels actifs ou potentiels affectant la zone d'étude. Il s'agit donc d'un document synthétique qui ne revêt pas un caractère réglementaire.

#### **3.4.2 La carte des aléas**

##### **3.4.2.1 Notion d'intensité et de fréquence**

L'élaboration de la carte des aléas impose de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels.

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de la nature même du phénomène : volume des éléments pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc. L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut également être prise en compte.



L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données implique une démarche statistique qui nécessite de longues séries de mesures ou d'observations du phénomène. Elle s'exprime généralement par une **période de retour** qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène. Un phénomène dit décennal se produit **en moyenne** tous les dix ans si l'on considère une période suffisamment longue (un millénaire) ; cela ne signifie pas que ce phénomène se reproduit périodiquement tous les dix ans mais simplement qu'il s'est produit environ cent fois en mille ans, ou qu'il a une chance sur dix de se produire chaque année.

Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (le débit des cours d'eau par exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (surpressions occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait du caractère très aléatoire et/ou de la rareté relative du phénomène (chutes de blocs). La probabilité du phénomène sera donc généralement appréciée à partir des informations historiques et des observations du chargé d'études (dire d'expert).

#### 3.4.2.2 Réalisation de la carte des aléas et principes d'affichage des aléas

La carte des aléas, dressée parallèlement à la carte informative, détermine l'emprise des terrains exposés aux mouvements de terrain, en mettant en avant des secteurs plus fortement concernés que d'autres. Elle subdivise ainsi chaque type de phénomène naturel en trois niveaux d'intensité : aléas fort, moyen et faible. Pour cela elle tient compte des contextes géologique et topographique (nature des terrains, présence de falaises, pente des terrains, etc.), de l'état visuel des massifs rocheux (état de fracturation, pendage des couches, etc.), des caractéristiques des cavités et de leur état visuel (état géotechnique, profondeur, etc.), d'indices caractéristiques de mouvements de terrain, des photos aériennes, des études techniques disponibles (bibliographie), etc. L'aléa est cartographié sans tenir compte des ouvrages de protection. Ces derniers peuvent être retenus uniquement par le zonage réglementaire, si leur efficacité est avérée et que leur pérennité est assurée.

- **Pour les phénomènes de chutes de blocs et de glissements de terrain**, la carte des aléas désigne les secteurs directement concernés par des mouvements de terrain actifs, en les classant généralement en aléa fort. Elle tient également compte des risques de régression (amont des versants) et de recouvrement (aval des versants), en affichant une bande d'aléa fort supplémentaire autour de l'aléa fort identifiant déjà les phénomènes actifs. Selon les cas, des bandes supplémentaires d'aléa moyen, voire faible, peuvent envelopper le tout pour matérialiser les extensions maximales possibles des phénomènes identifiés et leurs évolutions envisageables à plus long terme. Ces bandes d'aléa supplémentaires ne sont toutefois pas toujours représentables pour des raisons pratiques de dessin. C'est particulièrement le cas au niveau des petites falaises ou un tel affichage risque de surcharger inutilement les cartes et de fausser l'information (risque d'exagération de la réalité). Certaines petites falaises, ou des affleurements rocheux connus pour générer des chutes de pierres, sont ainsi uniquement caractérisés par de l'aléa fort ou moyen selon l'importance des phénomènes identifiés. Cet affichage tient alors compte des évolutions possibles sur le long terme.

On précisera qu'en tête de versant, si l'aléa affiché caractérise des secteurs exposés à des mouvements de terrain régressifs, il signale également une bande de territoire où l'utilisation et l'occupation du sol peuvent jouer un rôle capital sur l'équilibre des terrains (exemple : rejets d'eaux non maîtrisés fragilisant les têtes de talus).

L'aléa décroît ainsi au fur et à mesure qu'on s'éloigne des zones actives de mouvements de terrain. La largeur de ces bandes d'aléa supplémentaire a été fixée à partir de reconnaissances des zones à risque, en tenant compte des phénomènes historiques connus, des hauteurs de

versants, et de l'état apparent des terrains. Elles peuvent varier de plusieurs mètres à une vingtaine de mètres selon les contextes.

La carte des aléas retient également le caractère potentiel de ces types de mouvements de terrain en affichant de l'aléa moyen et de l'aléa faible de glissement de terrain ou de chutes de blocs sur certains versants de la zone d'étude. Ces deux niveaux d'aléas soulignent alors des secteurs sensibles mais dépourvus de signe de mouvement de terrain actif pour l'aléa moyen et a priori actuellement stables pour l'aléa faible. Leur affichage respecte les mêmes règles de représentation graphique décrites précédemment.

Ainsi par exemple, sur la commune de Daignac, une étude localisée a permis de préciser sur quelques dizaines de mètres l'aléa d'un secteur sensible.

- **Pour les effondrements de cavités souterraines**, les cavités sont caractérisées par un ou plusieurs niveaux d'aléa établis selon leur état de conservation, l'épaisseur des terrains de couverture et les taux de défrètement connus en certains points. Le ou les niveaux d'aléa ainsi affichés débordent de l'emprise réelle des cavités pour tenir compte de l'influence que peut avoir un effondrement sur des terrains voisins non sous-cavés. L'aléa effondrement de cavités souterraines s'appuie sur les visites de terrain effectuées par le bureau des carrières du Département de la Gironde qui se base sur le guide technique du Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) « Evolution des aléas liés aux cavités souterraines - juin 2002 - LCPC ».
- **Pour les effondrements autres que ceux liés à la présence de carrières souterraines** (suffosion / zones karstiques) l'aléa est établi en fonction des phénomènes observés en surface et du témoignage d'habitants.

### 3.5 Description et caractérisation des aléas

#### 3.5.1 Aléa effondrement de cavités souterraines lié aux carrières

##### 3.5.1.1 Réseau souterrain de carrières

Un réseau conséquent de carrières souterraines parcourt le sous-sol de la zone d'étude. D'origine très anciennes, certaines ont été exploitées sur deux ou trois étages superposés ou mal superposés. Des mouvements de terrain se produisent régulièrement et rappellent à chaque fois que de nombreuses cavités sont fragilisées. Cet état de fait est voué à empirer, la détérioration et la fragilisation des édifices souterrains, sous l'effet d'agents mécaniques mais également du fait d'une lente évolution naturelle de leur structure, étant inéluctables.

Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans l'évolution défavorable des carrières. Les principaux sont liés aux taux de défrètement (rapport entre les volumes de roche extraits et les piliers laissés en place), aux éléments porteurs et à leur répartition (piliers), aux portées entre appuis (espacement des piliers), à la résistance à la flexion du toit, à la fissuration de la roche et sa résistance à la compression, aux épaisseurs de recouvrement et aux charges supportées. Les exploitations sur plusieurs niveaux sont une cause supplémentaire d'instabilité, notamment lorsque les étages ne se superposent pas exactement (décalage des piliers d'un niveau à l'autre, etc.). La profondeur des cavités compte également pour beaucoup, sachant toutefois qu'une épaisseur de recouvrement importante n'est pas forcément un gage de résistance. En effet, s'il est acquis qu'une voûte de faible épaisseur est par définition fragile car très

exposée au fléchissement, notamment en cas de surcharge en surface, un fort recouvrement peut également s'avérer problématique. En effet, selon la résistance à la compression de la roche, les taux de défrètement, le dimensionnement et la répartition des piliers, les charges supportées peuvent alors s'avérer supérieures à la résistance des appuis et conduire à des ruptures par écrasement. Les rapports entre la section des piliers, leur espacement, les taux de défrètement et les épaisseurs de voûte revêtent donc une importance particulière dans la tenue à long terme des carrières souterraines. A l'époque des exploitations, ces critères techniques n'étaient pas forcément respectés, ce qui tend à hypothéquer la stabilité des édifices souterrains et incite à la plus grande prudence.


Il peut être difficile d'établir un lien entre l'état apparent d'une carrière et le risque d'effondrement en résultant. Une vérification régulière de l'état de stabilité d'une carrière par un géologue géotechnicien participe à prévenir ce risque en examinant les éventuelles évolutions et proposant des mesures de stabilisation en tant que de besoin. La surveillance des carrières présente donc un intérêt pour la prévention du risque. Il est recommandé aux propriétaires de carrières, au droit et dans la limite de leurs propriétés respectives, d'en faire un diagnostic périodique lorsqu'elles sont accessibles. Cette recommandation ne constitue qu'un conseil et non une mesure obligatoire.

#### 3.5.1.2 Mécanismes d'effondrement de terrain

Plusieurs mécanismes peuvent conduire à des manifestations en surface.

- **Les fontis** : il s'agit de mouvements de terrain plutôt localisés pouvant atteindre plusieurs mètres de diamètre et adoptant une dynamique plutôt lente en phase de développement, suivie d'une rupture brutale en arrivant au jour. Ils se développent au niveau de zones géologiquement et/ ou mécaniquement affaiblies. Ainsi, la roche présente parfois des passages altérés, écaillés et/ou fissurés, favorisant des chutes de toit localisées et récurrentes. Concentrées au même endroit, ces faiblesses conduisent à l'apparition de cloches de fontis. Une fois amorcé, le phénomène se propage petit à petit vers la surface, par éboulements successifs du toit. Une cavité se forme ainsi et s'élève vers la surface en traversant l'épaisseur de recouvrement de la carrière. Le recouvrement s'amincit progressivement au droit du phénomène en cours, puis finit par céder naturellement ou suite à une surcharge (passage d'un véhicule par exemple). De tels phénomènes peuvent entraîner de sévères dommages aux enjeux de surface, voire des destructions (routes, réseaux divers, etc.).

Une autre catégorie de fontis mérite d'être signalée. Il s'agit des phénomènes de débouillage d'argile obstruant des conduits karstiques fossilisés reliant la surface aux toits des cavités souterraines (argile de décalcification). En souterrain, l'argile encombrant les conduits karstiques chute progressivement (phénomène de débouillage) car n'étant plus maintenue par la roche en place (conduits karstiques recoupés par les exploitations souterraines). Le conduit karstique se désobstrue ainsi lentement jusqu'en surface.

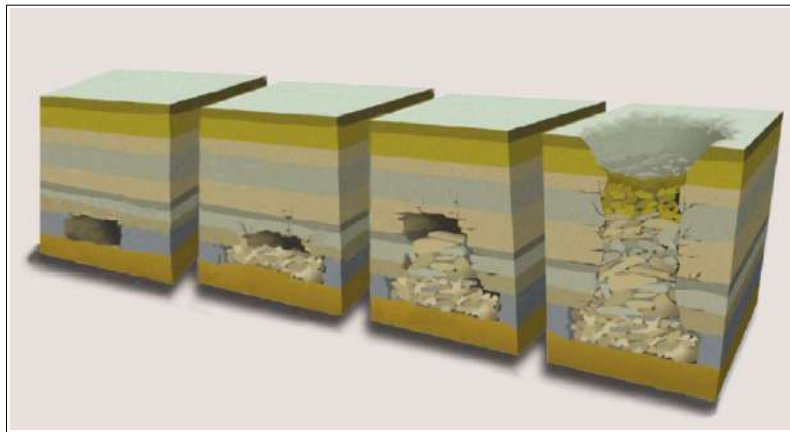

Schémas conduisant à la formation d'un fontis avec de gauche à droite :  
Décompression du toit – Rupture du toit – Remonté de la cloche de fontis – Manifestation en surface.

On ajoutera que l'impact d'un fontis en surface varie avec la profondeur des carrières, le foisonnement des matériaux mobilisés compensant en partie le vide créé. En effet, des matériaux désorganisés occupent plus de volume que des matériaux en place. Donc, plus une carrière est profonde, plus l'effet d'une même cloche de fontis est atténué en surface. Certains phénomènes peuvent ainsi passer inaperçus lorsqu'ils se développent à partir de carrières très profondes (phénomène d'auto-comblement).

- **Les effondrements en masse:** La rupture d'un ou plusieurs piliers et/ou la rupture d'une portée trop importante peuvent mobiliser brutalement plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux avec, en surface, une manifestation quasiment instantanée très dévastatrice. L'emprise de tels mouvements de terrain est généralement largement supérieure à celle des fontis. En effet, la rupture d'un pilier ou d'une voûte aura un impact plus large autour de l'élément porteur ruiné, ce qui peut entraîner des réactions en chaîne (rupture d'autres appuis). Les conséquences pour les enjeux de surface peuvent être dramatiques, puisqu'elles peuvent conduire à la ruine des aménagements présents, du fait des importants déplacements verticaux infligés au sol.


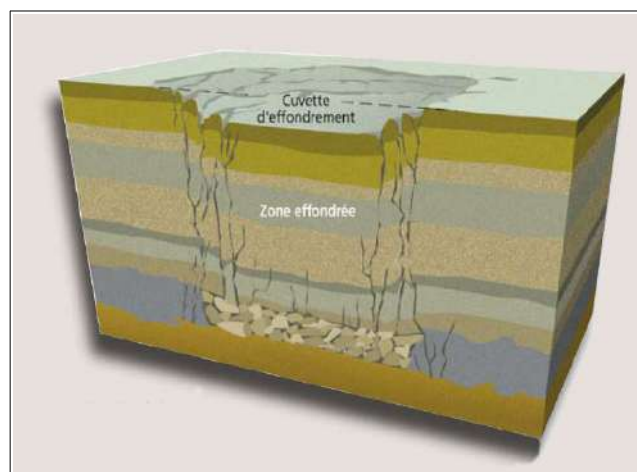


Schéma d'un effondrement généralisé de carrière

Comme les fontis, les répercussions en surface des effondrements massifs peuvent varier en fonction de la profondeur des carrières, du volume des vides et des hauteurs sous plafond. Ainsi, plus un édifice est profond et son volume de vide faible, plus l'impact en surface sera atténué sous l'effet du foisonnement. L'effondrement d'une carrière profonde et/ou dotée de

faibles hauteurs sous plafond peut donc se traduire par un simple affaissement de terrain. Les enjeux de surface seront alors plutôt exposés à des mouvements de terrain différentiels, notamment en bordure d'affaissement. Ils seront soumis à des efforts de flexion et de cisaillement qui peuvent entraîner des fissures plus ou moins conséquentes et dommageables.

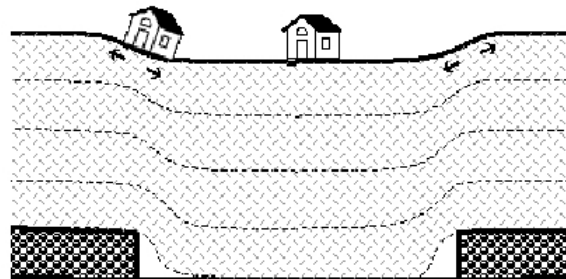

Efforts subis en bordure d'une zone d'affaissement.

### 3.5.1.3 Catégories de carrières souterraines

**Deux catégories de cavités d'origine anthropique se rencontrent sur la zone d'étude** : de grandes carrières qui ont été le siège d'exploitations à échelle quasiment industrielle et de petites cavités de nature plus artisanale.

- **Les grandes carrières** : elles s'étendent souvent sur plusieurs hectares et peuvent présenter deux niveaux superposés. Elles témoignent de l'importante activité qui régnait dans la région jusqu'au milieu du XX<sup>ème</sup> siècle. Ces carrières se situent souvent en marge d'une vallée ce qui permettait, à l'ouverture des chantiers, d'atteindre plus facilement la couche géologique exploitable (bouche de cavage permettant un accès direct à la pierre exploitable). Puis, au fur et à mesure de l'extension des cavités, de nouvelles ouvertures étaient nécessaires pour les besoins des exploitations (ventilation, zones d'extraction, entrée du personnel, etc.), ce qui s'est traduit par la présence de nombreux puits de jour et rampes d'accès disséminés au droit des zones sous-cavées.

Certaines carrières ont été créées sur des zones de plateau sans chercher à bénéficier de la topographie. Elles étaient alors accessibles par des puits et des rampes d'accès inclinées, sachant que dans ce cas le niveau géologique exploité était peu profond.

Les ouvertures des carrières sont relativement bien connues et localisées. Par contre, l'extension des vides n'est pas toujours précise, en raison de l'inaccessibilité de certaines cavités (secteurs ennoyés, effondrés ou condamnés). Ainsi, on ne dispose de périmètres précis que pour une certaine partie des grandes carrières. Pour les secteurs d'extension imprécise, seuls des contours approximatifs peuvent être affichés sur la base d'observations anciennes, de compilations de plans d'époque, de déductions de terrain, etc.

Pour certaines carrières des relevés partiels de piliers sont également disponibles (relevés sur des zones restreintes), ce qui permet d'être informé sur les taux de défrètement. Ces relevés montrent que la répartition des piliers est relativement homogène. D'après les quelques visites effectuées au cours de l'élaboration du PPRMT, cette constatation peut être étendue aux zones non relevées, ce que confirme le Bureau des Carrières du Conseil Général. Un taux de défrètement ainsi constaté dans une carrière peut donc être transposé au reste de cette même carrière sans grand risque d'erreur. A l'inverse, un taux de défrètement constaté dans une carrière « X » ne peut pas être appliqué à une carrière « Y ». Cette relativement bonne répartition des piliers semble indiquer que les exploitations étaient régies par des règles de

sécurité relativement bien respectées, sachant toutefois que la sécurité d'autrefois ne correspond pas forcément aux normes actuelles.

Les profondeurs des cavités sont connues à quelques exceptions près, ce qui permet de disposer d'un critère physique supplémentaire et de le croiser avec celui des taux de défrètement pour juger l'aptitude des édifices souterrains à résister aux masses à supporter. Quelques informations géotechniques renseignant sur des secteurs effondrés, la fissuration géologique ou mécanique des édifices, l'envolement des cavités, etc. sont disponibles. Extraites des archives du Bureau des Carrières du Conseil Général, ces données non exhaustives permettent également de tenir compte de l'état général des carrières pour les qualifier en termes d'aléa.

- **Les petites carrières** : Il s'agit d'exploitations d'extension très réduite, probablement ouvertes au coup par coup pour des besoins locaux de construction (exploitations privées ou artisanales). Ce type de cavités se retrouve un peu partout sur la zone d'étude et se superpose parfois aux grandes carrières. Les emprises exactes de ces carrières et leur profondeur sont généralement connues.


#### 3.5.1.4 Travaux de confortement

Certaines carrières ont fait l'objet de comblements partiels. Parmi elles, on citera celle sous-cavant la RD239 dans la traversée du village de Dagnac. Il convient de rester vigilant au droit de ces zones traitées qui peuvent toujours présenter un faible risque résiduel. En effet, en fonction des techniques de comblement, des types de matériaux utilisés et de l'état initial de la zone à traiter, des vides résiduels peuvent subsister ou réapparaître. Dans le cas de l'utilisation de matériaux meubles, des tassements de remblais et/ou des entraînements de matériaux par des circulations d'eaux souterraines (infiltrations, circulations d'eau naturelles, etc.) sont possibles. De nouveaux petits vides peuvent ainsi réapparaître. De même lors des comblements, de faibles vides peuvent subsister aux plafonds des cavités en cas d'irrégularités de ces derniers, et en présence de zones effondrées le produit injecté peut avoir du mal à occuper toute la zone à combler. Des mouvements de terrain résiduels peuvent alors se manifester sous la forme de tassements différentiels, voir de petits fontis (mouvements de terrain d'ampleur très limitée). Les carrières comblées sont signalées sous la forme d'un figuré spécial, ce qui permet de les différencier des autres.

#### 3.5.1.5 Affichage du contour de l'aléa effondrement lié aux carrières souterraines :

L'affichage de l'aléa déborde de l'emprise réelle des cavités pour tenir compte de l'impact que peut avoir un effondrement en bordure de carrière. En effet, en s'effondrant, le sol cède sous un certain angle d'influence, puis à long terme cherchera une nouvelle pente d'équilibre en régressant sur la bordure de l'effondrement. En cas de rupture en limite d'une cavité, l'emprise du mouvement de terrain empiètera donc forcément au-delà de l'emprise réelle de la cavité (extension latérale supérieure à l'emprise réelle de la cavité).



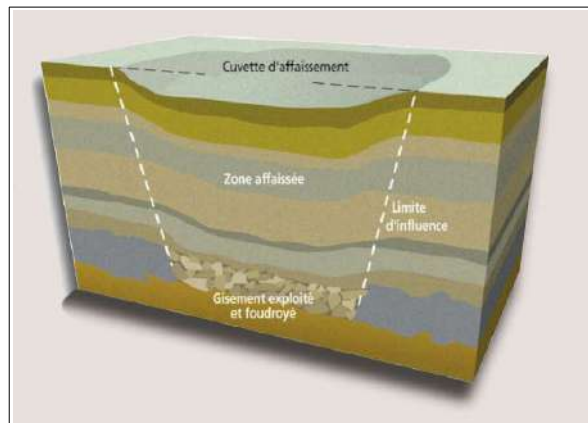

En surface, l'effondrement se fait ressentir au-delà de l'emprise de la cavité en développant d'un cône d'influence

La photo suivante, présentant une carrière effondrée, souligne l'influence d'un effondrement en périphérie d'une cavité (photo prise sur la commune de Saint-Même-les-Carrières dans le département de Charente). On précisera que les effondrements survenus sur la zone d'étude n'ont pas permis ce type d'observation mais que ce schéma est unanimement admis dans les cas d'effondrements de cavités souterraines.

Cavité effondrée sur la commune de Saint-Même-les-Carrières (16), on distingue à la base de l'affleurement rocheux la bordure de la cavité et au sommet la masse rocheuse déplacée au-delà de l'emprise de la cavité.



Pour chaque cavité, l'angle d'influence a été défini conformément à la méthodologie nationale établie par le guide technique du Ministère de l'Écologie du Développement Durable et de l'Énergie (Evolution des aléas liés aux cavités souterraines - juin 2002 - LCPC) et appliquée sur le reste du département. Plusieurs cas de figure se présentent pour définir cet angle, avec une règle commune qui consiste, lorsque nous disposons d'informations sur la profondeur des cavités, à le mesurer à partir du sol de ces dernières. Pour cela, nous disposons d'un certain nombre d'informations en certains points des carrières, tels que les épaisseurs de recouvrement et la profondeur des carrières mesurées au sol de ces dernières. On précisera que lorsque plusieurs étages se superposent, c'est la profondeur du niveau inférieur qui est retenue pour le calcul de l'angle d'influence.

La prise en compte d'une zone d'influence pour l'affichage du contour de l'aléa s'applique également aux zones partiellement comblées, lorsque leur environnement périphérique est vide (périphérie non comblée).

L'aléa environnant lié aux zones non comblées empiète donc sur les zones traitées. Les périmètres de ces dernières sont toutefois affichés pour permettre leur localisation.

On ajoutera que les profondeurs des carrières sont mesurées en certains points et qu'en réalité, par rapport aux valeurs annoncées, il peut y avoir des oscillations de profondeur en fonction des variations topographiques du terrain de surface. Lorsque plusieurs valeurs de profondeurs sont disponibles pour une même carrière, des interpolations ont été faites entre les points de mesure pour respecter au mieux la topographie des cavités.

#### **3.5.1.5.1 Application des zones d'influence des carrières**

Le contexte géologique local et les divers retours d'expérience en matière d'effondrements de cavités souterraines dans le Département de la Gironde ont conduit à l'application d'angles et de marge d'influence dans l'étude des zones de risque des PPRMT. Les valeurs appliquées sont fondées sur des données observées dans le cadre des retours d'expérience et s'expliquent comme suit :

- Il est ainsi fréquent de rencontrer en surface une couverture de matériaux meubles pouvant atteindre quelques mètres et recouvrant un substratum calcaire plus ou moins altéré. Cet ensemble représente un niveau de terrain plus ou moins désorganisé de mauvaise cohésion. Ce type de terrain connaîtra un angle moyen d'influence puis de talutage (mise à l'équilibre), proportionnel à la nature des matériaux. Par expérience, dans le département de la Gironde, cette couche de surface (terrain meuble de recouvrement et toit altéré du substratum) peut atteindre 10 mètres de profondeur et un cône d'effondrement à 45° peut se former à son niveau. Cette profondeur de 10 mètres est systématiquement retenue dans le PPRMT, faute de pouvoir disposer de coupes de terrain systématiques en tout point du territoire.
- La roche est globalement plus saine en profondeur. A partir de 10 mètres de profondeur, le substratum est généralement considéré non altéré, donc plutôt massif. Hormis la présence de fissures géologiques et de niveaux de karst pouvant l'affaiblir et dicter des plans préférentiels de rupture, ce type de matériaux cède selon un angle redressé en cas d'effondrement vertical. L'angle retenu est de 20° (valeur d'angle généralement admise pour des matériaux rocheux).

Lorsque les contours des cavités sont imprécis faute d'information ou d'accessibilité (puits bouchés ou ennoyés...), une marge d'incertitude de 50 mètres a été systématiquement appliquée aux contours supposés. Cette valeur de 50 mètres a été définie à dire d'expert sur le fondement du retour d'expérience qui montre que pour certains secteurs de ce type qui ont pu être visités, des extensions de 30 ou 40 mètres, voire au-delà de 50 mètres, par rapport à l'estimation initiale de leur périmètre ont été observées. Les contours de cavités supposés s'appuient sur la base de témoignages, d'anciens plans et d'indices de surface (puits de jour notamment). Une marge d'influence périphérique supplémentaire de 50 mètres est donc affichée en périphérie des contours de cavités aux données incertaines.

Enfin, des cavités sont parfois suspectées (présence de puits, etc.) mais totalement inaccessibles, donc non visitables. Leur position ne peut alors qu'être estimée. Leur relevé estimatif tient déjà compte d'une forte incertitude en intégrant une marge sécuritaire. Il ne leur est pas appliqué de marge supplémentaire d'influence.


### 3.5.1.5.2 Cas de figure rencontrés

Plusieurs cas de figure se rencontrent pour la détermination de l'angle d'influence, selon la profondeur des carrières et les informations disponibles à leur sujet.


➤ **Premier cas de figure :**

On connaît le contour précis de la carrière et sa profondeur.

- Si sa profondeur est inférieure à 10 mètres les caractéristiques mécaniques du sol peuvent être dégradées, selon les conditions rencontrées (par exemple présence de nappes perchées, terrains décomprimés, argiles, marnes karst). L'angle d'influence  $\alpha^2$  est fixé à  $45^\circ$  par rapport au sol de la cavité, ce qui revient à élargir l'enveloppe d'aléa par rapport au contour réel de la cavité d'une valeur égale à sa profondeur.

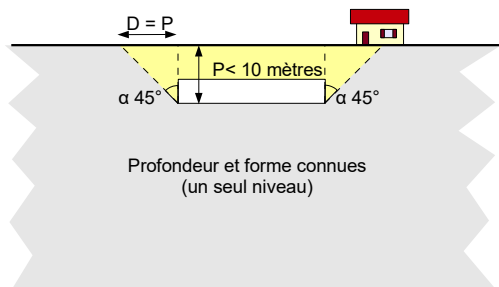


Vue en coupe

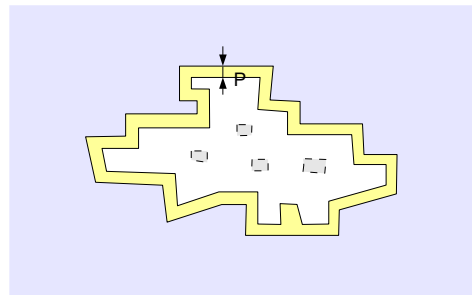


Vue en plan

- Si sa profondeur est supérieure à 10 mètres, l'angle d'influence  $\alpha_1^1$  est fixé à  $20^\circ$  entre le point le plus profond de la carrière et la profondeur -10 mètres, puis à  $45^\circ$  ( $\alpha_2^1$ ) pour les dix derniers mètres.

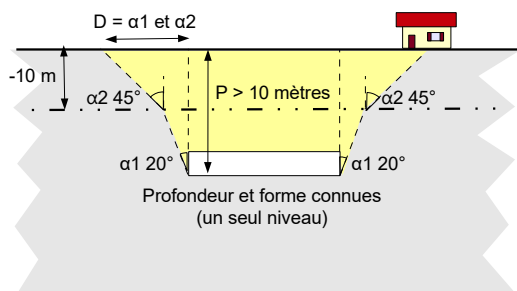

Vue en coupe

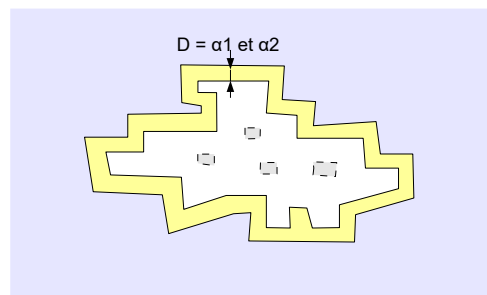


Vue en plan

<sup>2</sup>Sans connaissance exacte de la nature des terrains de recouvrement, on considère que l'épaisseur de terrain meuble peut atteindre 10 mètres. L'angle d'incidence se voit alors attribuer une valeur maximale de  $45^\circ$  (pente minimale d'équilibre à appliquer à un terrain meuble). On estime que le substratum rocheux sain est rencontré en dessous de 10 mètres de profondeur. L'angle d'incidence passe alors à  $20^\circ$  en dessous de cette profondeur, ce qui correspond à une pente d'équilibre admissible en terrain rocheux.


➤ **Second cas de figure :**

Plusieurs étages se superposent. On connaît le contour précis de la carrière la plus externe et la profondeur de l'ensemble de l'édifice.

- Si la profondeur totale est inférieure à 10 mètres, on applique un angle  $\alpha^1$  de  $45^\circ$  par rapport au plancher théorique de l'étage inférieur.

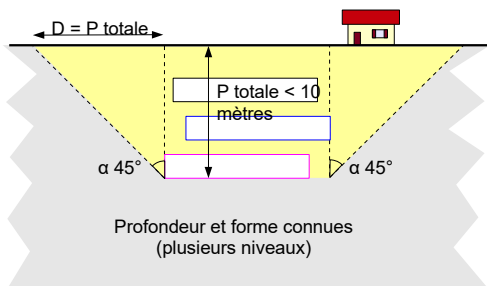


Vue en coupe

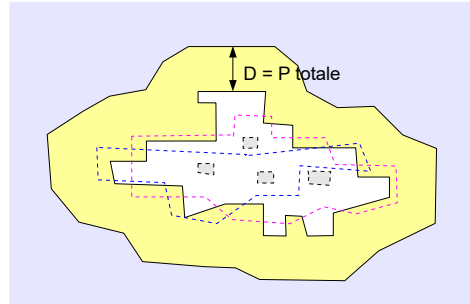


Vue en plan

- Si la profondeur totale est supérieure à 10 mètres, l'angle d'influence  $\alpha_1^1$  est fixé à  $20^\circ$  entre la carrière la plus profonde et la profondeur -10 mètres, puis à  $45^\circ$  ( $\alpha_2^1$ ) pour les dix derniers mètres.

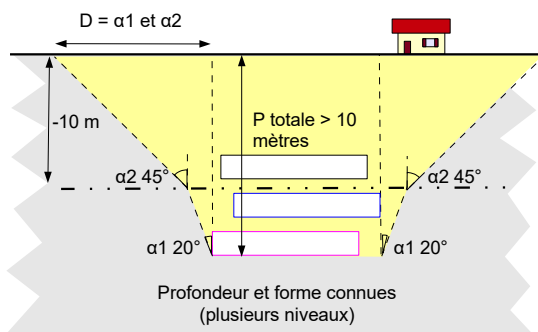

Vue en coupe

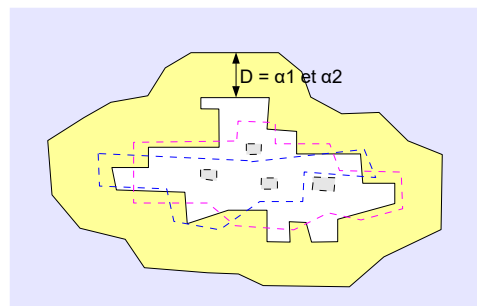


Vue en plan


➤ **Troisième cas de figure :**

On connaît la profondeur de la carrière mais pas son contour exact.

- Si sa profondeur est inférieure à 10 mètres, on applique un angle d'influence  $\alpha^1$  de  $45^\circ$  auquel on ajoute en surface une bande périphérique de 50 mètres de large.

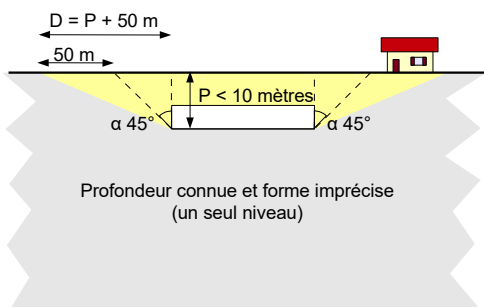


Vue en coupe

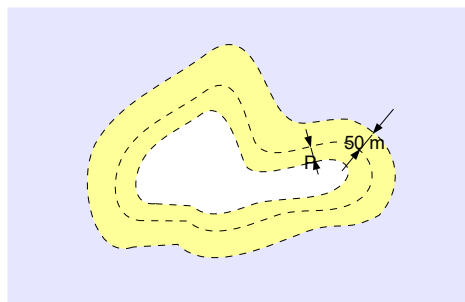


Vue en plan

- Si sa profondeur est supérieure à 10 mètres, l'angle d'influence  $\alpha_1^1$  est fixé à  $20^\circ$  entre le point le plus profond de la carrière et la profondeur -10 mètres, puis à  $45^\circ$  ( $\alpha_2^1$ ) pour les dix derniers mètres. on ajoute ensuite en surface une bande périphérique de 50 mètres de large.

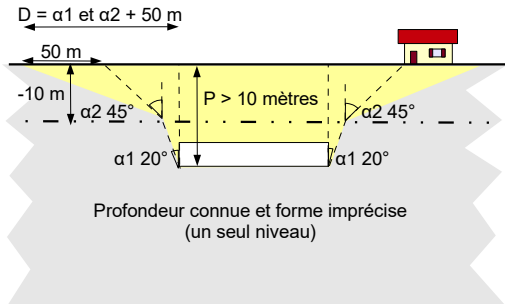

Vue en coupe

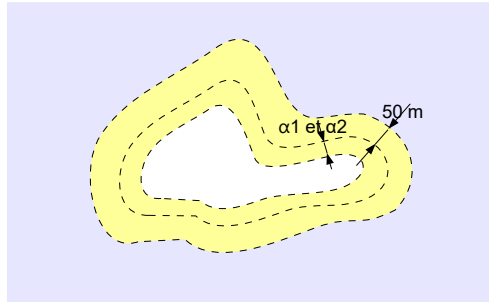


Vue en plan


➤ **Quatrième cas de figure :**

Plusieurs étages se superposent. On n'a pas d'information précise sur le contour des cavités, mais on connaît la profondeur de l'édifice.

- Si la profondeur totale est inférieure à 10 mètres, on applique un angle  $\alpha^1$  de  $45^\circ$  par rapport au plancher théorique de l'étage inférieur, auquel on ajoute en surface une bande périphérique de 50 mètres de large.

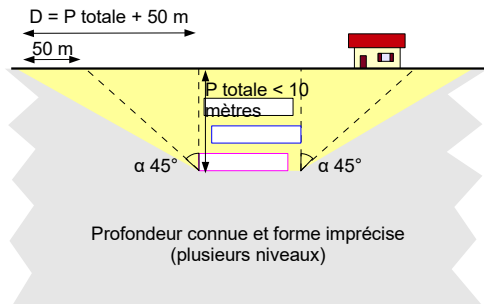


Vue en coupe

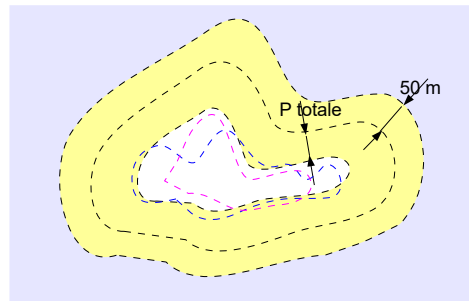


Vue en plan

- Si la profondeur totale est supérieure à 10 mètres, l'angle d'influence  $\alpha_1^1$  est fixé à  $20^\circ$  entre la carrière la plus profonde et la profondeur -10 mètres, puis à  $45^\circ$  ( $\alpha_2^1$ ) pour les dix derniers mètres. On ajoute ensuite en surface une bande périphérique de 50 mètres de large.

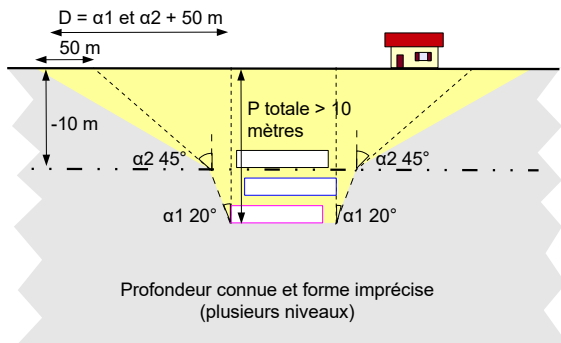


Vue en coupe

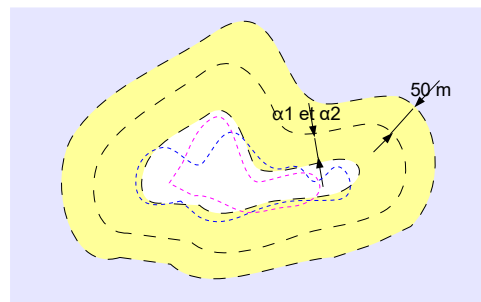

Vue en plan

➤ **Cinquième cas de figure :**

On n'a pas d'information précise sur la carrière mais on dispose d'indices sur sa présence (puits d'accès, etc.). Sa localisation tient déjà compte d'une marge de sécurité représentée autour des indices. Cette marge de sécurité est projetée en surface et définit l'emprise de l'aléa.

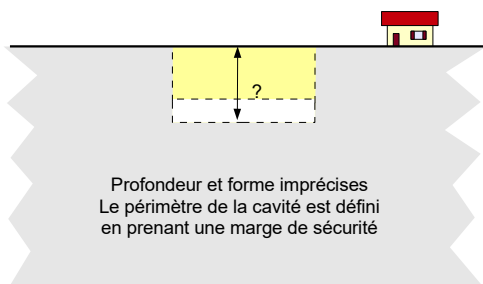


Vue en coupe





Vue en plan

➤ **Sixième cas de figure :**

On connaît le contour d'une carrière et sa profondeur, mais son extension à certains endroits est imprécise. On applique un angle d'influence  $\alpha^1$  de  $45^\circ$  si la cavité se situe à moins de 10 mètres de profondeur, ou de  $20^\circ$  puis  $45^\circ$  pour les cavités situées à plus de 10 mètres de profondeur, puis on ajoute une auréole de 50 mètres de rayon en surface, au niveau des zones d'extensions incertaines.

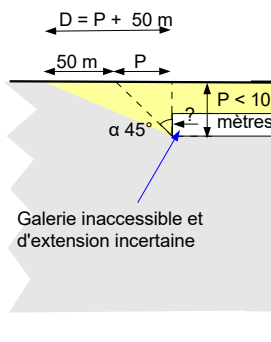


Vues en coupe

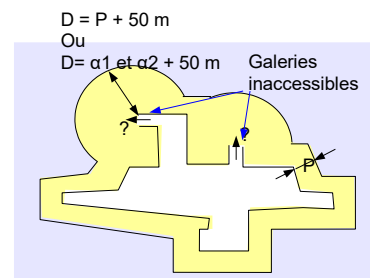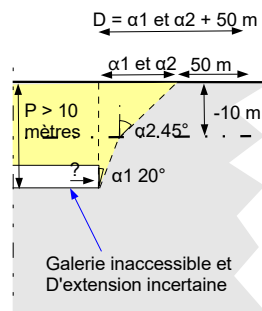

Vue en plan

➤ **Cas particulier des cavités sur versant:**

L'angle d'influence  $\alpha$  est répercuté en surface sur le pourtour des cavités, à l'exception des cotés situés en bordure de versant, où on est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'impact latéral en cas d'effondrement.

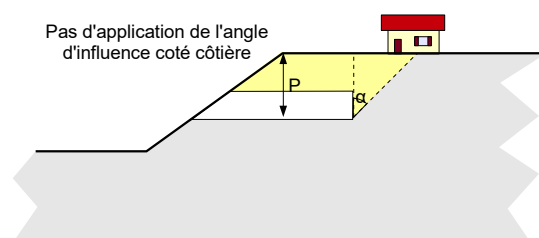



### **3.5.1.6 Qualification de l'aléa effondrement lié aux carrières souterraines**

Le calcul des niveaux d'aléas a été réalisé sur la base des données disponibles pour le secteur d'études. Dans le cas présent, les données liées aux épaisseurs de recouvrement minimum et maximum et les relevés partiels des piliers de soutien (qui permettent d'estimer les taux de défruitement de certaines carrières) ont complété les données historiques pour définir les niveaux d'aléas.

En revanche l'absence de données suffisantes en matière d'expertises géotechniques des carrières n'a pas permis de définir une grille de classification de l'aléa basée sur l'état de ces dernières.

#### **3.5.1.6.1 Intensité redoutée des phénomènes**

L'intensité des phénomènes d'effondrement peut être rattachée au volume des vides présents, en considérant les effets destructeurs que peuvent engendrer les mouvements de terrain. On rappellera que l'effondrement de Saint-Germain du Puch de février 2011 a entraîné un affaissement du sol de plusieurs décimètres en surface et la ruine d'une habitation. Il a provoqué un important déplacement vertical du terrain, proportionnel au volume de la cavité effondrée. Survenu à une trentaine de mètres de profondeur, le foisonnement du terrain remanié par le mouvement de terrain n'a pas suffi à amortir l'impact en surface. Cet événement montre que des phénomènes de forte intensité sont à redouter dès lors que des effondrements de ce type se produisent, y compris au niveau de cavités profondes.

Pour des effondrements plus localisés de type fontis, l'intensité des phénomènes peut également être importante, notamment en cas de survenance au droit des fondations d'un bâtiment non renforcé en conséquence.

#### **3.5.1.6.2 Notion de taux de défruitement**

Le taux de défruitement correspond au rapport entre la surface exploitée de la cavité et la surface totale de la cavité (incluant les vides et les piliers). Le calcul est réalisé à l'aide des données relatives aux piliers.

Pour le secteur d'études de l'Entre-deux-Mers, les taux de défruitement ont été calculés par méthode d'échantillonnage chaque fois que les données sur les piliers étaient disponibles. Ces calculs ont permis d'affecter des taux de défruitement pour les carrières non renseignées. Ne sachant pas si les carrières ont été plus ou moins exploitées dans les secteurs où les piliers ne sont pas renseignés, les taux de défruitement ont été déterminés sur des zones d'échantillons défavorables, c'est-à-dire où les piliers sont les plus espacés (mesure sécuritaire nécessaire non dérogoire).

#### **3.5.1.6.3 Notion de phénomène de référence**

Les nombreux cas rapportés d'effondrements de cavités souterraines témoignent, à l'échelle du secteur d'études, une fréquence d'activité non négligeable du phénomène, avec une récurrence avérée pour certains secteurs (partie sud de la commune de Saint-Germain-du-Puch par exemple). Les mouvements de terrain signalés sont d'ampleur variable. Cela va du fontis à l'effondrement généralisé de vastes secteurs. Dans le cadre de la politique de prévention des risques il convient de prendre en compte comme référence le phénomène le plus important et/ou le plus dommageable, connu ou prévisible. Dans le cas présent, l'effondrement de Saint-Germain-du-Puch de 2011 (quartier de La Manière) est considéré comme l'événement de référence redouté pouvant survenir sur l'ensemble du bassin d'études de l'Entre-deux-Mers. Ce choix est d'autant plus justifié que cet événement n'est pas unique. D'autres cas d'effondrements de grande importance, antérieurs à celui de 2011, sont également signalés au niveau et à

proximité de ce même quartier de Saint-Germain-du-Puch. De plus, des secteurs de carrière très dégradés sont signalés sur d'autres sites et peuvent laisser craindre des mouvements de terrain identiques.

#### 3.5.1.6.4 Qualification de l'aléa

L'aléa s'attache à tenir compte à la fois de l'épaisseur de recouvrement (cerveau), des taux de défrètement estimés, des phénomènes historiques et de rapports de visites disponibles dans les archives.

Il est tenu compte qu'une forte intensité peut caractériser les phénomènes d'effondrement. Ce paramètre est donc considéré comme invariablement fort et n'apparaît pas directement dans la classification de l'aléa.

Les phénomènes historiques rapportent des effondrements pour différents types de configuration de cavités.

- Certains sont signalés au niveau de cavités peu profondes. La faible épaisseur de recouvrement est alors la cause principale des effondrements. La voûte peut céder suite à une surcharge en surface, sous l'action de travaux de terrassement ou sous son propre poids (dégradation naturelle de la voûte et affaiblissement de sa résistance).
- D'autres effondrements affectent des cavités profondes de quelques dizaines de mètres. Le phénomène est alors lié à la faible résistance à la compression de la roche. Les piliers en nombre insuffisant et de trop faible section sont soumis à de fortes contraintes d'écrasement liées au poids du recouvrement. Les taux de défrètement conditionnent alors en partie la résistance des éléments porteurs aux contraintes imposées par la voûte. Plus un taux de défrètement est fort, plus les reports de charge sont importants au niveau de chaque pilier. De plus, en présence de piliers désordonnés et de section variable, les reports de charge sont aléatoirement répartis. Des secteurs peuvent ainsi être plus fortement sollicités par des surcharges.

En présence de forts taux de défrètement, les piliers s'affaiblissent donc. Trop sollicités, leur résistance diminue puis devient insuffisante face au poids de la voûte. Leur vieillissement s'accélère et conduit à leur rupture mécanique puis à la ruine de l'édifice qu'ils supportent (effondrement brutal - scénario de février 2011 à Saint-Germain-du-Puch).

Les taux de défrètement ne sont pris en compte qu'à partir d'une certaine profondeur des cavités.

- Pour les cavités les moins profondes, le risque d'effondrement est plutôt considéré lié à la résistance de la voûte. L'épaisseur de recouvrement (cerveau) est alors le paramètre privilégié pour graduer l'aléa.
- Au-delà d'une certaine profondeur, l'épaisseur de recouvrement (cerveau) n'est plus considérée comme un facteur aggravant pour qualifier le niveau d'aléa. Par contre, une aggravation du niveau d'aléa s'établit en fonction du taux de défrètement de la cavité. Si celui-ci est important, le poids de l'épaisseur de recouvrement (cerveau) peut exercer une force verticale supérieure à la résistance à la compression des éléments porteurs de la cavité. Le substratum du bassin de l'Entre-deux-Mers présente une faible résistance à la compression. La roche est donc très sensible aux efforts de compression. Il est considéré qu'au-delà de 15 mètres de profondeur, un taux de défrètement supérieur à 75 % influe défavorablement sur le niveau d'aléa et fait croître celui-ci. Un taux de défrètement élevé est donc un facteur aggravant en fonction de la profondeur des cavités.

Enfin, l'aléa tient compte de la faible superficie de certaines cavités, en considérant que des carrières de faible volume présentent un risque d'effondrement plutôt réduit par rapport aux grands ensembles sous-cavés, et qu'elles peuvent être aisément traitées par comblement.

Les règles suivantes ont été adoptées :

- **Cavités de superficie inférieure ou égale à 200 m<sup>2</sup>** situées à moins de 50 mètres d'une zone bâtie et dans une logique de continuité urbaine : classement en **aléa moyen** systématiquement.
- **Pas d'information sur les taux de défruitement :**
  - Épaisseur de recouvrement (cerveau) inconnue : classement en **aléa fort F3** systématiquement. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique de 50 mètres est traduite en aléa moyen.
  - Épaisseur de recouvrement (cerveau) inférieure ou égale à 5 mètres : classement en **aléa fort F3** systématiquement. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique de 50 mètres est traduite en aléa moyen.
  - Épaisseur de recouvrement (cerveau) comprise entre 5 mètres et 10 mètres : classement en **aléa moyen F2** systématiquement. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique de 50 mètres est traduite en aléa faible.
  - Épaisseur de recouvrement (cerveau) comprise entre 10 mètres et 15 mètres : classement en **aléa faible F1** s'il n'y a pas de phénomène historique connu. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique de 50 mètres est traduite en aléa faible.
  - Épaisseur de recouvrement (cerveau) supérieure à 15 mètres : classement en **aléa fort F3** en tenant compte du caractère peu résistant à l'écrasement de la roche exploitée et de la masse du recouvrement à supporter par les éventuels éléments porteurs. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique de 50 mètres est traduite en aléa moyen.
- **Informations disponibles sur les taux de défruitement :**
  - Jusqu'à 15 mètres de cerveau **qualification de l'aléa selon les critères ci-dessus.**
  - Entre 15 et 20 mètres de cerveau, si le taux de défruitement est compris entre 50 % et 75 % : classement en **aléa faible F1** systématiquement. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique est traduite en aléa faible.
  - Entre 15 et 20 mètres de cerveau, si le taux de défruitement est supérieur à 75 % : classement en **aléa moyen F2** systématiquement. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique est traduite en aléa faible.
  - Au-delà de 20 mètres de cerveau, si le taux de défruitement est compris entre 50 % et 75 % : classement en **aléa moyen F2** systématiquement. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique de 50 mètres est traduite en aléa faible.
  - Au-delà de 20 mètres de profondeur, si le taux de défruitement est supérieur à 75 % : classement en **aléa fort F3** systématiquement. Si le contour de la carrière est imprécis, la zone d'influence périphérique est traduite en aléa moyen.
- **Connaissance d'un phénomène historique ou de l'état géotechnique des carrières :**
  - Dans le cas d'un événement majeur (effondrement de grande ampleur, zone de fissuration mécanique, etc.), affichage d'un **aléa fort F3 d'une largeur de 50 mètres** autour du phénomène ou de la zone impactée, dans la limite de l'emprise de l'enveloppe d'aléa fixée par l'angle d'influence.
  - Dans le cas d'un événement mineur (fontis de faible diamètre, chutes de toit, effondrements localisés, fissuration ponctuelle, etc.) affichage d'un **aléa fort F3 dans un rayon de 10 mètres** autour du phénomène.

- **Connaissance d'un niveau de carrière ennoyé :**
  - Le niveau d'aléa est majoré d'un degré par rapport aux critères de classement ci-dessus (la résistance mécanique de la roche est affaiblie).
- **Cas des cavités supprimées sous maîtrise d'œuvre (injection, remblaiement, effondrement volontaire) :**
  - Un aléa faible résiduel F0 est considéré au niveau des zones traitées situées à l'écart de toute zone d'influence de cavités voisines non traitées (le débordement de la bande d'influence d'une cavité non traitée sur un secteur comblé ou effondré est classé du niveau d'aléa de la cavité non traité).


#### Grilles récapitulatives de l'aléa effondrement

Type et caractéristiques des cavités		Niveau d'aléa	
Cavité de superficie $\leq 200\text{m}^2$ à moins de 50 m d'une zone bâtie dans une logique de continuité urbaine		Aléa <b>moyen F2</b>	

Type et caractéristiques des cavités		Niveau d'aléa défini à partir des caractéristiques générales connues des cavités, sauf avis géotechnique contraire fondé sur la base d'une étude spécifique.	
Cerveau	Information sur les taux de défruitement	Pas de phénomène historique	Bande d'influence de 50 m (cavité de contour imprécis)
Epaisseur inconnue	-	Aléa <b>fort F3</b>	Aléa <b>moyen F2</b>
Epaisseur $\leq 5$ m	-	Aléa <b>fort F3</b>	Aléa <b>moyen F2</b>
5 m < épaisseur < 10 m	-	Aléa <b>moyen F2</b>	Aléa <b>faible F1</b>
10 m < épaisseur < 15 m	-	Aléa <b>faible F1</b>	Aléa <b>faible F1</b>
Epaisseur > 15 m	-	Aléa <b>fort F3</b>	Aléa <b>moyen F2</b>
15 m < épaisseur < 20 m	50% < Taux < 75%	Aléa <b>faible F1</b>	Aléa <b>faible F1</b>
15 m < épaisseur < 20 m	Taux > 75%	Aléa <b>moyen F2</b>	Aléa <b>faible F1</b>
Epaisseur > 20 m	50% < Taux < 75%	Aléa <b>moyen F2</b>	Aléa <b>faible F1</b>
Epaisseur > 20 m	Taux > 75%	Aléa <b>fort F3</b>	Aléa <b>moyen F2</b>
<b>Connaissance d'un phénomène historique, de l'état géotechnique et/ou de l'existence de niveaux ennoyés</b>			
Effondrement de grande ampleur, fissuration, etc.		Aléa <b>fort F3</b> d'une largeur de 50 m autour du phénomène	
Effondrement de faible ampleur, chute de toit, etc.		Aléa <b>fort F3</b> selon un rayon de 10 m autour du phénomène	
Niveau ennoyé		<b>Majoration de l'aléa d'un degré</b> par rapport aux critères ci-dessus	
<b>Cavité supprimée sous maîtrise d'œuvre</b>		<b>Aléa faible résiduel F0</b>	

Les exemples suivants résument le mode de représentation de l'aléa effondrement.

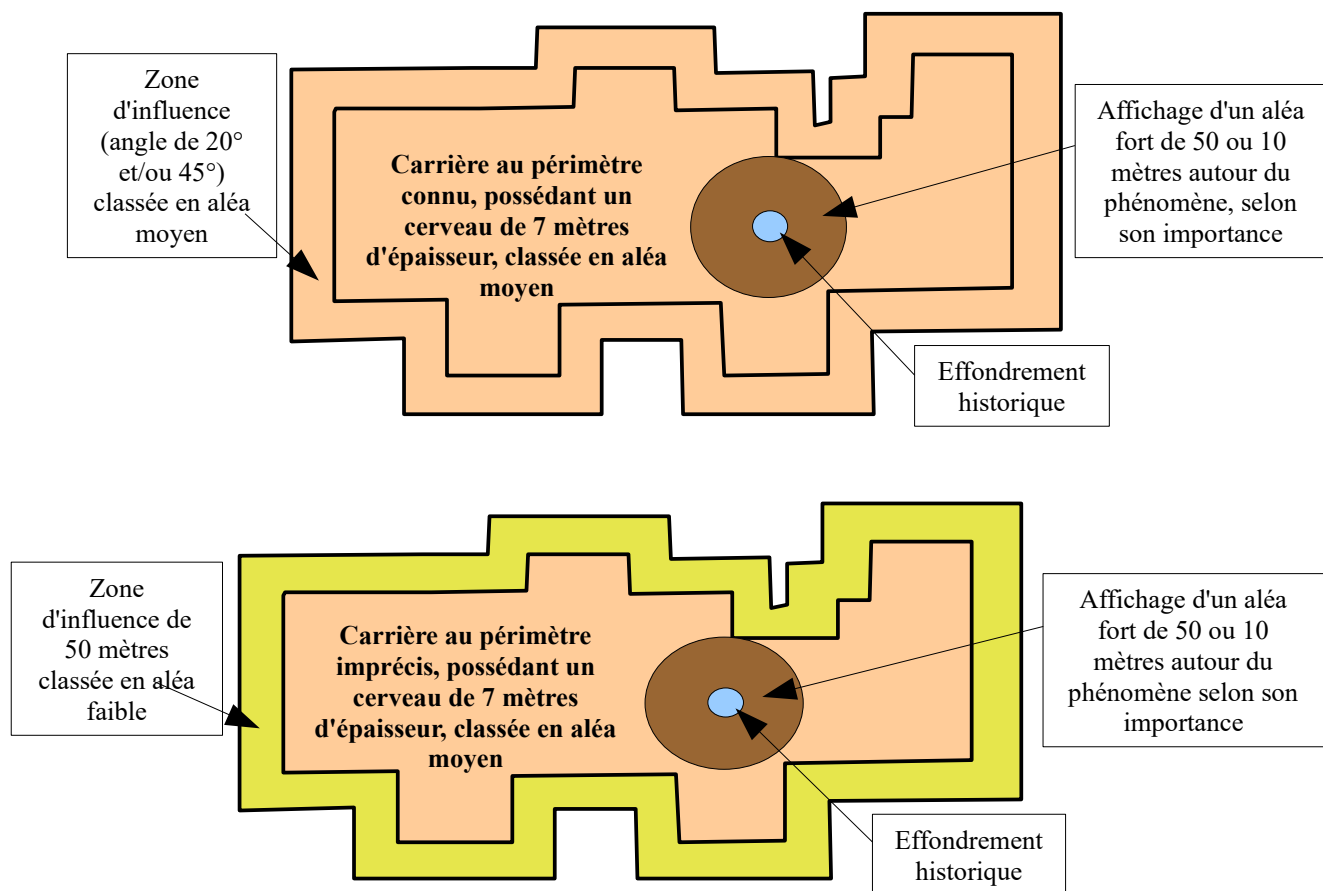

### **Remarque :**

L'aléa déterminé par l'étude Géotec réalisée en octobre 2013 sur la commune de Saint-Germain-du-Puch n'a pas été retenu par le PPRMT. En effet, les niveaux d'aléas affichés ne correspondent pas aux grilles d'aléas déterminées et mises en application par le PPRMT. De plus, compte-tenu des critères de zonage retenus par le PPRMT, la connaissance de plusieurs cas d'effondrements massifs à proximité immédiate de la zone étudiée par Géotec justifie l'affichage d'un aléa fort quasiment généralisé sur l'ensemble des secteurs, à la place des aléas faible et moyen définis par cette étude. Cette ligne de conduite est également justifiée par la conclusion de l'étude qui indique que la stabilité des carrières peut devenir précaire en cas d'inondation par la nappe, ce qui est par conséquent susceptible d'influencer le niveau d'aléa. Or ce facteur inondation est imprévisible et incontrôlable en l'état.

## **3.5.2 Aléa effondrement lié au karst et à la suffosion**

### **3.5.2.1 Les phénomènes observés**

Des **phénomènes de suffosion** liés à des circulations d'eaux souterraines peuvent conduire à des mouvements du sol plus ou moins importants. Ils se développent au sein des terrains meubles de surface lorsque des écoulements souterrains lessivent la structure du sol, en soutirant les particules les plus fines. Des vides se forment et se tassent au fur et à mesure de leur apparition (affaissement de la surface du sol) ou donnent naissance à des cavités qui finissent par s'effondrer (formation de fontis). Ce phénomène, qui affecte principalement les terrains meubles de surface, peut être indépendant de toute présence karstique ou en être complémentaire, lorsque les eaux de lessivage rejoignent un réseau de fissuration karstique.

La présence d'un karst dans le sous-sol de l'Entre-deux-Mers est admise. Il s'agit de cavités naturelles liées à des phénomènes de dissolution du calcaire par les eaux souterraines. L'eau circule à la faveur de la fissuration du calcaire et tend à dissoudre la partie carbonatée de la roche (attaque acide des carbonates), laissant sur place ou entraînant avec elle la fraction argileuse du matériaux rocheux (argile de décalcification). Les fissures pré-existantes s'élargissent ainsi et peuvent conduire à l'apparition de conduits plus ou moins larges, voir à d'importants réseaux de cavités souterraines. Ces vides naturels peuvent s'effondrer selon l'état du recouvrement et impacter variablement les terrains de surface en fonction des dimensions initiales des cavités.

Quelques cas de mouvements de terrain pouvant être liés au karst, ou plus certainement ayant une double origine karst et/ou suffosion sont rapportés sur le secteur d'études de l'Entre-deux-Mers. Ainsi, d'importants fontis (jusqu'à quelques dizaines de mètres de diamètre) se sont manifestés sur la commune de Daignac au lieu-dit Guibon. Plusieurs effondrements en forme de cône et alignés selon une direction nord-ouest - sud-est ont affecté des terrains boisés et des parcelles viticoles non loin de l'ancienne voie ferrée. Cet alignement d'effondrements se prolonge jusque sur la commune de Naujan-et-Postiac où, d'après la base de données cavités souterraines du BRGM, ils tendent à se multiplier (<http://www.bdcavite.net/>). Certains ont été rebouchés à l'aide de matériaux divers par les propriétaires de terrains. D'autres sont restés ouverts, ce qui permet de juger de l'ampleur du phénomène, sans toutefois savoir avec certitude si une connexion existe avec un éventuel système karstique d'ensemble. D'après le Comité Départemental de Spéléologie de Gironde (CDS 33), le lieu-dit Lafut (commune de Daignac), situé en rive droite de la vallée de Canedonne, présente également localement des suspicions de karst.

Un réseau karstique est également plus ou moins bien connu dans la partie sud de la commune de Saint-Quentin-de-Baron. Des cavités ont été explorées sur quelques dizaines de mètres par le CDS 33, ce qui a permis d'esquisser schématiquement d'éventuelles ramifications souterraines. Ce karst se prolonge sur la commune de Camiac-et-Saint-Denis où il semble également très présent.

### 3.5.2.2 Qualification de l'aléa lié au karst et à la suffosion

La qualification de l'aléa effondrement lié au karst (galeries naturelles) et/ou à la suffosion (phénomènes de soutirage de particules de sol par des circulations d'eaux souterraines) s'est appuyée sur la grille de classement suivante.

Aléa	Indice	Critères
Fort	Fk3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone d'effondrement connue (existence de fontis) liée à des galeries naturelles et/ou des phénomènes de suffosion ;</li> <li>– Présence avérée de galeries karstiques de grandes dimensions (déplacement aisé au sein de ces galeries) profondes de quelques mètres et présentant des ramifications sur de longs parcours, avec ou sans signe de mouvement de terrain en surface.</li> </ul>
Moyen	Fk2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone de sécurité enveloppant un aléa fort. Son emprise est évaluée au cas par cas selon la configuration du terrain et l'importance de l'aléa fort ;</li> <li>– Présence avérée de galeries karstiques de faibles dimensions et faiblement développées ;</li> <li>– Affaissement local prononcé (dépression topographique souple) ;</li> <li>– Zone d'extension probable mais non reconnue de galeries naturelles ;</li> <li>– Phénomène connu et localisé de suffosion.</li> </ul>



Faible	Fk1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone de sécurité enveloppant un aléa moyen ;</li> <li>– Zone de suffosion potentielle (fortes suspicions de circulations d'eaux souterraines couplées à la présence de résurgences et d'une certaine fissuration d'origine karstique au niveau du substratum calcaire.</li> </ul>
--------	-----	--

Les fontis qui se sont manifestés sur la commune de Dagnac au lieu-dit Guibon (fontis ouverts et fontis rebouchés) ont été regroupés dans une enveloppe **d'aléa fort (Fk3)**. Ils traduisent la manifestation de phénomènes très actifs. De l'**aléa moyen (Fk2)** l'entoure. Proche des zones impactées, il définit un secteur potentiellement très sensible à la survenance de phénomènes identiques. Il a été affiché en englobant un large voisinage topographiquement favorable au drainage d'écoulements, sachant que des circulations d'eau sont probablement en partie à l'origine des désordres constatés. Enfin, une vaste enveloppe d'aléa faible ceinture le tout en s'appuyant également sur la topographie (prise en compte des micro-talwegs favorisant des ruissellements en direction des zones impactées) et en tenant compte des phénomènes connus sur la commune de Naujan-et-Postiac où des fontis se produiraient également dans le bois de Lartenac.

Dans le quartier de Lafut (commune de Dagnac), le secteur où la présence d'un karst est supposée a été traduit en **aléa faible (Fk1)**. Aucun indice de terrain ne permet de décliner l'aléa en plusieurs niveaux d'intensité.

Il en est de même au sud de la commune de Saint-Quentin-de-Baron où quelques petits tronçons de réseaux karstiques ont été reconnus par le CDS 33. Leur connaissance est insuffisante pour justifier l'affichage d'un aléa autre que de niveau faible. Une vaste enveloppe **d'aléa faible (Fk1)** a donc été apposée entre les hameaux de Tardinet, Lataste, Couillabeau, Saint-Agan et le Peyrat. Elle englobe un secteur parcouru par divers talwegs convergeant vers les zones karstiques connues et où des indices de surface suspects laisse penser à des phénomènes d'affaissements de sol. Comme précédemment, il a été tenu compte que les eaux de surface ruisselant à leur niveau pouvaient s'infiltrer, puis emprunter des cheminements souterrains préférentiels, en affectant la structure du sol au risque de conduire au phénomène redouté.

On ajoutera que de tels phénomènes d'effondrement sont quasiment imprévisibles lorsqu'on n'en connaît aucune trace. Ce type d'aléa ne peut donc être affiché que lorsqu'on dispose de phénomènes historiques qui permettent d'identifier des secteurs à risques. Sachant que plusieurs cas de mouvements de terrain de ce type se sont déjà produits sur la zone d'étude et sur des communes voisines, et que d'après des spécialistes régionaux le territoire de l'Entre-Deux-Mers semble propice à de tels phénomènes, il convient de considérer que l'ensemble du périmètre du PPRMT est potentiellement concerné par des mouvements de terrain identiques. Cet aspect qui doit amener à une certaine prudence n'est toutefois pas affiché cartographiquement car il risquerait de brouiller le reste de l'information portée par le PPRMT. Il ne peut être que signalé que verbalement et à titre informatif.

### 3.5.3 Aléa glissement de terrain

#### 3.5.3.1 Les phénomènes observés

Les glissements de terrain constituent le second risque de mouvements de terrain, derrière celui des effondrements de cavités souterraines. Ils affectent principalement la côtière de Dordogne (rive gauche de Dordogne) où plusieurs phénomènes actifs ont été répertoriés. Ce versant haut de quelques dizaines de mètres est constitué de terrains molassiques et d'argiles sur quasiment toute sa hauteur. Seul son sommet est coiffé par le niveau de calcaire à astéries. Il présente une forte humidité soulignée par la présence de

sources et il reçoit des eaux de ruissellement provenant du plateau amont. Ce versant réunit ainsi toutes les conditions favorables au développement de glissements de terrain (présence d'argile et forte humidité).

D'une manière générale, la présence d'argile dans le sol est favorable au développement de glissements de terrain, compte-tenu de ses mauvaises propriétés géo-mécaniques (matériau très plastique doté d'un faible angle de frottement interne). L'eau joue un rôle de premier ordre dans le mécanisme des glissements de terrain. Cet élément moteur intervient en saturant les sols, en favorisant des niches d'érosion (ruissellement/ravinement), en faisant varier les pressions interstitielles et en jouant le rôle de lubrifiant entre couches de différentes natures ou le long de surfaces de rupture. Une parfaite maîtrise des rejets d'eau constitue donc l'une des parades contre les glissements de terrain.

L'épaisseur des glissements de terrain peut-être variable. Les déformations visibles à la surface du sol permettent de l'apprécier. Cela peut aller du phénomène pelliculaire affectant la frange superficielle altérée des formations géologiques, au glissement plus profond se développant sur quelques mètres d'épaisseur dans des niveaux plus ou moins meubles. On ne note pas de glissement de terrain majeur affectant le substratum en profondeur.

Les communes de Branne, Cabara et Grézillac sont plus particulièrement concernées par ce type de mouvements de terrain, avec parfois présence d'enjeux bâtis au sein des zones de glissement. Plusieurs événements sont ainsi à signaler.

➤ **Commune de Branne :**

Un bâtiment a été endommagé au niveau du hameau de Garon par des matériaux qui se sont calés contre sa façade amont. Cette dernière ainsi que la toiture ont été bousculées par la masse de matériaux, ce qui a nécessité des réparations.

D'autres glissements de terrain plus anciens ont probablement affecté le versant surmontant ce hameau, comme semblent l'indiquer de nombreux indices de terrain suspects (déformations caractéristiques de terrain, décrochements anciens, etc.) visibles ou décelables en plusieurs points de la côtière.

Quelques glissements de talus routiers sont également à signaler dans le quartier du Guspit. Généralement, ces glissements mobilisent quelques dizaines de mètres cubes de matériaux et obstruent les chaussées. Leur extension est limitée car ils sont liés aux terrassements des chaussées qui modifient la pente naturelle du terrain, en l'accentuant localement.

➤ **Commune de Cabara :**

Deux secteurs sensibles ont été identifiés sur la commune de Cabara. Il s'agit de la voie communale du village s'élevant en direction du plateau et de la RD18 longeant la Dordogne.

La voie communale du village traverse une zone d'instabilités actives se matérialisant par des déformations de terrain prononcées qui modifient l'axe et le profil de sa chaussée. Cette sensibilité aux mouvements de terrain est favorisée par une forte humidité (présence de plusieurs sources importantes), notamment dans la partie sommitale du versant. Des glissements de talus interviennent également endommageant la route. Des enrochements confortent localement les talus. Ils témoignent de l'équilibre relativement précaire du versant surmontant le village. On ajoutera qu'une maison est construite sur ce coteau au sein de cette zone sensible. Elle ne semble pas affectée par les mouvements de terrain actifs qui se développent à proximité. Mais d'après son propriétaire, des ruissellements générés par le plateau amont s'écoulent à son niveau, ce qui tend à hypothéquer un peu plus la stabilité des terrains.

Au sud-est du village de Cabara, la RD18 a été plusieurs fois coupée par des glissements de terrain affectant son talus amont (extrémité sud de la côtière de Dordogne). Il s'agit de phénomènes superficiels à caractère plus ou moins boueux mobilisant une faible épaisseur de matériaux. Le versant est à ce niveau fortement incliné et des affleurements rocheux indiquent que le substratum est quasiment sub-affleurant. Toutefois, selon la superficie touchée les volumes de matériaux peuvent être conséquents, ce qui explique que la route puisse être coupée.

➤ **Commune de Grézillac :**

Aucun glissement de terrain actif n'a été remarqué sur la commune de Grézillac. Seule son extrémité nord-est qui s'avance jusqu'à la côtière de Dordogne s'avère très exposée aux mouvements de terrain (secteur très pentu géologiquement identique aux zones de glissements de terrain de Branne et de Cabara).

Le reste du territoire de ces trois communes ne présente pas de glissement de terrain déclaré. Seuls quelques versants soulignant des vallées affluentes à la Dordogne et drainant le plateau de l'Entre-Deux-Mers sont à signaler compte-tenu de leur pente et de la présence de matériaux meubles à leur surface (risque de glissement de terrain potentiel).

Sur les autres communes de la zone d'étude, ce type de phénomène revêt un caractère uniquement potentiel. Mis à part de possibles glissements de talus localisés, on ne remarque pas de glissement de terrain actif. Le relief est globalement peu prononcé, ce qui permet de disposer de terrains dans l'ensemble naturellement stables. Seuls certains coteaux plus ou moins pentus rappellent que des instabilités sont possibles, notamment en cas de réalisation de travaux inconsidérés qui pourraient modifier l'équilibre des terrains (par exemple terrassements importants, infiltrations d'eau).

### 3.5.3.2 Qualification de l'aléa glissement de terrain

Le tableau suivant propose une grille de critères d'identification reprenant les cas de figure les plus fréquents en matière de glissements de terrain. Il constitue une base de repères pour classifier l'aléa glissement de terrain en trois niveaux d'intensité.

<i>Aléa</i>	<i>Indice</i>	<i>Critères</i>	<i>Exemples de formations géologiques sensibles</i>
Fort	G3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Glissements actifs dans toutes pentes avec nombreux indices de mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, traces d'humidité) et dégâts au bâti et/ou aux axes de communications</li> <li>– Auréole de sécurité autour de ces glissements, y compris zone d'arrêt des glissements (bande de terrain peu penté au pied des versants instables, largeur minimum 15 m)</li> <li>– Zone d'épandage des coulées boueuses</li> <li>– Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du terrain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Couverture d'altération des marnes, calcaires argileux et autres calcaires</li> <li>– Colluvions</li> <li>– Remblais anciens</li> </ul>

<i>Aléa</i>	<i>Indice</i>	<i>Critères</i>	<i>Exemples de formations géologiques sensibles</i>
Moyen	G2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les pentes fortes à moyennes (de l'ordre de 20 à 70 %) avec peu ou pas d'indices de mouvement (indices estompés)</li> <li>– Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée à du fluage)</li> <li>– Glissement ancien de grande ampleur actuellement inactif à peu actif</li> <li>– Glissement actif dans les pentes faibles (&lt;20 % ou inférieure à l'angle de frottement interne des matériaux <math>\phi</math> du terrain instable) sans indice important en surface</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Couverture d'altération des marnes, calcaires argileux et autres calcaires</li> <li>– Colluvions</li> <li>– Remblais anciens</li> </ul>
Faible	G1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes moyennes à faibles (de l'ordre de 10 à 30 %) dont l'aménagement (terrassment, surcharge...) risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Couverture d'altération des marnes, calcaires argileux et autres calcaires</li> <li>– Colluvions</li> <li>– Remblais anciens</li> </ul>

Les mouvements de terrain actifs observés sur les communes de Branne et de Cabara ont été classés en **aléa fort (G3)** de glissement de terrain compte tenu de leur caractère déclaré.

De nombreux autres secteurs, qui ne sont pas directement concernés par des phénomènes actifs, ont été classés en **aléa moyen (G2)** ou **faible (G1)** de glissement de terrain (considération potentielle des mouvements de terrain). Il s'agit généralement de terrains aux caractéristiques morphologiques proches de zones qui ont déjà été atteintes sur la zone d'étude (pentes similaires, même nature géologique, zones humides, écoulements, etc.) et de secteurs par nature sensibles aux glissements de terrain (du fait de leurs caractéristiques), où la réalisation d'aménagements pourrait entraîner de nouvelles instabilités. La variation des différents facteurs cités ci-dessus détermine généralement les degrés d'aléa.

Les enveloppes d'aléa débordent systématiquement de l'emprise réelle des phénomènes représentés, afin de prendre en compte une marge de sécurité en cas de survenue du phénomène. En effet, en cas de glissement de terrain dans un versant, les terrains aval et amont peuvent être également impactés. A l'aval, les terrains peuvent être recouverts, alors qu'ils ne sont pas directement touchés par le phénomène, et la pression exercée par les matériaux en mouvement peut s'avérer destructive. A l'amont, des phénomènes d'érosion régressive peuvent survenir et ainsi entraîner un recul des têtes de versant.

L'**aléa moyen (G2)**, qui enveloppe les phénomènes actifs, caractérise généralement les pentes les plus fortes, mais aussi des secteurs faiblement pentus réputés sensibles aux mouvements de terrain. De même, certaines déformations suspectes de terrain et certains glissements de talus, très localisés, peuvent être englobés dans des enveloppes d'**aléa moyen (G2)** pour des raisons graphiques, afin de ne pas surcharger inutilement les cartes en affichant un emboîtement de plusieurs niveaux d'aléa.

L'**aléa faible (G1)** concerne généralement des pentes plus faibles, mais mécaniquement sensibles. Il définit alors des secteurs où des précautions géotechniques de bon sens sont nécessaires afin de garantir une stabilité pérenne des terrains (terrassments et fondations adaptés, gestion et maîtrise des rejets d'eau, etc.). Il peut également concerner les terrains situés à l'amont d'un versant instable ou potentiellement

instable, et souligne alors un risque éventuel de déstabilisation par régression (érosion régressive) et insiste sur la nécessité, pour tout aménagement, de tenir compte de la présence d'aléa plus fort à l'aval.

On précisera que l'aléa est affiché à dire d'expert, sur la base d'observations de terrain, en tenant compte de divers critères. Il n'est pas fait appel à des sondages géologiques, ce qui est impensable compte-tenu de la superficie de la zone d'étude. Ce type d'investigation est réservé aux études ponctuelles portant sur des superficies restreintes (parcelles ou groupement de parcelle). De l'aléa de glissement de terrain peut ainsi être affiché sur des terrains où le substratum rocheux affleure. La carte des aléas tient alors compte que le toit du substratum peut connaître certaines irrégularités avec de possibles recouvrements altérés se matérialisant par des niveaux de matériaux meubles argileux. Ce type de zones ne peut être déterminé précisément avec la méthode cartographique utilisée. De plus, l'échelle retenue pour la réalisation des documents graphiques ne permet pas de faire de telles distinctions entre les terrains.

Enfin, il est rappelé que des terrassements, des surcharges ou des rejets d'eau peuvent être des éléments déclencheurs, y compris en terrain stable. Ces déclenchements de glissements de terrain intempestifs ne sont pas pris en compte dans le présent PPRN en dehors des zones identifiées en aléa de glissement de terrain.

### **3.5.4 Aléa chutes de blocs**

#### **3.5.4.1 Les phénomènes observés**

Le risque de chutes de blocs est très marginal sur la zone d'étude. Il se matérialise plus franchement sur les communes de Dagnac, Espiet et Saint-Quentin-de-Baron où quelques petites falaises naturelles ou artificielles (entrées de carrières ou anciens fronts de taille à ciel ouvert) sont présentes. Ce type de phénomène a ainsi été identifié dans la vallée de la Canedonne (communes de Dagnac et Espiet), sur deux anciens sites d'exploitation de la cimenterie d'Espiet réutilisés par le Conseil Général et une base de loisirs privée et dans la vallée de Camiac (commune de Saint-Quentin-de-Baron).

Ces falaises présentent des hauteurs pouvant atteindre une vingtaine de mètres, voire localement un petit peu plus. La roche est plus ou moins fissurée à leur surface et des blocs reposant à leur pied montrent que des éléments rocheux s'en détachent régulièrement. Le volume des blocs éboulés peut varier de quelques litres à plusieurs mètres cubes à en juger ceux observables à l'aval des falaises. L'importance des masses instables est fonction du « pré-découpage » du massif rocheux par la fissuration. On assiste la plupart du temps à des chutes de blocs isolés mais des éboulements plus massifs sur certains secteurs très altérés ne sont pas à exclure (chutes de petits pans rocheux par exemple).

Au moins deux dynamiques de mouvements favorisent les chutes de blocs au niveau de ces petites falaises :

- La première est liée à la fissuration et à la décompression du rocher. La roche se délite selon ses plans de fissuration sub-verticaux sous l'effet de la pesanteur, de l'érosion en général et d'agents moteurs telles que les infiltrations d'eau qui exercent des pressions interstitielles dans les fissures et favorisent leur écartement. Des écailles, voire des pans de falaise peuvent alors se détacher.
- La seconde est favorisée par des entrées de carrières présentes en falaise. Les falaises sont ainsi affaiblies par les cavités existantes qui forment des zones surplombantes et des porte-à-faux. Le rocher fortement décomprimé s'altère alors rapidement dans le temps ce qui peut précipiter des

chutes de blocs voire de pans de rocher. De plus, de petits effondrements sont possibles aux entrées des cavités, suite à des ruptures d'appuis et/ou de voûtes, ce qui peut également impacter les falaises en entraînant des éboulements de surface.

Dans les deux cas de figure, les éboulements peuvent entraîner un recul des têtes de falaise. L'impact d'un tel phénomène ne se limite donc pas uniquement à la zone de départ et au pied de versant (zone de réception). Il concerne également l'amont des versants qui sont exposés à une érosion régressive.

Les hauteurs de falaises sont relativement faibles et les zones de réception des blocs sont généralement planes. Les éléments rocheux en mouvement acquièrent donc peu d'énergie, ce qui permet d'exclure toute trajectoire longue. Ainsi, les blocs s'arrêtent rapidement en pied de falaise sans risque de propagation vers l'aval. Les largeurs de terrain fortement exposé aux chutes de blocs peuvent ainsi être estimées à environ une fois et demi la hauteur des falaises si l'on tient compte que des pans de rochers peuvent se détacher en basculant sur leur base et se fragmenter au sol.

Quelques affleurements rocheux plus ou moins prononcés s'observent sur le reste de la zone d'étude.

- Certains se détachent nettement dans la topographie sans toutefois excéder quelques mètres de hauteur : petits cordons rocheux aux lieux-dits Bisqueytan et Le Roc (commune de Saint-Quentin-de-Baron), La Panneterie (commune d'Espiet), etc. Le risque à leur niveau est relativement limité. Il est quasiment réduit à leur emprise, compte tenu de leur faible importance (pas de risque de déstabilisation massive de terrain ni d'impact important à l'aval).
- D'autres sont visibles sur des versants et forment des talus rocheux où se manifestent par la présence de blocs affleurants plus ou moins isolés. De petites chutes de pierres récurrentes sont alors possibles dans le premier cas, tel qu'au lieu-dit le Temple sur la commune de Daignac (talus de l'ancienne voie ferrée). Des chutes de pierres ou de blocs isolés peuvent intervenir dans le second cas. Le phénomène de chutes de blocs se superpose alors généralement à un aléa de glissement de terrain justifié par la présence de matériaux meubles plus ou moins épais sur le reste du versant.

#### 3.5.4.2 Qualification de l'aléa chutes de blocs

Le tableau suivant propose une grille de critères d'identification reprenant les cas de figure les plus fréquents en matière de chutes de blocs. Il constitue une base de repères pour classifier l'aléa de chutes de blocs en trois niveaux d'intensité.

Aléa	Indice	Critères
Aléa fort	P3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zones exposées à des éboulements en masse, à des chutes fréquentes de blocs ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée, falaise, affleurement rocheux)</li> <li>– Zones d'impact</li> <li>– Bande de terrain en pied de falaises, de versants rocheux et d'éboulis (largeur à déterminer au cas par cas en fonction du contexte de chaque site)</li> <li>– Auréole de sécurité à l'amont des zones de départ</li> </ul>



Aléa	Indice	Critères
Aléa moyen	P2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes (quelques blocs instables dans la zone de départ)</li> <li>– Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues d'affleurements de hauteur limitée (quelques mètres à une dizaine de mètres)</li> <li>– Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort</li> <li>– Pentes raides dans un versant boisé avec rocher sub-affleurant</li> <li>– Remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés dans un versant à forte pente</li> </ul>
Aléa faible	P1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zones d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie terminale des trajectoires présentant une énergie très faible)</li> <li>– Pentes moyennes boisées parsemée de blocs isolés, apparemment stabilisés (ex. : blocs erratiques)</li> </ul>

Les falaises les plus marquées et les secteurs directement exposés à l'aval ont été systématiquement classés en **aléa fort P3**. Cela concerne surtout les quelques petites falaises présentes dans la vallée de la Canedonne séparant les communes de Daignac et d'Espiet, sur les sites de l'ancienne cimenterie d'Espiet et dans la vallée de Camiac située sur la commune de Saint-Quentin-de-Baron

De l'**aléa moyen P2** enveloppe, lorsque c'est possible, les zones d'**aléa fort P3**. Il souligne l'ampleur que peuvent atteindre les phénomènes (propagation vers l'aval et régression en tête de versant). On précisera toutefois que pour la plupart des falaises, cet affichage n'est pas possible pour des raisons pratiques de lisibilité (falaises trop faiblement marquées ne permettant pas une telle déclinaison de l'aléa). L'aléa fort appliqué prend alors en compte des marges de sécurité équivalentes sans les décliner en niveaux plus faibles.

Enfin, certains versants pentus sur lesquels ont été remarqués des affleurements rocheux et des blocs potentiellement instables ont été classés en **aléas moyen P2** ou **faible P1** selon leur pente et l'importance estimée des chutes de pierres ou de blocs à attendre (exemple talus de l'ancienne voie ferrée à Daignac, talus amont de la RD18 à Cabara, etc.).

### 3.6 La carte des enjeux, inventaire et analyse des enjeux communaux

#### 3.6.1 Méthodologie et principes de représentation

La carte des enjeux, établie sur fond cadastral au 1/5 000, permet de cerner les zones présentant une vulnérabilité vis-à-vis des phénomènes de mouvements de terrain étudiés. Elle a été réalisée sur la base de visites de terrain, des documents d'urbanisme communaux, de l'exploitation des photos aériennes et de renseignements fournis par les mairies. La typologie de l'occupation du sol retenue concerne les zones urbanisées, les voies de communication, certains réseaux (lignes électriques aériennes moyenne et haute tension, pipeline de gaz), les espaces agricoles et viticoles et les espaces naturels.

Plusieurs grands secteurs ont été différenciés au sein des zones urbanisées :

- Les secteurs urbanisés à vocation dominante d'habitat ;

- Les zones à caractère économique ;
- Les zones de loisirs ;

Les bâtiments publics, les enjeux opérationnels, et d'une manière plus générale les établissements recevant du public ont été localisés à l'aide d'étiquettes (mairies, établissements scolaires, locaux sportifs, etc.).

Les voies de communication ont été sous-divisées en deux catégories :

- Routes départementales (routes principales) ;
- Routes communales (voirie secondaire).

Les espaces agricoles et viticoles regroupent de façon indifférenciée les terrains cultivés, les prairies et la vigne. Les espaces naturels intègrent généralement les espaces boisés (forêt et plantations).

La doctrine PPRN stipule que seuls les enjeux existants peuvent être pris en compte. Les enjeux futurs tels que ceux définis par les documents d'urbanisme ne peuvent être retenus par le PPRN, à l'exception des projets déjà autorisés (dotés d'un permis de construire ou de toute autre autorisation administrative) en attente de construction. Toutefois, lorsque leurs limites s'étendent au-delà des enjeux physiquement présents, l'emprise des zones urbaines définies par les documents d'urbanisme communaux (POS ou PLU) a été intégrée aux cartes d'enjeux, pour information.

Les enjeux ont été identifiés sur la totalité des territoires communaux, au-delà des zones impactées par un ou plusieurs aléas, ce qui permet de visionner l'environnement proche des secteurs à risque et de se rendre compte de l'organisation générale des communes. Les enveloppes d'aléas ont été reportées, en confondant les phénomènes et les niveaux d'aléas entre eux, afin de bien souligner les enjeux impactés par les aléas. Les enjeux situés au sein de ces enveloppes constituent les biens vulnérables aux phénomènes de mouvements de terrain étudiés.

### **3.6.2 Les enjeux vulnérables aux aléas de mouvements de terrain**

#### **3.6.2.1 Commune de Baron**

Deux grands ensembles de carrières sont présents dans l'extrémité nord de la commune (quartiers de Barejas et de Noulet / Sauton).

Une propriété bâtie se situe à l'aplomb de celle de Barejas en zone d'aléa fort d'effondrement. L'état géotechnique de la carrière est jugé dégradé et des mouvements de terrain se sont déjà produits.

Au niveau des quartiers de Noulet et de Sauton, deux propriétés bâties sont concernées par les zones d'influence périphérique des carrières. Elles sont classées en aléa moyen d'effondrement. L'état des carrières semble plutôt satisfaisant. Le niveau d'aléa est donc lié à la profondeur des vides. On notera que dans ce secteur deux carrières distinctes sont présentes mais que la prise en compte de leur angle d'influence pour déterminer l'emprise de leur aléa conduit à les réunir à l'affichage.

Entre ces deux ensembles de carrières, trois cavités plus petites sont répertoriées à Peybrun, au Moulard et à L'Ancre. Les deux premières s'étirent jusqu'à des habitations (aléa fort d'effondrement), la troisième située en zone agricole voit son influence s'étendre jusqu'au chemin communal du Pin (cavité classée en aléa fort d'effondrement avec une marge d'influence périphérique d'aléa moyen).

Enfin deux cavités sont signalées au sud de Peybrun, dont l'une est envoyée ce qui ne permet pas de connaître son contour précis. Elles sont traduites en aléa faible d'effondrement mais l'imprécision de l'une d'elle amène à afficher une vaste enveloppe d'aléa (bande d'influence de 50 mètres). Elles concernent uniquement des terrains viticoles.

Une canalisation de transport de gaz traverse le nord de la commune. Elle franchit la zone d'aléa faible d'effondrement de Peybrun et la zone d'influence de 50 mètres de la carrière de Noulet / Sauton.

Concernant les glissements de terrain, quelques petits versants faiblement pentus justifient l'affichage d'aléa faible de glissement de terrain. Peu étendu, cet aléa concerne uniquement des espaces naturels boisés.

#### 3.6.2.2 Commune de Branne

La commune de Branne est principalement exposée aux glissements de terrain, avec historiquement plusieurs phénomènes actifs qui ont touché la côte de Dordogne. Ce coteau boisé, haut d'une cinquantaine de mètres, est majoritairement classé en aléas fort et moyen de glissement de terrain et plus localement en aléa faible. De l'aléa moyen s'étend à l'aval du versant jusqu'à la zone de replat pour signifier un risque de recouvrement en cas de mouvement de terrain à l'amont. Il englobe certaines maisons des lieux-dits La Tuilerie et Garon bâties en pied de versant. On rappellera que, dans les années 2005, un glissement de terrain survenu à l'amont du hameau de Garon a endommagé un bâtiment, les matériaux en mouvement s'étant calés contre.

Sur le reste de la commune, on note quelques zones d'aléa faible de glissement de terrain affichées presque uniquement en secteur non bâti. Seules trois propriétés sont potentiellement concernées par cet aléa à L'Evangile, Guignan et à l'amont de La Tuilerie.

De l'aléa moyen de glissement de terrain est également affiché très localement le long de chemins communaux à Lagut et au Guspit.

#### 3.6.2.3 Commune de Cabara

La commune de Cabara est concernée par de l'aléa fort à faible de glissement de terrain affiché sur la côte dominante le village et dans la combe des Goths. De l'aléa chutes de blocs se superpose parfois aux glissements de terrain principalement dans le talus amont de la RD18, à l'est du village.

Quelques maisons bâties dans le versant, ou en pied de versant, sont concernées par de l'aléa moyen ou faible de glissement de terrain. La voie communale reliant le village au quartier de Jalet (plateau à l'amont du village) est plus sérieusement concernée puisque de l'aléa fort est également affiché à son niveau. Plusieurs glissements de terrain l'ont déjà affecté.

La RD18 est exposée à de l'aléa fort et de l'aléa moyen de glissement de terrain à l'est du village, où des coulées boueuses l'ont déjà affectée. Elle est également atteinte par un aléa moyen de chutes de blocs lié à la présence d'affleurements rocheux isolés dans son talus amont. Elle est enfin concernée par de l'aléa faible à Lacareau.

#### 3.6.2.4 Commune de Camarsac

La commune de Camarsac accueille une vaste carrière située au niveau de son bourg. Son mauvais état géotechnique impose l'affichage d'un aléa fort d'effondrement quasiment généralisé. Plusieurs effondrements plus ou moins conséquents se sont déjà produits et ont affecté des enjeux de surface (voirie et stade). Seules des zones d'extensions incertaines ont été traduites en aléa moyen d'effondrement sur les

bordures est et nord-est de la carrière. Plusieurs constructions du bourg, dont des maisons, sont englobées par ces deux niveaux d'aléa. Parmi ces bâtiments on citera l'église située en aléa fort.

Le cimetière, un parking et le stade communal sont également implantés en zone d'aléa fort d'effondrement, sachant que plusieurs fontis se sont déjà manifestés au niveau du stade.

Quelques carrières de plus faible étendue sont présentes dans la partie centrale de la commune et non loin de sa bordure sud. Elles sont traduites en aléas fort, moyen et faible d'effondrement et concernent des voies communales. L'une sous-cave une maison au Colin-Pellet (aléa moyen) et une autre voit son angle d'influence se propager jusqu'à une autre habitation de La Bergerie (aléa moyen).

Enfin, quelques rares zones d'aléa faible de glissement de terrain ont été affichées sur des terrains en pente aux lieux-dits Buzi, La Lande, Le Tart, La Bergerie et Martinet. Deux d'entre elles englobent des maisons à La Lande et au Martinet.

#### 3.6.2.5 Commune de Croignon

Une vaste carrière située à cheval entre Croignon et Saint-Germain-du-Puch est présente en limite communale nord. Son état géotechnique très dégradé a conduit à la classer quasiment entièrement en aléa fort d'effondrement sachant que plusieurs zones d'effondrements sont signalées à son niveau, avec comme événement marquant celui survenu sur la commune de Saint-Germain-du-Puch en février 2011. Seule la bande d'influence de 50 mètres affichée sur certaines de ses bordures est classée en aléa moyen d'effondrement. Le site de l'usine KP1 est presque entièrement aménagé au-dessus de cette carrière. Seul un bâtiment y échappe.

Deux autres carrières de moindre étendue sont présentes au sud de la précédente (lieux-dits Saute-Jau et Moulinot). Elles sont classées en aléa fort d'effondrement et disposent de bandes d'influence périphériques de 50 mètres traduites en aléa moyen. La première impacte une ferme (aléas fort et moyen) et la seconde s'étire jusqu'à des propriétés bâties (habitations impactées uniquement par les bandes d'influence périphériques).

On note enfin trois petites cavités (grattages localisés) à la hauteur du village et à L'Artigue. L'une proche du village est inférieure à 200 m<sup>2</sup> et se situe en continuité du bâti existant (elle empiète sur une parcelle bâtie). Elle a été traduite en aléa moyen d'effondrement. Les deux autres situées en zone non bâtie sont classées en aléa fort d'effondrement.

Un aléa faible de glissement de terrain souligne certains reliefs de la commune. Il concerne uniquement des zones naturelles, agricoles ou viticoles.

#### 3.6.2.6 Commune de Dagnac

Un vaste édifice souterrain composé de plusieurs carrières communiquant entre elles, dont une de très grande superficie, occupe le sous-sol d'une partie du village et de ses environs. Plusieurs autres carrières satellites de taille inférieure gravitent également autour. Le village de Dagnac présente ainsi une densité de vides souterrains très importante. La présence de ces carrières est traduite en aléas fort et moyen d'effondrement ce qui impacte environ la moitié du bâti du village ainsi que les RD239, 11E1 et 122E7. Précisons que la RD239 a fait l'objet d'un confortement localisé au cœur du village. Une partie de la carrière la sous-cavant a été comblée sous son emprise en débordant sous des propriétés voisines. Ce comblement est partiellement pris en compte par la carte des aléas (il ne peut pas être pris en compte intégralement car soumis à l'angle d'influence des vides restants).

Une ligne électrique traverse la commune au nord du village. Deux de ses pylônes se situent au sein d'aléa moyen d'effondrement.

Au sud du village, une partie de la plus grande carrière est utilisée par un distributeur alimentaire qui stocke du vin.

Une grande carrière est également présente dans la partie sud-ouest de la commune. Elle sous-cave la RD11E1 et s'étend sous une vaste zone naturelle et agricole. Son état est décrit comme dégradé, ce qui justifie l'affichage d'un aléa fort, complété d'un aléa moyen périphérique (bande d'influence périphérique de 50 mètres).

Quelques très petites cavités sont dénombrées sur la commune. Deux d'entre elles, de superficie inférieure à 200 m<sup>2</sup> et situées dans la continuité du village et du hameau du Temple, ont été traduites en aléa moyen d'effondrement (continuité urbaine).

L'extrémité est de la commune de Daignac (quartier de Guibon) est confrontée à la manifestation de fontis survenant dans des secteurs dépourvus de carrière souterraine. Attribués à la présence de karst et à des phénomènes de suffosion (soutirage d'éléments de sol par des circulations d'eaux souterraines), ce secteur de la commune a été traduit en aléas fort, moyen et faible d'effondrement lié au karst et la suffosion. Ces trois niveaux d'aléas concernent des espaces viticoles et naturels. Ils englobent également la RD122, la voie communale reliant Nojan-et-Postiac et la piste cyclable D803 (ancienne voie ferrée).

Une seconde zone de suspicion de karst a été signalée par l'affichage d'un aléa faible à Lafut (sud-ouest de la commune).

De petites falaises sont présentes dans la vallée de Canedonne, au droit du village. Elles sont classées en aléas fort et moyen de chutes de blocs. L'aléa moyen concerne ponctuellement un bâtiment du village. Une canalisation de transport de gaz parcourt cette vallée en longeant plus ou moins les pieds de versant. Elle est localement concernée par de l'aléa fort de chutes de blocs affiché à l'aval des petites falaises (zone potentielle de propagation de blocs). Elle franchit également très ponctuellement une zone classée en aléa faible de glissement de terrain (pied de versant).

La piste cyclable D803 est bordée par un talus rocheux au lieu-dit Le Temple. Ce talus est traduit en aléa moyen de chutes de blocs. Une bande d'aléa faible l'enveloppe à l'aval en englobant la piste cyclable, cette dernière pouvant être atteinte par des pierres isolées.

Quelques rares versants de la commune sont classés en aléa faible de glissement de terrain. Seuls des espaces naturels sont concernés par cet aléa.

Enfin, la RD239 et son talus aval, matérialisé par un mur de soutènement de plusieurs mètres de hauteur, ont été classés en aléa moyen de glissement de terrain à la sortie sud du village. Rappelons que ce secteur a subi des dommages en février 1995 (mur de soutènement effondré sur une dizaine de mètres de long).

#### 3.6.2.7 Commune d'Espiet

Une grande carrière est présente au centre de la commune et sous-cave la majeure partie du quartier de La Grangeotte. Plusieurs mouvements de terrain se sont déjà produits à son niveau, ce qui justifie l'affichage d'un aléa d'effondrement majoritairement fort. Seule une bande d'influence périphérique de 50 mètres de large est traduite en aléa moyen. Plusieurs maisons de La Grangeotte et une grande partie du site de l'ancienne cimenterie sont concernées par ces deux niveaux d'aléa. Il en est de même de quelques maisons

d'un lotissement du village, de l'école et de la salle des fêtes qui sont englobés dans la bande d'influence périphérique de 50 mètres (aléa moyen d'effondrement). La RD239 et plusieurs voies communales sillonnent ce vaste secteur.

Une canalisation de transport de gaz est également présente au sein de l'emprise de cette vaste carrière. Après avoir emprunté la vallée de Canedonne, elle s'élève sur le plateau de La Grangeotte (rive gauche de la vallée de Canedonne) puis se dirige en direction des lieux-dits Chauveau et Merlet, en traversant une vaste zone d'aléa fort d'effondrement où des mouvements de terrain se sont déjà produits. En gravissant la rive gauche de la vallée de Canedonne, elle franchit également des zones d'aléa moyen de chutes de blocs et d'aléa faible de glissement de terrain, liées à la présence de pente et de rocher plus ou moins affleurant.

Deux autres carrières d'étendue moins importante sont présentes au sud de la précédente dont une qui présente une forme très étroite. Cette dernière, qui a été traduite en aléa moyen d'effondrement, s'étend sous trois bâtiments du lieu-dit Chauveau (bordure de la RD239). La seconde se situe à cheval sous les quartiers de Chauveau et de Merlet. Elle est en partie inaccessible car soumise aux battements de la nappe. Quelques zones d'effondrements sont signalées à l'intérieur. Elle est traduite en aléa fort d'effondrement et s'est vue afficher une bande d'influence périphérique de 50 mètres classée en aléa moyen. Au moins deux maisons sont situées en aléa fort et plusieurs autres en aléa moyen. On notera que la prise en compte de bandes d'influence périphérique et certaines incertitudes quant à l'étendue réelle des cavités amènent à afficher une vaste zone d'aléa réunissant les trois carrières.

De plus petites carrières sont également présentes sur le territoire communal. Elles sont traduites en aléas fort et moyen d'effondrement. L'une d'elle sous-cave une propriété bâtie du quartier de Massé (aléa fort). Une autre située en continuité du bâti du lieu-dit Canère et de superficie inférieure à 200 m<sup>2</sup> a été classée en aléa moyen. Les dernières concernent des espaces agricoles, viticoles ou naturels.

Quelques falaises et affleurements rocheux sont présents à La Grangeotte, Lamothe et la Panneterie et ont été traduits en aléas fort et moyen de chutes de blocs. Certaines des falaises correspondent à d'anciens fronts de taille à ciel ouvert. Ces secteurs concernent presque tous des zones naturelles. On notera toutefois une certaine proximité entre les têtes de falaise et des habitations de La Grangeotte où l'aléa fort, qui tient compte d'un possible recul des falaises, borde les bâtiments.

Quelques versants de la commune ont été classés en aléa faible de glissement de terrain. Seules des zones naturelles sont concernées.

#### 3.6.2.8 Commune de Grézillac

Plusieurs carrières souterraines sont présentes au centre de la commune et dans sa moitié sud, dont certaines qui disposent de deux étages. La plus grande d'entre elles concerne le village. Elle est classée en aléa fort d'effondrement et dispose d'une bande d'influence périphérique de 50 mètres de large classée en aléa moyen. La mairie, l'école et plusieurs maisons sont construites à son aplomb et sont de ce fait exposées à un aléa fort d'effondrement. La bande d'influence périphérique de cette carrière (aléa moyen) s'étend jusqu'au bâtiment de l'Union Générale Viticole. La RD11 et des voies communales traversent également cette zone de carrière.

Plusieurs cavités de superficie variable occupent le sous-sol des quartiers de Gariga, Tenot et La Pierrière. Elles sont traduites en aléas fort ou moyen d'effondrement et sont généralement pourvues de bandes d'influence périphériques de 50 mètres classées en aléas moyen ou faible. Certaines sous-cavent des chemins communaux et s'étendent jusque sous des maisons (aléas fort ou moyen). Quelques unes présentent une superficie inférieure à 200 m<sup>2</sup> dans le hameau de Gariga (aléa moyen d'effondrement).



Les carrières de la moitié sud de la commune sont traduites en aléas fort, moyen ou faible d'effondrement et certaines disposent de bandes d'influence périphériques de 50 mètres de large classées en aléas moyen ou faible. Elles impactent les enjeux de surface à des degrés divers. Deux d'entre elles inférieures à 200 m<sup>2</sup> et situées sous des maisons des lieux-dits Coutreau et Granet sont classées en aléa moyen d'effondrement (zone déjà bâtie). Trois autres s'étendent sous des constructions des hameaux de Maurice, Bouchet et Tournerie et sous-cavent la RD128 en générant des aléas fort, moyen et faible d'effondrement.

Enfin, le hameau du Coin est localement concerné par la bande d'influence périphérique d'une carrière située sur la commune voisine de Guillac. Classée en niveau moyen, cette bande d'aléa débordant sur le territoire de Grézillac concerne une voie communale et effleure un terrain de sport.

Quelques versants de la commune sont classés en aléas moyen ou faible de glissement de terrain en fonction de leur pente et de leur nature géologique. Des habitations sont concernées par l'aléa faible en rive gauche de la vallée de L'Yssandre (entre les lieux-dits Paillorgue et La Roque) et plus marginalement en pied de coteau du Pey du Prat. L'aléa moyen de glissement de terrain est prédominant en rive gauche de La Dordogne où il concerne uniquement un espace naturel boisé.

Plusieurs lignes électriques parcourent la commune. L'une d'elle franchit la côtière de Dordogne. Un de ses pylônes est situé en zone d'aléa moyen de glissement de terrain. Une autre borde sans grave conséquence des zones d'aléa faible de glissement de terrain au sud de la commune.

#### 3.6.2.9 Commune de Nérigean

Quatre groupes de carrières sont signalés dans le tiers sud-ouest de la commune, au niveau du village et de ses alentours, au hameau du Moulin à Vent, aux hameaux de Noulet et Quantin et au lieu-dit Jean-May. Les carrières sont traduites en aléas fort, moyen et faible d'effondrement et certaines sont dotées de bandes d'influence périphériques classées en aléas moyen et faible d'effondrement. Elles impactent à des degrés divers plusieurs enjeux bâtis.

Au niveau du village, on dénombre plusieurs maisons et bâtiments exposés à de l'aléa fort et à de l'aléa moyen d'effondrement, dont la mairie (aléa fort), la cave viticole (aléa moyen) et un vaste ensemble d'entrepôts (aléa fort). On note également un aléa fort au niveau du quartier de Mongiron. Les RD241 et RD120 ainsi que des voies communales traversent ce secteur et sont soumises aux mêmes intensités d'aléa. Parmi les équipements vulnérables on citera également le cimetière situé en zone d'aléas fort et moyen d'effondrement.

Les carrières du hameau du Moulin à Vent sous-cavent plusieurs habitations qui sont ainsi concernées par de l'aléa fort et de l'aléa moyen d'effondrement. D'autres constructions sont englobées par les bandes d'influence périphériques de 50 mètres affichées autour des carrières (aléa moyen d'effondrement). La RD241 qui dessert le hameau franchit ces zones d'aléas. Elle est plus particulièrement concernée par la marge d'influence périphérique et n'enjambe que partiellement les zones de vides. Il en est de même pour la voie communale reliant Le Moulin à Vent et Carreyre.

Les deux principales carrières des hameaux de Noulet et de Quantin sont classées en aléa moyen d'effondrement et leur bande d'influence périphérique de 50 mètres en aléa faible. Une troisième petite cavité située à l'écart des zones bâties est traduite en aléa fort d'effondrement. Au moins deux propriétés et la voie communale de Crain sont situées dans l'emprise de l'aléa moyen des plus grandes carrières.

Trois carrières sont dénombrées au lieu-dit Jean-May (aléa fort d'effondrement). La bande d'influence périphérique de l'une d'elles englobe une habitation (aléa moyen d'effondrement). On signalera également la présence d'une petite cavité de moins de 200 m<sup>2</sup> de superficie située en continuité du bâti présent. Elle a été classée en aléa moyen d'effondrement.

Quelques petits coteaux de la commune sont classés en aléa faible de glissement de terrain. Cet aléa concerne principalement des zones naturelles. Seule une habitation et un entrepôt des lieux-dits Chalet et Bernard Guillem sont très partiellement impactés.

#### 3.6.2.10 Saint-Germain-du-Puch

Plusieurs carrières occupent le sous-sol de la moitié sud de la commune. Trois vastes édifices souterrains de superficie importante (quelques hectares) se détachent, dont un s'étendant entre les hameaux de Fonvideau, Beaupied et Anglade. Les deux autres se situent au hameau de La Manière (carrière située à cheval entre Saint-Germain-du-Puch et Croignon) et au hameau de La Salle. Ces trois grandes carrières sont traduites en aléa fort d'effondrement avec parfois l'affichage d'une bande d'influence périphérique de 50 mètres de large traduite en aléa moyen. Leur état est réputé très dégradé, plusieurs effondrements s'étant déjà produits avec des répercussions en surface et des constructions endommagées, voire détruites (Fonvideau et La Manière). De nombreux enjeux bâtis sont situés au droit de leur emprise, dont à Fonvideau et à La Manière.

La carrière située entre les hameaux de Fonvideau, Beaupied et Anglade impacte la bordure est du premier, la bordure ouest du second et l'intégralité du bâti du troisième (petit groupe de maisons). Les constructions touchées sont majoritairement exposées à l'aléa fort d'effondrement. Seules quelques unes sont situées en zone d'aléa moyen (bande d'influence périphérique).

La carrière du hameau de la Manière concerne la RD936 et plusieurs maisons situées au nord de cette route (aléa fort d'effondrement). Certaines des habitations ont été démolies suite à un arrêté de péril pris au lendemain du sinistre de février 2011.

La carrière du hameau de La Salle impacte très peu d'enjeux. La RD241 est très localement atteinte par l'aléa fort d'effondrement et quelques propriétés bâties sont englobées par l'aléa moyen d'effondrement affiché à sa périphérie.

Plusieurs cavités de moindre importance gravitent autour des grandes carrières de Fonvideau / Beaupied / Anglade et de La Manière. Elles sont traduites en aléas fort, moyen ou faible d'effondrement et pour certaines disposent d'une bande d'influence périphérique de 50 mètres de large. Plusieurs biens bâtis et des routes se situent dans l'emprise de l'aléa généré par ces carrières (lieux-dit Janon, Le Pingat, Petit Bois, Garignau, Capmartin, Marcillac, Le Faure, etc.). Quelques unes de ces cavités présentent une superficie inférieure à 200 m<sup>2</sup> et se situent en zone de contexte urbain. Elles ont été traduites en aléa moyen d'effondrement.

Quelques coteaux ou talus de la commune sont soulignés par de l'aléa faible de glissement de terrain qui concerne quasiment que des espaces naturels non aménagés (secteurs nord-ouest et sud-ouest de la commune). On signalera seulement une canalisation de transport de gaz franchissant l'un d'eux au lieu-dit Claquin (bordure sud-ouest de la commune).

#### 3.6.2.11 Commune de Saint-Quentin-de-Baron

Plusieurs carrières sont dénombrées au niveau du bourg de Saint-Quentin-de-Baron, aux hameaux du Petit et du Grand Lambert, à Bariat, au Peyrat et au Boursey. Elles sont quasiment toutes traduites en aléa fort

d'effondrement et, pour certaines, sont dotées d'une bande d'influence de 50 mètres classée en aléa moyen d'effondrement. Seules quelques petites cavités de superficie inférieure à 200 m<sup>2</sup> situées en continuité du bâti existant ont été classées en aléa moyen d'effondrement dans le bourg et près du lieu-dit Bariac. Ajoutons également qu'une petite carrière a été comblée au Petit Lambert et qu'elle est soulignée par l'affichage d'un aléa résiduel.

Plusieurs maisons du bourg et des quartiers du Boursey, des Grand et Petit Lambert et de Bariac se situent ainsi en zones d'aléas fort ou moyen d'effondrement. Elles sont implantées soit directement au droit de cavités soit en zone d'influence périphérique. Il en est de même des RD120, RD121 et de diverses voies communales au Boursey et dans le bourg.

Une canalisation de transport de gaz traverse également la vaste zone de carrière du Boursey. Elle est concernée par de l'aléa fort et de l'aléa moyen d'effondrement.

Au nord de la commune, sur sa bordure est, quelques petits versants ont été traduits en aléa faible de glissement de terrain et des affleurements rocheux, voire de petites falaises, en aléas fort, moyen ou faible de chutes de blocs. Ces secteurs concernent généralement des zones naturelles. Seule une enveloppe d'aléa moyen de chutes de blocs caractérisant un talus rocheux s'étire jusqu'en bordure d'une habitation du lieu-dit Le Roc et la canalisation de transport de gaz empruntant la vallée de Bisqueytan franchit une petite zone d'aléa faible de glissement de terrain.

La connaissance d'un réseau hydrogéologique dans la partie sud de la commune et d'éventuelles ramifications de ce dernier ont conduit à afficher une vaste enveloppe d'aléa faible d'effondrement d'origine karstique dans un large quart sud-est de la commune. Des phénomènes de suffosion sont jugés possibles à ce niveau. De nombreuses propriétés bâties et une partie du réseau routier sont concernées par cet affichage.

## 4. Zonage réglementaire

Le zonage réglementaire, établi sur fond cadastral, définit des zones constructibles, inconstructibles et constructibles mais soumises à prescriptions. Les mesures réglementaires applicables dans ces dernières zones sont détaillées dans le règlement du PPRN.

### 4.1 Traduction des aléas en zonage réglementaire

Le zonage réglementaire définit :

- une **zone inconstructible**<sup>3</sup>, appelée zone « rouge » (R) qui regroupe respectivement les zones d'aléas fort et moyen et certaines zones d'aléa faible (voir paragraphes et tableau suivant). Dans ces zones, certains aménagements tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n'aggravent pas l'aléa, peuvent cependant être autorisés (voir règlement) ;
- une **zone constructible sous conditions** de conception, de réalisation, d'utilisation et d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa, appelé zone « bleue » (B) qui regroupe certaines zones d'aléa moyen et plus généralement des zones d'aléa faible (voir paragraphes et tableau suivant). Les conditions énoncées dans le règlement PPR sont applicables à l'échelle de la parcelle.

#### 4.1.1 Traduction réglementaire de l'aléa effondrement lié aux carrières

**L'aléa fort d'effondrement et l'aléa moyen d'effondrement lié aux carrières de superficie supérieure à 200 m<sup>2</sup>** sont systématiquement traduits en **zone rouge**. Le risque est incompatible avec une poursuite de l'urbanisation. Toutefois, le zonage réglementaire considère différemment les bandes périphériques d'influence de 50 mètres enveloppant les secteurs de carrière imprécisément connus et traduites en zone rouge. En l'état, il les juge incompatibles avec une poursuite de l'urbanisation. Mais à leur niveau, il permet la réalisation d'études topographiques et géotechniques complémentaires afin d'engager des procédures de modification du PPRN. Elles sont donc indicées spécialement à cet effet.

**L'aléa moyen d'effondrement lié aux carrières de superficie inférieure à 200 m<sup>2</sup>** est systématiquement traduit en **zone bleue**. Une réponse simple et sûre peut être apportée au niveau de la parcelle et être supportée financièrement par un particulier (comblement de la cavité par exemple).

**L'aléa faible d'effondrement de carrière** est traduit en **zone bleue** uniquement en secteur urbanisé lorsqu'il caractérise une **cavité aux contours précisément connus**. Il est traduit en **zone rouge** en zone non urbanisée. Le développement des zones urbaines existantes est compatible avec le risque encouru. Hors zone urbaine, il n'est pas souhaitable de créer de nouvelles habitations au dessus de vides connus, bien que l'aléa soit faible.

<sup>3</sup> **Remarque** : Les termes « inconstructibles » et « constructibles » sont réducteurs au regard du contenu de l'article L562-1 du code de l'environnement. Il paraît néanmoins judicieux de porter l'accent sur l'aspect essentiel de l'urbanisation : la construction. Les autres types d'occupation du sol seront également pris en compte. Ainsi, dans une zone rouge (inconstructible) certains aménagements, exploitations... pourront être autorisés. Inversement, dans une zone bleue (constructible sous conditions) certains aménagements, exploitations... pourront être interdits.

**L'aléa faible d'effondrement de carrière** est systématiquement traduit en **zone bleue** lorsqu'il correspond à une **bande périphérique d'influence de 50 m**. L'incertitude définie par cette zone reste compatible avec de nouveaux aménagements, sous réserve d'études de terrain préalables visant à confirmer ou infirmer la présence de cavités et, le cas échéant, de s'affranchir de tout risque de mouvement de terrain (à définir par des études géotechniques spécifiques).

**L'aléa résiduel d'effondrement de carrière** est systématiquement traduit en **zone bleue**. Cet aléa désigne des carrières comblées au niveau desquelles il suffit de s'assurer qu'aucun vide potentiellement dommageable ne subsiste.

#### **4.1.2 Traduction réglementaire de l'aléa effondrement lié au karst et la suffosion**

**Les aléas fort et moyen d'effondrement liés au karst et la suffosion** sont systématiquement traduits en **zone rouge**. L'imprévisibilité des phénomènes et leur impact sont incompatibles avec une poursuite de l'urbanisation.

**L'aléa faible d'effondrement lié au karst et la suffosion** est systématiquement traduit en **zone bleue**. La présence de cet aléa est compatible avec de nouveaux aménagements sous réserve de précautions préalables (étude de sol au droit des projets pour détecter d'éventuelles cavités naturelles et, le cas échéant, traitement de ces dernières).

#### **4.1.3 Traduction réglementaire des aléas glissement de terrain et chutes de blocs**

**L'aléa fort de glissement de terrain et de chutes de blocs** est systématiquement traduit en **zone rouge**. Le risque est incompatible avec une poursuite de l'urbanisation.

**L'aléa moyen de glissement de terrain et de chutes de blocs** est traduit en **zone bleue** uniquement en **secteur urbanisé**. Le développement des zones déjà urbanisées reste compatible avec les phénomènes identifiés sous réserve d'apporter une réponse au risque encouru en se protégeant des phénomènes (protections individuelles à l'échelle de la parcelle à définir par des études spécifiques). Ce même type d'aléa est traduit en **zone rouge** en dehors des zones urbanisées. Il n'est pas souhaitable d'étendre l'urbanisation au-delà des zones urbaines existantes.

**L'aléa faible de glissement de terrain et de chutes de blocs** est systématiquement traduit en **zone bleue**. Des réponses individuelles à la parcelle peuvent être apportées pour se protéger du risque.

#### **4.1.4 Synthèse des zones réglementaires**

Le tableau suivant résume les différentes zones réglementaires rouge ou bleue rencontrées.

A chaque zone rouge ou bleue correspondent des règles spécifiques qui sont définies dans le règlement du PPRMT.

**Tableau n°1**  
**Traduction de l'aléa en zonage réglementaire**

Aléa	Fort	Moyen		Faible		Résiduel
Enjeux	Avec ou sans urbanisation	Non urbanisé	Urbanisé	Non urbanisé	Urbanisé	Avec ou sans urbanisation
Effondrement de cavité souterraine	RF1	RF1	RF2	RF1	BF1	-
Effondrement de cavité souterraine carrière <200 m <sup>2</sup> *	-	BF2	BF2	-	-	-
Effondrement de cavité souterraine zone d'influence de 50 m	-	RF3	RF2-3	BF1	BF1	-
Effondrement de cavité souterraine comblée	-	-	-	-	-	BF0
Effondrement de cavité partiellement comblée (influence des zones de vide périphériques non traitées)	RF2	RF2	RF2	-	-	-
Effondrement d'origine karstique	RFk	RFk	-	BFk	BFk	
Chutes de blocs	RP	RP	BP2	BP1	BP1	
Glissement de terrain	RG	RG	BG	BG	BG	

*\*Les carrières de moins de 200 m<sup>2</sup> prises en compte sont des cavités situées dans une logique de continuité urbaine et dont le périmètre est connu avec certitude.*

Des périmètres ont été définis au sein des zones urbanisées vulnérables, identifiées par la carte des enjeux. Représentés en vert et dénommés « zones vertes », il s'agit des secteurs à enjeux exposés aux zones rouges ou bleues du zonage réglementaire, où une surveillance périodique des cavités est imposée par le règlement du PPRMT (prescription concernant exclusivement les Établissements Recevant du Public et les établissements exerçant une activité économique à titre principal). Leur limite est établie en se basant sur les bordures des zones urbanisées identifiées (bâti et parcelle attenante) et en tenant compte d'un élargissement supplémentaire de 30 mètres. Cet élargissement supplémentaire permet de surveiller l'état des carrières à proximité immédiate des enjeux, en tenant compte qu'un effondrement survenant en dehors de l'emprise d'un enjeu peut impacter celui-ci par propagation (angle d'influence périphérique).

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent être réalisés dans le respect des règles de l'art et des autres réglementations éventuellement en vigueur.

## 4.2 Nature des mesures réglementaires

Le règlement définit pour chacune des zones identifiées précédemment des mesures applicables :

- des règles d'urbanisme qui concernent les interdictions et prescriptions applicables aux projets de construction et d'aménagement et sont contrôlables par le service chargé des droits du sol.

Suivant les zones, le règlement du PPR interdit majoritairement les nouvelles constructions dans les zones où l'objectif est de ne pas augmenter la population et les biens exposés à un risque (zones rouges).

Dans les zones d'incertitudes identifiées sur les cartes, des investigations supplémentaires sont également prescrites aux propriétaires afin, par exemple, de vérifier ou infirmer la présence d'une cavité à l'origine du risque (zones d'incertitudes RF3 et RF2-3 par exemple).

Dans d'autres zones, des prescriptions visent notamment à identifier les travaux de comblement de cavités nécessaires pour construire (zonage BF2 où le comblement de cavité souterraine de faible ampleur est un préalable à la construction).

- des règles de construction qui concernent les règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation applicables aux projets autorisés.

Pour préciser les règles applicables selon la nature du projet considéré, le règlement impose la réalisation d'une étude géotechnique comme condition de réalisation des constructions.

Cette étude préalable déterminera les conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation de la construction. Le respect des règles de construction relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, du propriétaire ou de l'utilisateur du site. Elles peuvent porter, par exemple, sur le traitement de tout ou partie d'une cavité ou sur la nature ou les conditions de réalisation des projets autorisés (matériaux, fondations, structures, etc.).

- des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui ont pour objectif principal de limiter la vulnérabilité des biens et des personnes par des reconnaissances, de la surveillance ou des traitements de cavités.

Le suivi périodique des carrières situées sous des zones bâties est ainsi prescrit aux Établissements Recevant du Public et aux établissements exerçant une activité économique à titre principal dans toutes les zones RF ou BF.

Des mesures applicables sur le bâti existant sont également prescrites afin de réduire leur vulnérabilité. Il s'agit par exemple d'imposer (sous condition) des dispositifs de traitement des eaux pluviales et usées.

Des diagnostics des réseaux humides existants sont aussi prescrits aux gestionnaires de réseaux d'eau potable, pluviales, industrielles, agricoles et usées dans un délai de 10 ans après l'approbation du PPRMT.



## 5. Bibliographie et sites internet de référence

1. Falaises calcaires en Gironde – Inventaire et localisation des désordres – BRGM – juillet 1992
2. Carrière souterraine à Camarsac – Projet d'extension de l'atelier « poutrelle » KP1 – ANTEA – avril 2008
3. Diagnostic géotechnique – stabilité de carrières souterraines commune de Saint-Germain-du-Puch – GEOTEC – 7 octobre 2013
4. Procès verbaux de visites de terrain du Bureau des Carrières du Conseil Général de Gironde
5. Scan 25 de la zone d'étude – IGN ;
6. Orthophotoplans de la zone d'étude ;
7. Cadastres des communes ;
8. Documents d'urbanisme des communes ;
9. Cartes géologiques au 1/50 000 Libourne et Podensac – BRGM ;
10. <http://www.bdcavite.net/>
11. <http://www.brgm.fr/>
12. [www.geoportail.fr](http://www.geoportail.fr)
13. Google earth
14. [www.prim.net](http://www.prim.net) (site du ministère de l'écologie)
15. [www.insee.fr](http://www.insee.fr) (recensement de la population)